


# Bài 1. Khái niệm chung về ren thang

## Mục tiêu:


- Xác định được các thông số cơ bản của ren thang.
- Trình bày được các phương pháp lấy chiều sâu cắt khi tiện ren thang
- Tính toán được bộ bánh răng thay thế.
- Lắp được bộ bánh răng thay thế, điều chỉnh được máy khi tiện ren thang.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên nhẫn, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

## 1. Các thông số cơ bản của ren thang

### Các loại ren thang ngoài

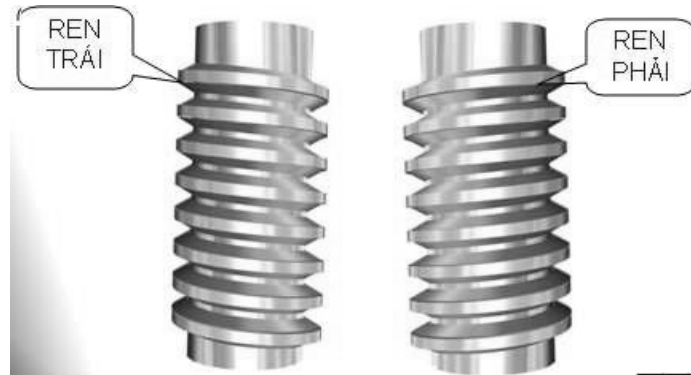

Hình 1. Ren thang ngoài.

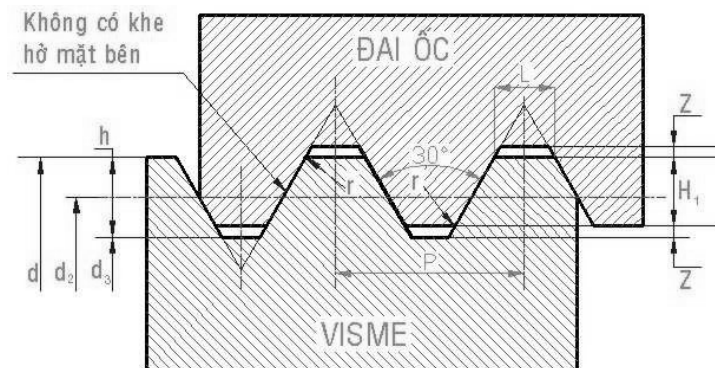

Hình 2. Thông số ren thang.

Góc profin :	$\alpha = 30^\circ$
Bước ren :	$P = 1,5 - 48 \text{ mm}$
Chiều cao profin làm việc :	$H_1 = 0,5.P$
Chiều cao thực hành :	$h = 0,5P + Z$
Đường kính danh nghĩa :	$d = 8-230\text{mm}$
Đường kính trung bình :	$d_2 = d - 0,5P$
Đường kính đáy ren :	$d_3 = d - (P + 2Z)$
Khe hở đáy ren :	$Z = 0,15 \div 1 \text{ mm}$
Góc lượn đáy ren :	$r = 0,15 \div 1 \text{ mm}$
Chiều rộng đỉnh ren :	$L = 0,366.P$

Bảng 1. Kích thước Prôfin ren thang.

Kích thước của prôfin ren thang				
P	h	H <sub>1</sub>	Z	r
1,5	0,90	0,75	0,15	0,15
2	1,25	1	0,25	0,25
3	1,75	1,50	0,25	0,25
4	2,25	2	0,25	0,25
5	2,75	2,50	0,25	0,25
6	3,50	3	0,50	0,50
8	4,50	4	0,50	0,50
10	5,50	5	0,50	0,50
12	6,50	6	0,50	0,50
16	9,00	8	1	1
20	11	10	1	1
24	13	12	1	1
32	17	16	1	1
40	21	20	1	1
48	25	24	1	1

Bảng 1. Bảng thông số ren thang.

BẢNG REN THANG			
Đường kính d (mm)	BƯỚC REN (mm)		
	Lớn	Trung bình	Nhỏ
10	-	3	2
12	-	3	2
14	-	3	2
16	-	4	2
18	-	4	2
(19)	-	4	-
20	-	4	2
22	8	5	2
24	8	5	2
26	8	5	2
28	8	5	2
30	10	6	3
32	10	6	3
(34)	10	6	3
36	10	6	3
(38)	10	6	3
40	10	6	3
(42)	10	6	3
44	12	8	3
(46)	12	8	3
48	12	8	3
50	12	8	3
52	12	8	3
55	12	8	3
(58)	12	8	3
60	12	8	3
(62)	16	10	4
65	16	10	4
(68)	16	10	4
70	16	10	4

## 2. Tính bánh răng thay thế:

### 2.1. Nguyên tắc tạo ren trên máy tiện:

Vật gia công chạy 1 vòng, dao dịch chuyển được 1 đoạn bằng bước ren P (hay bước xoắn  $S_n$ ). Bàn ren tịnh tiến nhờ trục vít me và đai ốc hai nửa ăn khớp nhau.

Như vậy ta được:

$$P_{vl} = P_{vm} \times n_{vm}$$

- $P_{vl}$ : Bước ren vật làm
- $P_{vm}$ : Bước ren vít me
- $n_{vm}$ : Tốc độ quay vít me

Ta có:  $n_{vm} = n \cdot i \Rightarrow P_{vl} = P_{vm} \cdot n \cdot i$

n: Số vòng quay trục chính

i: Tỷ số truyền trục chính

Sau một vũng quay trục chính, bước ren vật làm tính theo công thức:

$$P_{vl} = P_{vm} \cdot 1 \cdot i \Rightarrow i = \frac{P_{vl}}{P_{vm}}$$

### 2.2 Tính bánh răng thay thế:

Thông thường bộ bánh răng thay thế có hai bộ: bộ bốn và bộ năm.

Bánh răng nhỏ nhất có số răng  $z = 20$

+ Bộ bốn gồm những bánh răng như sau:  $z = 20$ ;  $z = 24$ ;  $z = 28$ ;  $z = 32$ ;  $z = 36$ ;  $z = 40$ ;  $z = 44$  .....

+ Bộ năm gồm những bánh răng như sau:  $z = 20$ ;  $z = 25$ ;  $z = 30$ ;  $z = 35$ ;  $z = 40$ ;  $z = 45$ ;  $z = 50$  .....

+Đặt biệt mỗi máy điều có bánh răng  $z = 127$ .

### PHƯƠNG PHÁP TÍNH:

$$\text{Ta có: } i_{tt} = \frac{P}{P_{vm}} = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_3}{Z_4}$$

P: là bước ren cần tiện

$P_{vm}$ : là bước ren trục vít me

$i_{tt}$ : là tỷ số truyền bánh răng thay thế

Sau đó kiểm tra điều kiện chạm trục:

$$Z_1 + Z_2 > Z_3 + (15 \div 20 \text{ răng})$$

$$Z_3 + Z_4 > Z_2 + (15 \div 20 \text{ răng})$$

Khi đảm bảo điều kiện không chạm trục thì chọn bánh răng thay thế này đạt. Và không thỏa điều kiện thì phải chọn lại.

Vd1: Tiện ren hệ Anh có số ren là 11 ren trong một inch

$$\text{Ta có : } P = \frac{25,4}{11} = 3,1749... \text{ mm ; } P_{vm} = 6$$

$$\text{Như vậy } i_{tt} = \frac{P}{P_{vm}} = \frac{254}{110 \times 6}$$

phân tích số 254 thành hai số 127 và 2 khi đó tỷ số truyền sẽ có dạng:

$$i_{tt} = \frac{127 \times 2}{110 \times 6}$$

Nhân tử và mẫu cho 20 ta được:

$$i_{tt} = \frac{P}{P_{vm}} = \frac{127}{110} \times \frac{40}{120}$$

Kiểm tra điều kiện chạm trục:

$$127 + 110 > 120 + 15$$

$$40 + 120 > 110 + 15$$

=>Như vậy điều ăn khớp đảm bảo

Vd2: Ta cần tiện  $P = 8$  ren/inch

$$\text{Ta có: } P = \frac{25,4}{8} ; P_{vm} = 6\text{mm}$$

$$\text{Thay } 25,4 \text{ bằng phân số } \frac{330}{13}$$

$$\text{Như vậy: } P = \frac{330/13}{8} = \frac{330}{13 \times 8} = \frac{330}{104} = \frac{165}{52}$$

$$\text{Tỷ số } \frac{P}{P_{vm}} = \frac{165/52}{6} = \frac{165}{52 \times 6} = \frac{165}{312}$$

$$\text{Chia tử và mẫu cho 3 ta được: } \frac{55}{104} = \frac{11 \times 5}{13 \times 8}$$

Ta tách ra thành hai phân số  $\frac{11}{13} \times \frac{5}{8} = \frac{55}{65} \times \frac{50}{80}$

Để thoả mãn điều kiện chạm trục ta lấy phân số:  $\frac{50}{65} \times \frac{55}{80}$

Thử lại  $\frac{6 \times 50 \times 55}{65 \times 80} = 3,173077..$

Kiểm tra điều kiện chạm trục của bánh răng:

$$65 + 50 > 80 + 15$$

$$55 + 80 > 65 + 15$$


=> Vậy điều kiện thoả mãn an toàn.

## Bài 2. Dao tiện ren thang – Màì dao tiện ren thang


### Mục tiêu:

- Trình bày được các yếu tố cơ bản dao tiện ren thang ngoài và trong, đặc điểm của các lưỡi cắt, các thông số hình học của dao.
- Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện.
- Màì được dao tiện ren thang ngoài và trong (thép gió) đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và máy.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên nhẫn, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

### 1. Các loại dao tiện ren thang ngoài

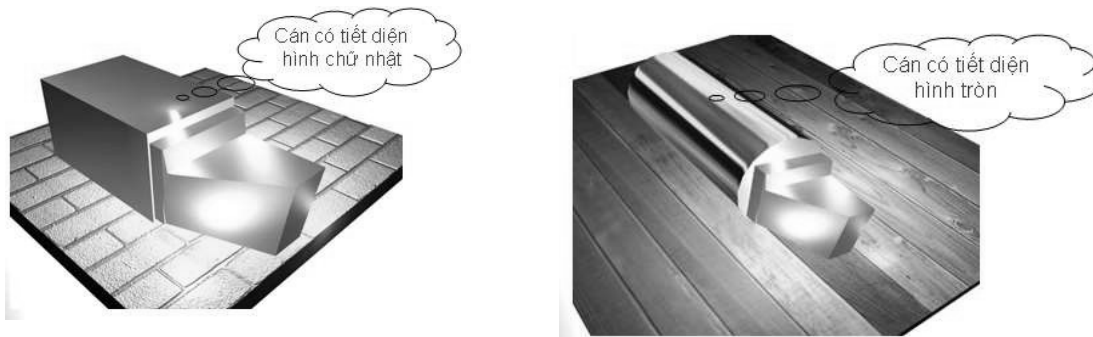

Hình 3. Dao tiện ren thang ngoài

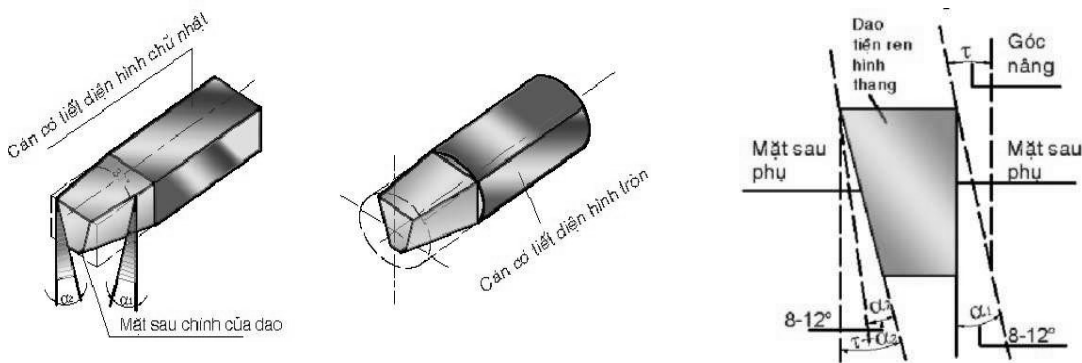

Hình 4. Thông số dao tiện ren ngoài

### 2. Cách màì dao tiện ren thang ngoài

#### a. Màì dao tiện thô:

Màì góc sau chính :  $\alpha = 12 \div 15^\circ$

Mài 2 góc sau phụ :  $\alpha_1 = \alpha_2 = 3 \div 5^0$

Mài góc trước :  $\gamma = 4 \div 6^0$


b.Mài dao tiện tinh:

Mài góc sau chính :  $\alpha = 12 \div 15^0$

Mài 2 góc sau phụ :  $\alpha_1 = \alpha_2 = 3 \div 5^0$

Mài góc trước :  $\gamma = 0^0$

### 3. Các loại dao tiện ren thang trong

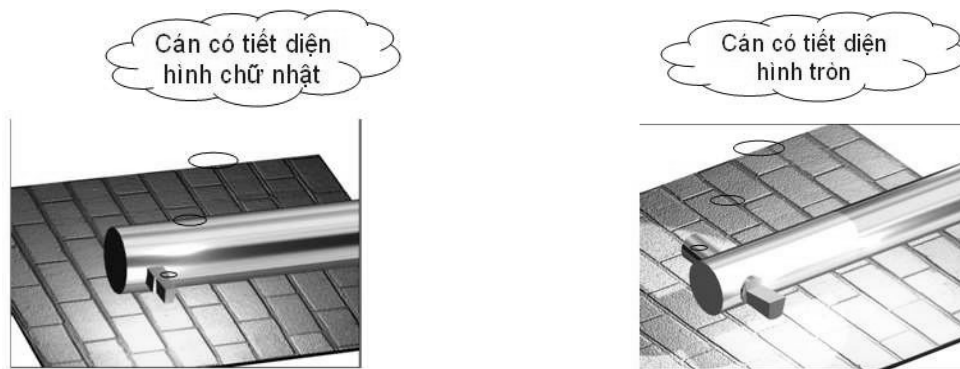

Hình 5. Dao tiện ren thang trong lắp ghép



Hình 6. Dao tiện ren trong liềm khối

#### 4 . Các góc độ của dao tiện ren thang trong phải

a.Mài dao tiện thô:

Mài góc sau chính :  $\alpha = 12 \div 15^0$

Mài 2 góc sau phụ :  $\alpha_1 = \alpha_2 = 3 \div 5^0$


Mài góc trước :  $\gamma = 4 \div 6^0$

b.Mài dao tiện tinh:

Mài góc sau chính :  $\alpha = 12 \div 15^0$

Mài 2 góc sau phụ :  $\alpha_1 = \alpha_2 = 3 \div 5^0$

Mài góc trước :  $\gamma = 0^0$

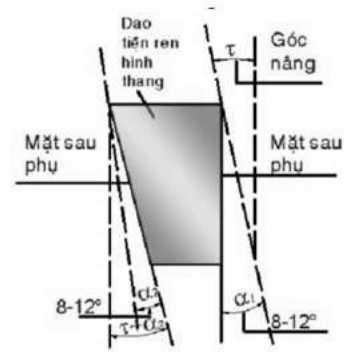

Hình 7.Thông số dao tiện ren trong



# Bài 3. Tiện ren thang ngoài

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện ren thang ngoài.
- Tra được bảng chọn chế độ cắt khi tiện ren thang ngoài.
- Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren thang ngoài đúng qui trình qui phạm, ren đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
- Giải thích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.


## 1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với ren thang

Khi tiện ren thang cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đảm bảo độ chính xác kích thước đường kính và bước ren
- Đảm bảo Prôfin ren đúng
- Đảm bảo ren không bị nghiêng (độ)
- Ren lắp ghép ờm
- Độ nhẵn đạt yêu cầu


## 2.Phương pháp tiện ren thang ngoài

### 2.1.Gò dao tiện ren thang

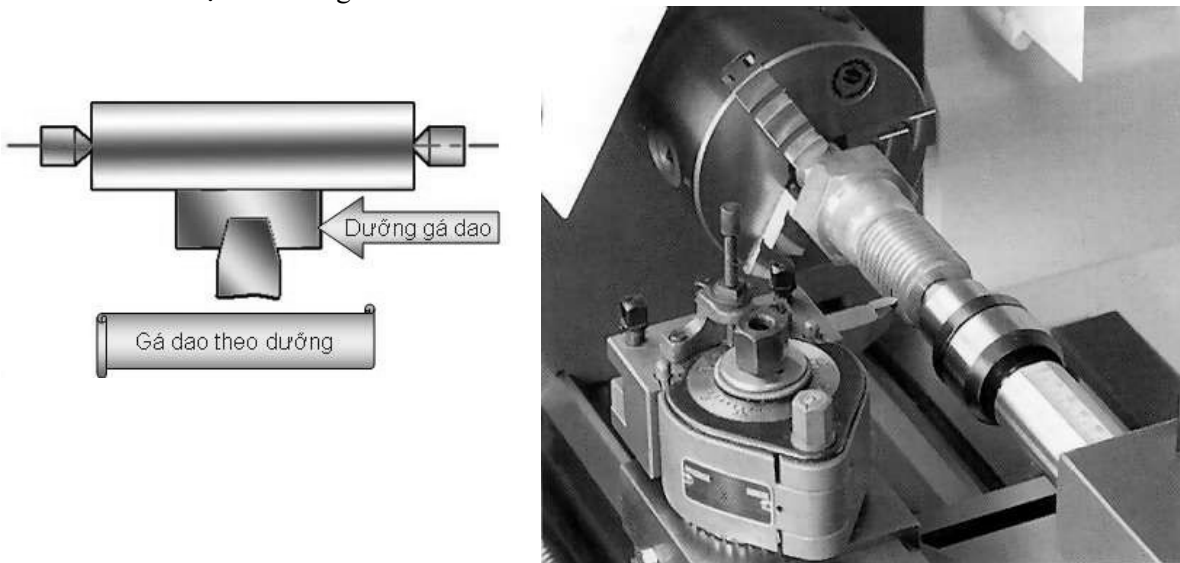


Hình 8. Gò dao tiện ren thang ngoài theo dưỡng

Khi tiện ren bước lớn : Góc ó ở sườn ren bên phải âm : dẫn đến thoát phoi khó khăn ,làm sườn ren bên phải không được nhẵn bóng .

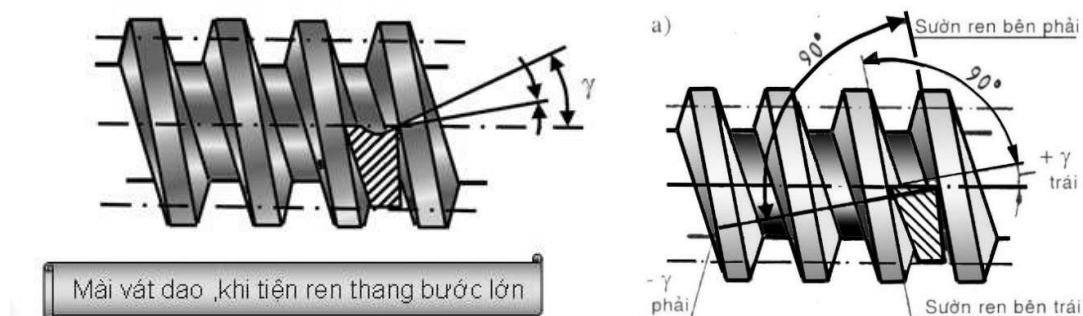


Hình 9. Gò dao tiện ren thang ngoài bước nhỏ

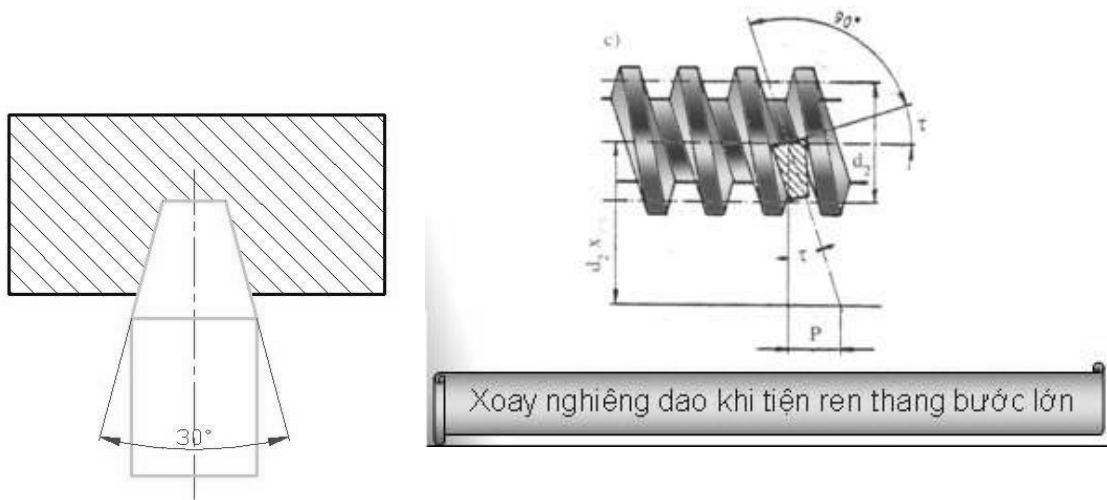

Xoay nghiêng dao khi tiện ren thang bước lớn

Hình 10. Gõ dao tiện ren thang ngoài bước lớn

2.2 .Phương pháp tiến dao

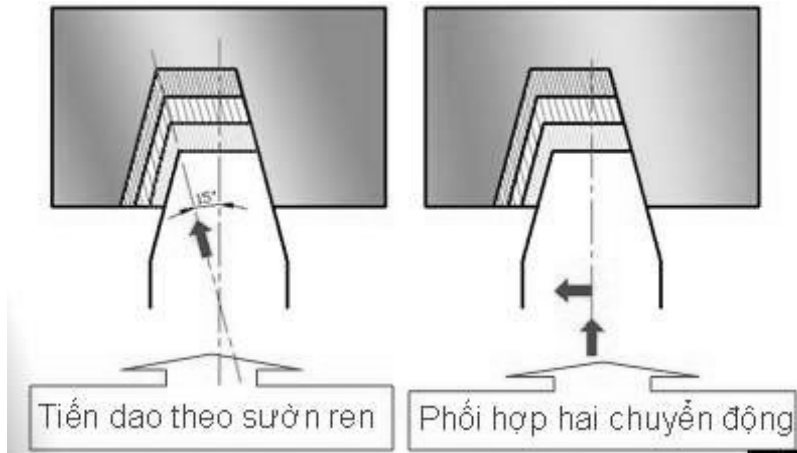

Hình 11. Phương pháp tiến dao khi tiện

2.3.Phương pháp hình thành profin ren


Tiện ren thang có bước :  $P = 1 \div 4 \text{ mm}$

Sử dụng một dao cú profin phụ hợp với profin của ren cần cắt cho quá trình tiện thụ và tiện tinh ren

Tiện ren thang có bước :  $P \geq 5 \text{ mm}$

Dao tiện thụ : hình dáng giống dao tam giác hoặc dao cắt rãnh


Dao tiện tinh : cú góc profin bằng góc profin của ren cần cắt bằng hai dao.

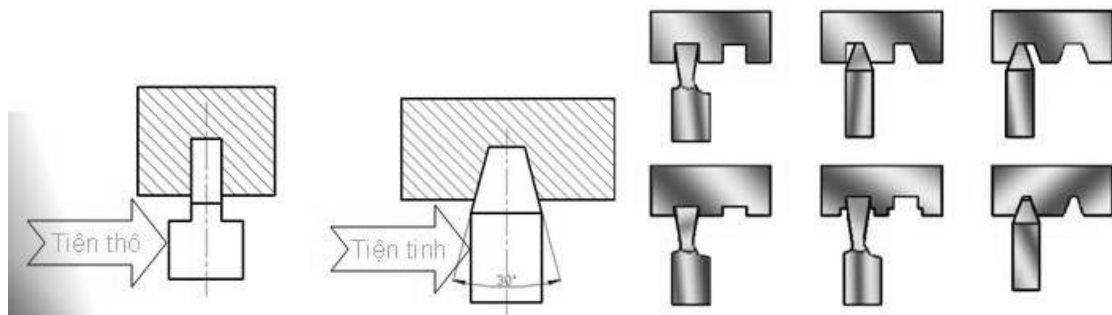

Hình 12. Tiện ren thang bước lớn

- Tiện ren có độ chính xác cao
- Tiện ren có độ chính xác cao ( $P \leq 5$ ): dùng hai dao
- Dao tiện thụ: cú dạng hình thang nhưng chiều rộng của lưỡi cắt ngang bằng 1mm; đáy của rãnh ren được hình thành lần cuối bằng dao tiện thụ
- Dao tiện tinh: cú góc profin bằng góc profin của ren cần gia công

### 3. Đo kiểm ren thang ngoài, ren phải

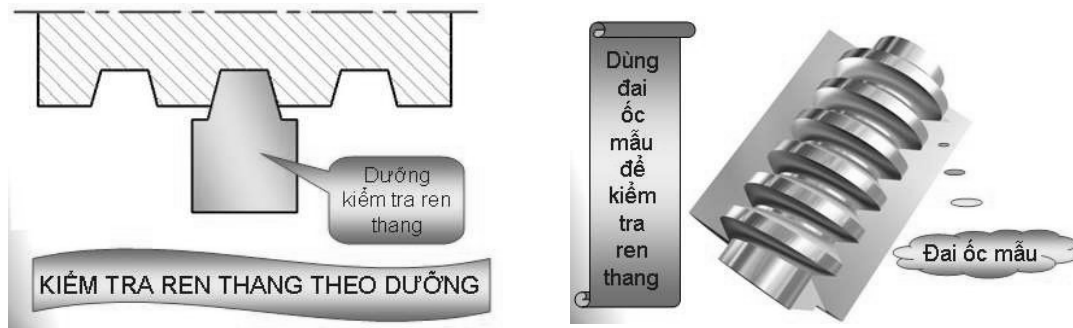

Hình 13. Kiểm tra ren then ngoài.

### 4. các dạng sai hỏng khi tiện ren thang ngoài, nguyên nhân và biện pháp khắc phục .

#### a. Bước ren sai

##### Nguyên nhân :

Do điều chỉnh máy sai

##### Cách khắc phục :

Điều chỉnh S theo bảng. Tính toán và lắp bộ bánh răng chính xác

#### b. Chiều rộng rãnh sai

##### Nguyên nhân :

Chiều rộng của dao cắt sai.

##### Cách khắc phục :

Mài lại dao, dùng dưỡng hoặc thước kẹp để kiểm tra.

#### c. Ren không đúng góc độ

##### Nguyên nhân :

Mài dao không đúng. Dao gá không đúng theo tâm chi tiết gia công. Mẻ ren khi cắt ở tốc độ cao

##### Khắc phục :

Mài lại dao và kiểm tra bằng dưỡng hay thước đo góc. gá dao theo tâm chi tiết.

#### d. Chiều cao của ren sai

##### Nguyên nhân :

Tính toán vạch số sai, không khử độ rơ vít bàn trượt ngang, dao tự hút vào bàn trượt ngang.

##### Cách khắc phục :

Điều chỉnh chiều sâu cắt đúng Dùng phương pháp cắt thử

#### e. Độ bóng không đạt


##### Nguyên nhân :

Chiều sâu cắt lớn. cả hai lưỡi cắt cùng làm việc, dao cùn, có phoi bám


##### Cách khắc phục :

Tăng số lát cắt, giảm chiều sâu trong mỗi lát cắt. Mài dao lại để 1 lưỡi làm việc

5.Trình tự gia công chi tiết trục ren thang .

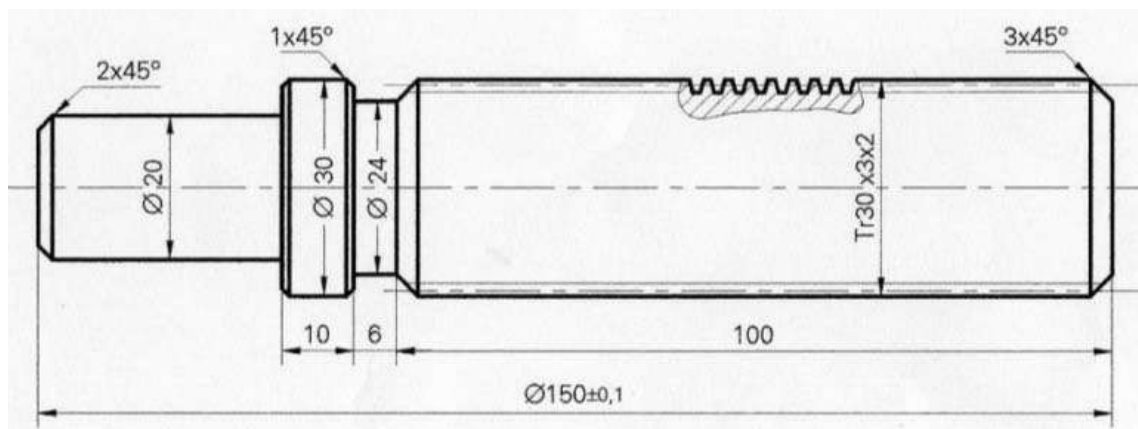

Hình 14. Bản vẽ chi tiết.

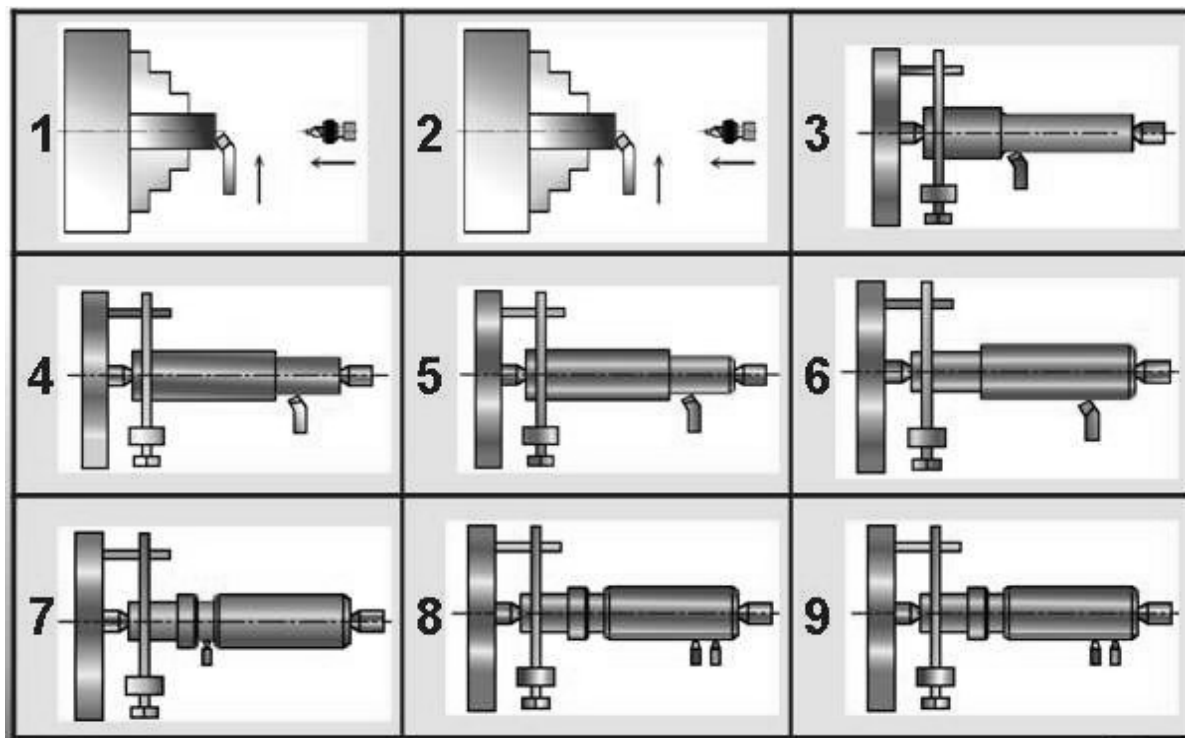

Hình 15. Trình tự gia công

## BÀI 4. TIỆN REN THANG TRONG

### Mục tiêu của bài:

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện ren thang trong.
- Tra được bảng chọn chế độ cắt khi tiện ren thang trong.
- Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren thang trong đúng qui trình qui phạm, ren đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
- Giải thích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.


### 1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với ren thang

Khi tiện ren thang cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đảm bảo độ chính xác kích thước đường kính và bước ren
- Đảm bảo Prôfin ren đúng
- Đảm bảo ren không bị nghiêng (độ)
- Ren lắp ghép ờm
- Độ nhẵn đạt yêu cầu

### 2. Phương pháp tiện ren thang trong.

Khi tiện ren bước lớn :Góc ó ở sườn ren bên phải âm : dẫn đến thoát phoi khó khăn ,làm sườn ren bên phải không được

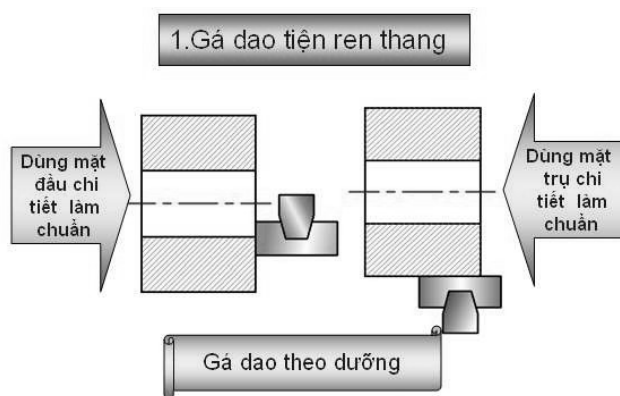

Hình 16. Gá dao khi tiện ren trong theo đường.

### 3. Các dạng sai hỏng khi tiện ren thang trong ; cách khắc phục

#### a. Bước ren sai

##### Nguyên nhân :

Do điều chỉnh máy sai

##### Cách khắc phục :

Điều chỉnh S theo bảng. Tính toán và lắp bộ bánh răng chính xác

#### b. Chiều rộng rãnh sai

##### Nguyên nhân :

Chiều rộng của dao cắt sai.

Cách khắc phục :

Mài lại dao, dùng dưỡng hoặc thước kẹp để kiểm tra.

c. Ren không đúng góc độ

Nguyên nhân :

Mài dao không đúng. Dao gá không đúng theo tâm chi tiết gia công. Mẻ ren khi cắt ở tốc độ cao

Khắc phục :

Mài lại dao và kiểm tra bằng dưỡng hay thước đo góc. gá dao theo tâm chi tiết.

d. Chiều cao của ren sai

Nguyên nhân :

Tính toán vạch số sai, không khử độ rơ vít bàn trượt ngang, dao tụt hút vào bàn trượt ngang.

Cách khắc phục :

Điều chỉnh chiều sâu cắt đúng Dùng phương pháp cắt thử

e. Ren không trơn láng

Nguyên nhân :

Chiều sâu cắt lớn. cả hai lưỡi cắt cùng làm việc, dao cùn, có phoi bám

Cách khắc phục :

Tăng số lát cắt, giảm chiều sâu trong mỗi lát cắt. Mài dao lại để 1 lưỡi làm việc


4.Đo kiểm ren thang trong

Dùng calíp nút để kiểm tra lỗ ren


Dùng dưỡng để kiểm tra

Dùng trục mẫu để thử

5. Trình tự gia công chi tiết lỗ ren thang .

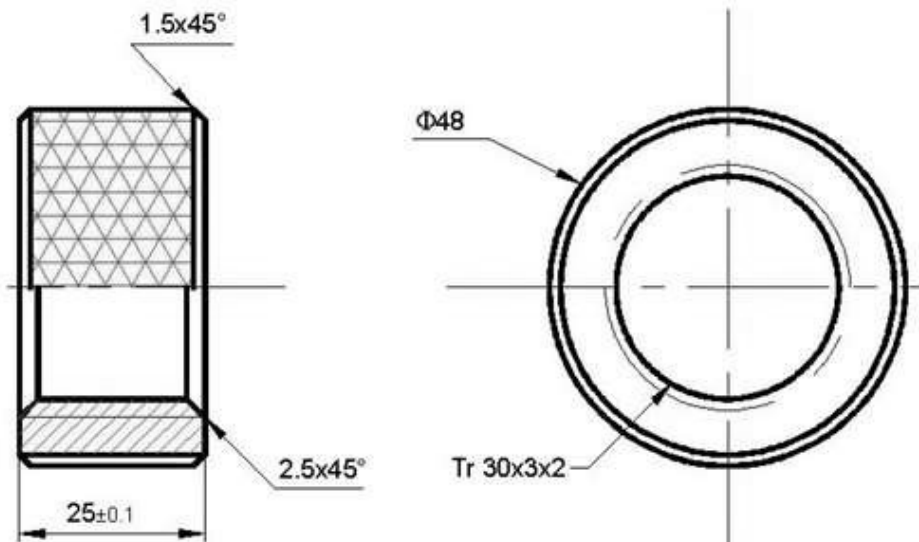

Hình 17. Bản vẽ ren thang trong.

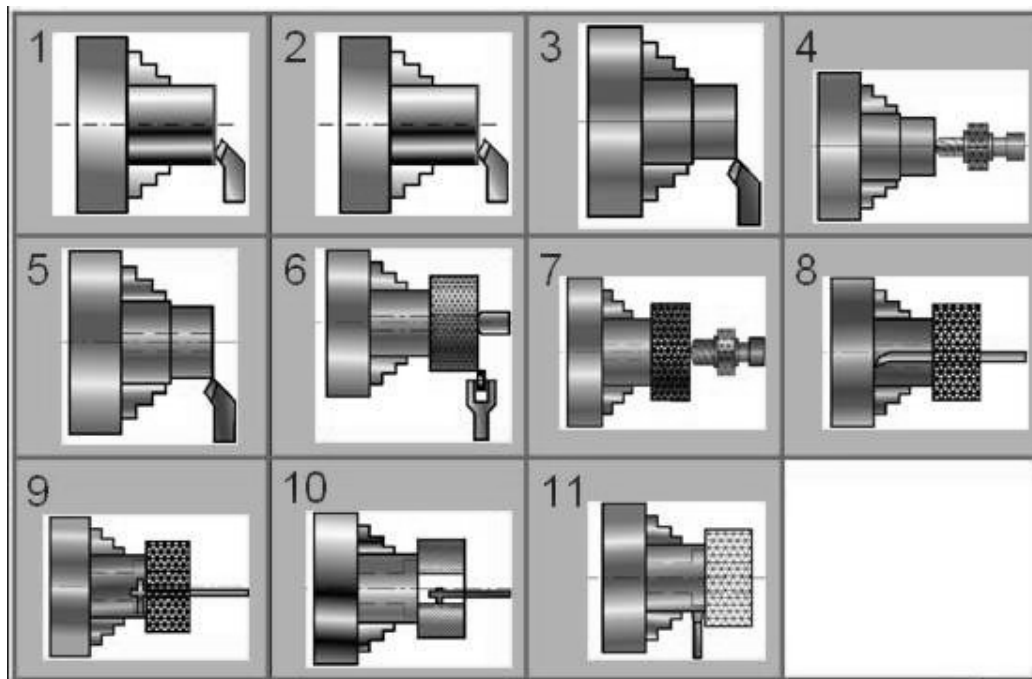

Hình 18. Trình tự gia công chi tiết lỗ ren thang