

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

**GIÁO TRÌNH
MÔ ĐUN HÀN ĐIỆN CƠ BẢN**

(Dùng cho đào tạo hệ CĐN và TCN)

Mã số: GT2009-01-04

Chủ biên: Th.S Hoàng Trọng Ánh
K.S Nguyễn Thị Mỹ

NAM ĐỊNH, NĂM 2010

LỜI NÓI ĐẦU

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì yếu tố đào tạo con người là một trong những nhân tố quan trọng và rất cần thiết.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là một trong những nơi đào tạo ra đội ngũ Kỹ sư và Công nhân kỹ thuật lành nghề mà đặc biệt là công nhân ngành công nghệ hàn phục vụ cho các lĩnh vực cơ khí, xây dựng.... trong cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu trong thời đại mới, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định luôn chú ý tới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học. Trong đó công tác biên soạn giáo trình, tài liệu để sử dụng cho dạy và học là một mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Giáo trình “**Mô đun hàn điện cơ bản**” được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình đào tạo thực hành thuộc bộ môn Công nghệ Hàn - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Giáo trình dùng để làm tài liệu giảng dạy thực hành cho giáo viên, làm tài liệu học tập cho sinh viên và học sinh ngành công nghệ hàn, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật và công nhân trong các lĩnh vực kỹ thuật khác.

Để giáo trình được hoàn thiện hơn, chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến và xây dựng của các đồng nghiệp và các độc giả.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nhóm tác giả

Giáo trình Hàn điện cơ bản.....	7
Bài 1. Những kiến Thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay	8
Mục tiêu.....	8
Nội dung	8
1. Sơ lược về ký hiệu, quy ước của mối hàn.....	8
1.1. Cách biểu diễn mối hàn trên bản vẽ:	8
1.2. Quy ước ký hiệu mối hàn trên bản vẽ.....	8
1.3. Những ký hiệu hàn tiêu chuẩn	9
1.4. Vị trí các yếu tố tiêu chuẩn của ký hiệu mối hàn.....	10
2. Các loại máy hàn điện hồ quang tay và dụng cụ thông dụng.	11
2.1. Yêu cầu chung đối với nguồn điện hàn.	11
2.2. Các loại máy hàn.	11
2.3. Đồ gá và dụng cụ khác.	12
2.4. Dụng cụ đo kích thước mối hàn.....	14
3. Giới thiệu về que hàn thép các bon thấp.....	15
3.1. Cấu tạo: Gồm 2 phần	15
3.2. Ký hiệu	15
4. Thực chất đặc điểm và ứng dụng của hàn	16
4.1. Thực chất	16
4.2. Đặc điểm và ứng dụng:	17
5. Phân loại hàn hồ quang tay	17
5.1. Phân loại theo dòng điện	17
5.2. Phân loại theo cách nối dây	17
6. Vị trí, các liên kết hàn cơ bản và chuẩn bị mép hàn.	18
6.1. Vị trí mối hàn trong không gian	18
6.2. Các loại mối hàn	19
6.3. Định nghĩa từng phần mối hàn giáp mối	20
6.4. Định nghĩa từng phần mối hàn góc.....	21
6.5. Các kiểu chuẩn bị mép hàn.....	21
7. Những khuyết tật của mối hàn	22
7.1. Nút	22
7.2 Rỗ khí	24
7.3 Lẫn xỉ (Rỗ xỉ)	24
7.4 Không ngáu.....	25
7.5. Cháy chân (cháy cạnh).....	25
7.6 Hiện tượng bắn tóe	25
7.7 Sự biến dạng	25
8. An toàn trong hàn hồ quang điện.....	25
8.1. An toàn về điện.....	25
8.2. An toàn về hồ quang hàn	25
8.3 An toàn về khói và khí hàn.....	26
8.4 An toàn cá nhân	26
9. Bài tập.....	26
9.1 Giải thích các ký hiệu hàn sau	26
9.2 Giải thích các ký hiệu que hàn sau	27
10. Câu hỏi ôn tập.....	28
Phiếu số 3a - giao bài tập nhóm.....	29

Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm.....	30
Phiếu số 3a - giao bài tập nhóm.....	31
Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm.....	32
Bài 2: Gây và duy trì hồ quang	33
Mục tiêu.....	33
Nội dung	33
1. Khái niệm về hồ quang hàn – Các phương pháp gây và duy trì hồ quang	33
1.1. Hồ quang hàn.....	33
1.2. Điều kiện để xuất hiện hồ quang hàn	33
1.3. Đặc điểm của hồ quang hàn.....	34
1.4. Quá trình gây hồ quang khi hàn xảy ra ba giai đoạn	34
1.5. Các chuyển động cơ bản của que hàn.....	35
1.6. Các phương pháp gây hồ quang	35
1.7. Duy trì hồ quang	36
2. Vận hành và sử dụng máy hàn điện hồ quang tay	36
2.1. Kiểm tra mạch điện đầu vào	37
2.2. Kiểm tra mạch điện đầu ra.....	37
2.3. Chuẩn bị Ampe kế	37
2.4. Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn.....	37
3. An toàn và bảo hộ lao động	38
3.1. An toàn về hồ quang hàn	38
3.2. An toàn về khói và khí hàn.....	38
3.3. An toàn cá nhân	39
4. Bài tập thực hành: gây và duy trì hồ quang	39
4.1. Chuẩn bị.....	39
4.2. Chế độ hàn	40
4.3. Vận hành máy hàn	40
4.4. Điều chỉnh dòng điện hàn	40
4.5. Đặt vật hàn lên bàn hàn	40
4.6. Gây hồ quang	40
4.7. Ngắt hồ quang.....	41
4.8. Làm sạch mối hàn.....	41
5. Câu hỏi ôn tập	42
Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện	43
Phiếu số 2 - Phiếu chi tiết học tập	44
Phiếu số 3A - giao bài tập nhóm.....	45
Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm.....	46
Bài 3: Hàn đường thẳng ở thế bằng.....	47
Mục tiêu:.....	47
Nội dung	47
1. Tính chọn đường kính que hàn, cường độ dòng điện hàn	47
1.1. Đường kính que hàn	47
1.2. Cường độ dòng điện hàn.....	47
1.3. Vận tốc hàn	47
2. Chọn góc nghiêng, cách dao động que hàn	47
2.2. Dao động que hàn.....	48
2.3. Chiều dài hồ quang:	49

3. Kỹ thuật hàn đường thẳng	49
3.1. Gây hồ quang.....	49
3.2. Tiến hành hàn	49
3.3. Ngắt hồ quang.....	50
3.4. Nối mối hàn	50
3.5. Lắp rãnh hồ quang ở cuối đường hàn	50
3.6. Kiểm tra	51
4. Bài tập thực hành: Hàn các đường hàn thẳng ở thé bằng	52
4.1. Đọc bản vẽ	52
4.2. Chuẩn bị.....	52
4.3. Điều kiện an toàn.....	53
4.4. Chế độ hàn	53
4.5. Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn.....	53
4.6. Gá phôi đúng vị trí hàn	53
4.7. Tiến hành hàn.	53
4.8. Làm sạch mối hàn.....	54
5. Câu hỏi ôn tập.....	54
Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện	55
Phiếu số 2 - chi tiết học tập.....	57
Phiếu số 3A - giao bài tập nhóm.....	58
Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm.....	59
Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả	60
Bài 4. Hàn giáp mối không vát mép ở thé bằng	61
Mục tiêu:.....	61
Nội dung	61
1. Khái niệm	61
2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn giáp mối không vát mép.....	61
Bảng 4.1. Bảng quy phạm mối ghép, mối hàn giáp mối không vát mép	61
3. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối không vát cạnh	61
4. Tính chọn đường kính que hàn, cường độ dòng điện hàn.	62
4.1. Đường kính que hàn	62
4.2. Cường độ dòng điện hàn.....	62
4.3. Vận tốc hàn	62
5. Các khuyết tật thường gặp	63
5.1. Mối hàn không ngẫu	63
5.2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh)	63
5.3. Lẫn xỉ (Rỗ xỉ)	63
6. Bài tập thực hành: Hàn giáp mối không vát mép ở thé bằng ($S = 5mm$)	64
6.1. Đọc bản vẽ	64
6.2. Chuẩn bị.....	65
6.3. Xác định chế độ hàn	65
6.4. Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn.....	65
6.5. Hàn đính	65
6.6. Gá phôi đúng vị trí hàn	66
6.7. Tiến hành hàn.	66
7. Câu hỏi ôn tập.....	68
Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện	69

Phiếu số 2A - Phiếu học tập.....	71
Phiếu số 2B - Phiếu học tập.....	73
Phiếu số 3A - giao bài tập nhóm.....	75
Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm.....	77
Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả.....	79
Bài 5. Hàn giáp có vát mép ở thé bằng.....	80
Mục tiêu.....	80
Nội dung	80
1. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối có vát cạnh.....	80
2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn giáp mối có vát mép.....	81
2.1. Vát mép chữ V	81
2.2 Vát mép chữ X	82
3. Tính chọn chế độ hàn.....	82
3.1. Đường kính que hàn	82
3.2. Cường độ dòng điện hàn.....	82
3.3. Vận tốc hàn.....	83
3.4. Tính số đường hàn	83
4. Các khuyết tật thường gặp của mối hàn giáp mối có vát mép ở thé bằng	83
4.1. Mối hàn không ngầu	83
4.2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh)	84
4.3. Lẩn xỉ (Rỗ xỉ)	84
4. Bài tập thực hành: hàn giáp mối có vát mép ở thé bằng ($S = 13\text{mm}$)	85
4.1. Đọc bản vẽ.....	85
4.2. Chuẩn bị.....	85
4.3. Xác định số đường hàn	86
4.4. Xác định chế độ hàn	86
4.5. Hàn đính tạo mối ghép.....	87
4.6. Gá phôi đúng vị trí hàn	87
4.7. Tiến hành hàn	87
4.8. Làm sạch kiểm tra chất lượng mối hàn.....	89
5. Câu hỏi ôn tập.....	89
Phiếu số 1 hướng dẫn thực hiện.....	90
Phiếu số 2A – phiếu học tập	92
Phiếu số 2B – phiếu học tập	94
Phiếu số 3A - giao bài tập nhóm.....	96
Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm.....	98
Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả	100
Bài 6. Hàn góc không vát mép ở thé bằng.....	101
Mục tiêu.....	101
Nội dung	101
1. Kỹ thuật hàn góc không vát mép ở thé bằng	101
2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn góc không vát mép	102
3. Tính chọn chế độ hàn.....	102
3.1. Đường kính que hàn	102
3.2. Cường độ dòng điện hàn.....	102
3.3. Vận tốc hàn	102
3.4. Tính số đường hàn.....	103

4. Các dạng khuyết tật thường gặp	103
4.1. Cháy cạnh	103
4.2. Rỗ xỉ (lẩn xỉ).....	104
4.3. Không ngầu.....	104
5. Bài tập thực hành	105
5.1. Đọc bản vẽ	105
5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn	105
5.3. Chế độ hàn	105
5.4. Gá, kẹp chặt, hàn đính kết cấu hàn	106
5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn	106
5.6. Tiến hành hàn	106
5.7. Làm sạch và kiểm tra chất lượng mối hàn.....	108
6. Câu hỏi ôn tập.....	108
Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện	109
Phiếu số 2A - Phiếu học tập.....	111
Phiếu số 2B - Phiếu học tập.....	113
Phiếu số 3A - Phiếu giao bài tập nhóm	115
Phiếu số 3B - Phiếu giao bài tập nhóm.....	117
Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả	119
Bài 7. Hàn chồng nối ở thé bằng	120
Mục tiêu	120
Nội dung	120
1. Kỹ thuật hàn góc không vát mép ở thé bằng	120
2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn chồng nối	120
3. Tính chọn chế độ hàn.....	121
3.1. Đường kính que hàn	121
3.2. Cường độ dòng điện hàn.....	121
3.3. Vận tốc hàn	121
3.4. Tính số đường hàn	121
4. Các dạng khuyết tật thường gặp	122
4.1. Cháy cạnh	122
4.2. Rỗ xỉ (lẩn xỉ).....	122
4.3. Không ngầu.....	123
5. Bài tập thực hành	123
5.1. Đọc bản vẽ	123
5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn	124
5.3. Chế độ hàn	124
5.4. Hàn đính tạo mối ghép:	124
5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn	125
5.6. Tiến hành hàn	125
5.7. Làm sạch và kiểm tra chất lượng mối hàn.....	125
6. Câu hỏi ôn tập.....	126
Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện	127
Phiếu số 2A – phiếu học tập	128
Phiếu học tập theo 4d.....	129
Phiếu số 3A – Phiếu giao bài tập nhóm.....	131
Phiếu số 3B - Phiếu giao bài tập nhóm.....	133

Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả	135
Bài 8. Hàn góc có vát mép ở thế bằng	136
Mục tiêu	136
Nội dung	136
1. Kỹ thuật hàn góc có vát mép ở thế bằng	136
2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn góc có vát mép	136
3. Tính chọn chế độ hàn	137
3.1. Đường kính que hàn	137
3.2. Cường độ dòng điện hàn	137
3.3. Vận tốc hàn	137
3.4. Tính số đường hàn	138
4. Các dạng khuyết tật thường gặp	138
4.1. Cháy cạnh	138
4.2. Rỗ xỉ (lỗn xỉ)	138
4.3. Không ngầu	139
5. Bài tập thực hành	139
5.1. Đọc bản vẽ	139
5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn	140
5.3. Xác định chế độ hàn	140
5.4. Hàn đính tạo mối ghép	140
5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn	140
5.6. Tiến hành hàn	141
5.7. Làm sạch và kiểm tra chất lượng mối hàn:	143
6. Câu hỏi ôn tập	143
Phiếu số 1 - phiếu hướng dẫn thực hiện	144
Phiếu số 2A - Phiếu học tập	146
Phiếu số 2B – Phiếu học tập	148
Phiếu số 3A - Phiếu giao bài tập nhóm	150
Phiếu số 3B - Phiếu giao bài tập nhóm	152
Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả	154
Tài liệu tham khảo	155

GIÁO TRÌNH HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

1. Mục tiêu của módun

Học xong módun này người học sẽ có khả năng :

- Trình bày chi tiết các ký hiệu, quy ước của mối hàn
- Xác định chính xác chủng loại theo ký hiệu, mã hiệu và quan sát thực tế với mọi loại que hàn hồ quang tay.
 - Sử dụng hiệu quả và an toàn mọi dụng cụ - thiết bị hàn hồ quang thông dụng
 - Tính toán ché độ hàn, chọn và điều chỉnh các thông số: Đường kính que hàn ; Cường độ dòng điện hàn (I_h) ; Số đường hàn, sai số không quá 2%,.
 - Thực hiện các mối hàn đường thẳng, hàn giáp mối (vát mép và không vát mép), hàn góc (vát mép và không vát mép), đảm bảo độ ngẫu, ít biến dạng, khuyết cạnh, lẩn xỉ, vón cục theo đúng yêu cầu bản vẽ hoặc sản phẩm mẫu.
 - Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động và vệ sinh môi trường không để xảy ra tai nạn cho người và thiết bị.

2. Khả năng ứng dụng của chương trình

Giáo trình sau khi hoàn thành sẽ là một tài liệu hữu ích sử dụng trong việc phát triển khả năng nghề của học viên tại trường ĐHSPKT nói riêng và các cơ sở đào tạo nghề trong nước nói chung.

3. Nội dung

TT	Nội dung	Phân bổ thời gian		
		Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
1	Bài 1: Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay	15	10	5
2	Bài 2: Gây và duy trì hồ quang	10	3	7
3	Bài 3: Hàn đường thẳng ở thé bằng	15	2	13
5	Bài 4: Hàn giáp mối không vát mép ở thé bằng	20	2	18
6	Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở thé bằng	30	2	28
7	Bài 6: Hàn góc không vát mép ở thé bằng	20	2	18
	Bài 7: Hàn chồng nối	20	2	18
8	Bài 8: Hàn góc có vát mép ở thé bằng	20	2	18
	Tổng	150	25	125

BÀI 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:

- Trình bày chi tiết các ký hiệu, quy ước của mối hàn.
- Trình bày thực chất, đặc điểm và công dụng của hàn
- Phân biệt các loại máy hàn điện hồ quang, đồ gá, kính hàn, kìm hàn và các dụng cụ cầm tay.
- Phân biệt các loại que hàn thép các bon thấp theo ký hiệu, hình dáng bên ngoài.
- Phân biệt các loại liên kết hàn cơ bản.
- Nhận biết các khuyết tật trong mối hàn.
- Trình bày đầy đủ mọi ảnh hưởng của quá trình hàn hồ quang tới sức khỏe công nhân hàn.
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


Nội dung

1. Sơ lược về ký hiệu, quy ước của mối hàn.


1.1. Cách biểu diễn mối hàn trên bản vẽ:

Khi biểu diễn không phụ thuộc vào phương pháp hàn.

- Mối hàn nhìn thấy, được biểu diễn bằng "nét liền cơ bản" (hình 1.1)
- Mối hàn khuất được biểu diễn bằng "nét đứt" (hình 1.2)

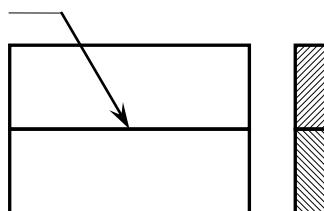


Hình 1.1

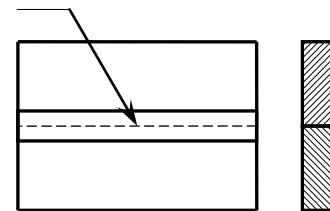


Hình 1.2

1.2. Quy ước ký hiệu mối hàn trên bản vẽ.

- Ký hiệu mối hàn hồ quang tay bằng chữ cái in hoa là chữ (T). Mối hàn chính được ghi ở trên (hình 1.3) và phía phụ ghi ở dưới (hình 1.4) nét gạch ngang của đường đóng chỉ vị trí đường hàn.

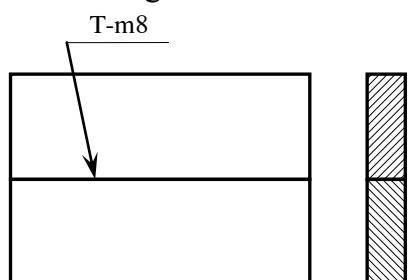

Hình 1.3

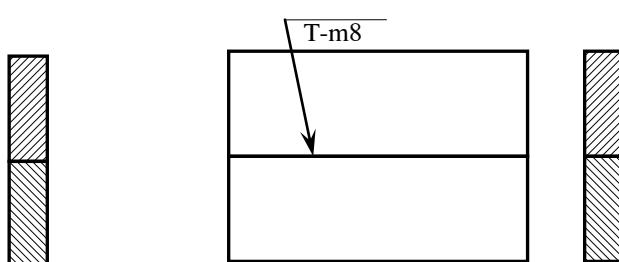

Hình 1.4

- Dùng chữ cái (in thường) và kèm theo các chữ số để chỉ kiểu liên kết hàn.

m - liên kết hàn giáp mồi.

t - liên kết hàn chữ T.

g - liên kết hàn góc.

c - liên kết hàn chồng.

đ - liên kết hàn chốt.

1.3. Những ký hiệu hàn tiêu chuẩn

Bảng 1.1a. Ký hiệu và ý nghĩa vị trí của các mối hàn cơ bản

KÝ HIỆU MỐI HÀN CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA VỊ TRÍ CỦA CHÚNG								
Ý nghĩa vị trí	Góc	Hàn nút hoặc khe hẹp	Hàn điểm hoặc điện cực giả	Hàn đường	Hàn mặt sau hoặc tâm đệm	Hàn phủ bè mặt	vát song song đối với mối ghép hàn đồng thau	Hàn gờ
Phía bên mũi tên								Hàn mép
Phía bên kia mũi tên								
Cả hai phía		Không sử dụng	Không sử dụng	Không sử dụng	Không sử dụng	Không sử dụng		Không sử dụng
	Không sử dụng	Không sử dụng			Không sử dụng	Không sử dụng	Không sử dụng	Không sử dụng


Bảng 1.2. Các ký hiệu bổ xung

CÁC KÝ HIỆU BỔ XUNG						
Mối hàn tất cả chu vi	Mối hàn ngoài hiện trường	Xuyên thấu	Tâm đệm	Đường viền		
				Bằng	Lồi	Lõm

Bảng 1.1b. Ký hiệu và ý nghĩa vị trí của các mối hàn cơ bản

CÁC KÝ HIỆU HÀN CƠ BẢN VÀ CÁC Ý NGHĨA VỊ TRÍ KHÁC									
Hàn gờ	Rãnh								Ý nghĩa vị trí
Góc	Vuông	Chữ V	Vát xiên	Chữ U	Chữ J	Chữ V loe	Vát xiên loe		
								Phía bên mũi tên chỉ	
								Mặt bên kia mối ghép	
Không sử dụng								Cả hai bên	
Không sử dụng		Không sử dụng	Bên này hoặc bên kia không quan trọng						

1.4. Vị trí các yếu tố tiêu chuẩn của ký hiệu mối hàn

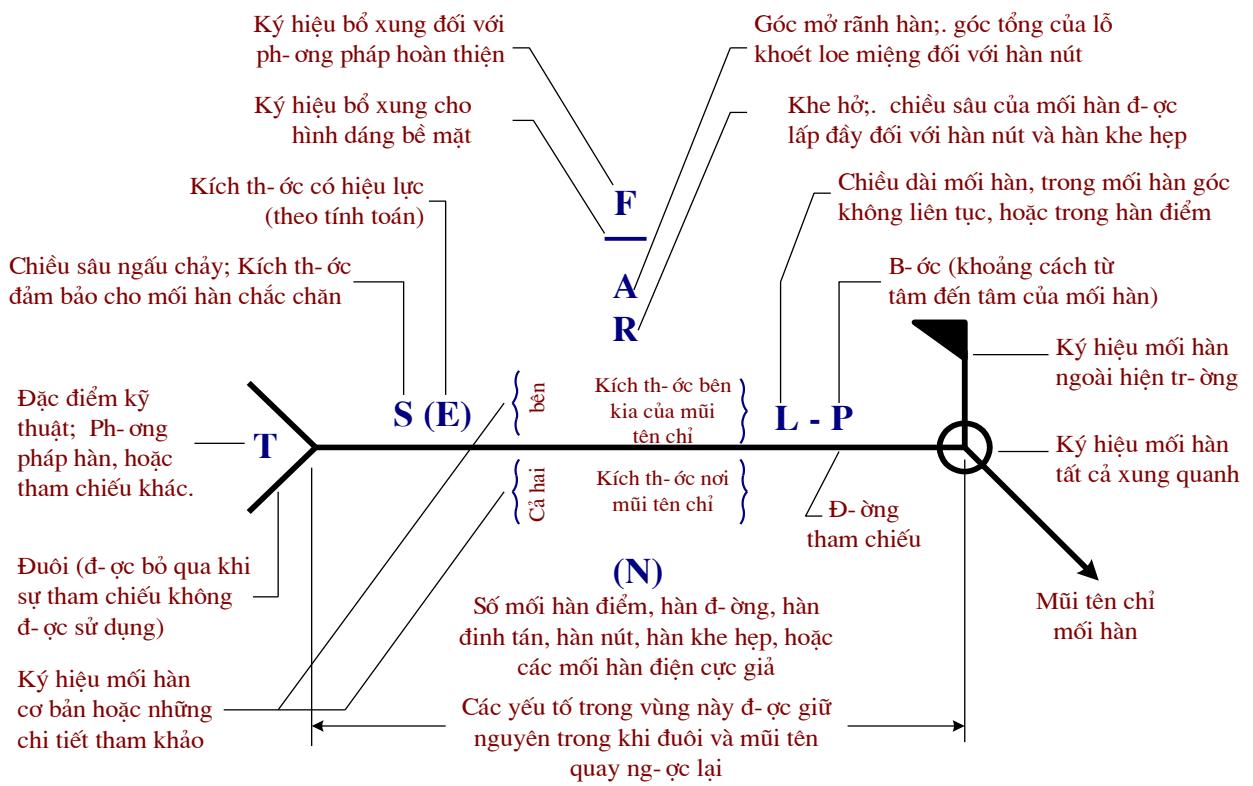

Hình 1.5. Vị trí các yếu tố tiêu chuẩn của ký hiệu mối hàn

2. Các loại máy hàn điện hồ quang tay và dụng cụ thông dụng.

2.1. Yêu cầu chung đối với nguồn điện hàn.

Nguồn điện hàn trong hàn hồ quang tay có thể là nguồn điện xoay chiều hoặc một chiều. Nhìn chung nguồn điện hàn và máy hàn phải đảm bảo các yêu cầu chung sau:

- Điện áp không tải phải $U_h < U_0 < 80$ V.

- Đối với máy hàn xoay chiều:

$$U_0 = 55 \div 80 \text{ V}, U_h = 30 \div 55 \text{ V}.$$

- Đối với máy hàn một chiều:

$$U_0 = 25 \div 45 \text{ V}, U_h = 16 \div 35 \text{ V}$$


- Có khả năng chịu quá tải khi ngắn mạch

- Có khả năng điều chỉnh dòng điện hàn trong phạm vi rộng.

- Máy hàn phải có khối lượng nhỏ, hệ số hữu ích lớn, giá thành rẻ, dễ sử dụng và dễ sửa chữa.

2.2. Các loại máy hàn.

2.2.1. Máy hàn hồ quang điện xoay chiều: Không có ký hiệu (-), (+) tại đầu thứ cấp

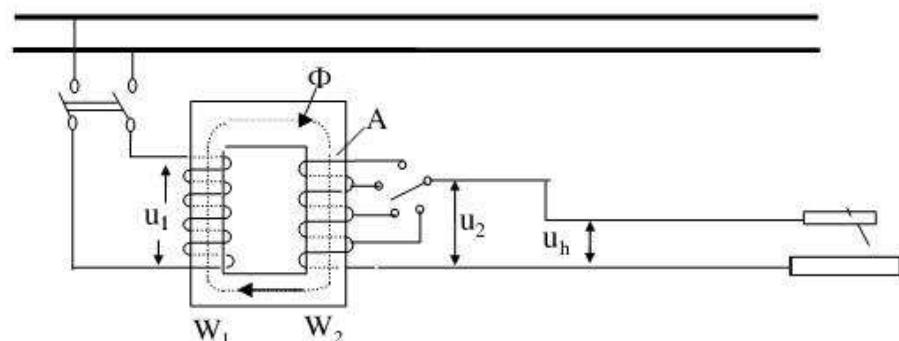


Hình 1.6. Sơ đồ nguyên lý của máy biến áp hàn xoay chiều



Hình 1.7. Máy hàn hồ quang xoay chiều

2.2.2. Máy hàn hồ quang điện một chiều: Có ký hiệu (-), (+) tại đầu thứ cấp

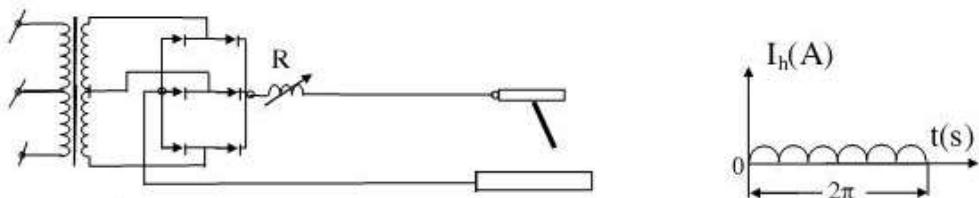


Hình 1.8. Sơ đồ nguyên lý máy hàn một chiều



Hình 1.9. Máy hàn hồ quang một chiều

2.3. Đồ gá và dụng cụ khác.

2.3.1 Đồ gá hàn: hỗ trợ cho công việc gá lắp, định vị chi tiết trong quá trình lắp ghép các chi tiết để hàn. Đảm bảo tính định vị và kẹp chặt tốt, dễ tháo, dễ lắp. Không bị biến dạng khi hàn.

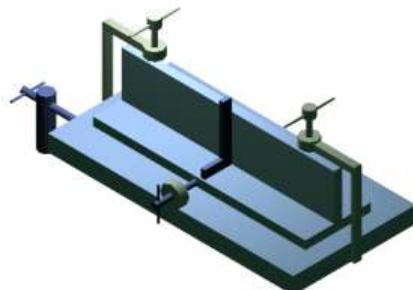

Hình 1.10. Đồ gá hàn

2.3.2. Mặt nạ hàn



Hình 1.11. Mặt nạ hàn

Kính hàn gồm có mặt nạ hàn, kính màu và kính trắng.

- Kính hàn có tác dụng bảo vệ da mặt khỏi tác dụng của ánh sáng hồ quang điện phát ra và kim loại lỏng hay xỉ lỏng bắn ra từ vùng hàn. ngoài ra kính hàn còn có tác dụng cản quang tức là nhằm mục đích cản bớt những tia sáng có tần số lớn và quá nhỏ hơn tia sáng bình thường khỏi tác dụng vào mắt và da mặt người thợ. Đồng thời trên cơ sở đó, giúp người thợ hàn quan sát đường hàn để điều chỉnh phù hợp vùng hàn theo yêu cầu đắp.

2.3.3. Kìm hàn

Kìm hàn hay còn gọi là mỏ cắp điện cực. Nó có tác dụng cắp que hàn và truyền điện từ cáp hàn vào que hàn. Kìm hàn có nhiều loại khác nhau nhưng thông thường có 2 loại kìm hàn hạy được sử dụng:



Hình 1.12. Kìm hàn cắp bằng lò xo



Hình 1.13. Kìm hàn cắp bằng các má nhíp

2.3.4. Cáp hàn

Cáp hàn dùng để truyền điện từ máy hàn ra kìm hàn. Cáp hàn gồm nhiều sợi dây đồng tết lại với nhau để dễ uốn khúc và dễ quấn lại, tránh gây trớ ngại cho người thợ trong quá trình thao tác. Tuỳ thuộc vào dòng điện hàn mà người ta chọn cáp hàn có tiết diện khác nhau. Thông thường người ta chọn cáp hàn có đường kính từ 10 | 16 mm.




Hình 1.14. Các loại dây cáp hàn

- Lõi: Gồm nhiều sợi dây đồng nhỏ được bó lại với nhau. Kích thước của mỗi sợi càng nhỏ thì dây cáp càng mềm. Đường kính của lõi dây cáp hàn phụ thuộc vào cường độ dòng điện cần hàn.

- Lớp bő: Lớp này nằm ở giữa lõi dây cáp và lớp vỏ cao su được làm bằng sợi gai, đây có pha lẩn các sợi vải để làm cho quá trình bảo quản và sử dụng dây cáp được tốt.

- Lớp vỏ cao su: làm bọc ra bên ngoài lõi dây và làm nhiệm vụ cách điện. Lớp này phải làm bằng cao su có độ cách điện tốt và độ đàn hồi tốt.

2.3.5. Búa gõ xỉ dùng để gõ xỉ bám trên bề mặt mối hàn và làm sạch vũng hàn sau khi hàn xong. Búa gõ xỉ có hai đầu một đầu nhọn và một đầu như lưỡi đục bằng. Cả hai đầu đều được tôi cứng.

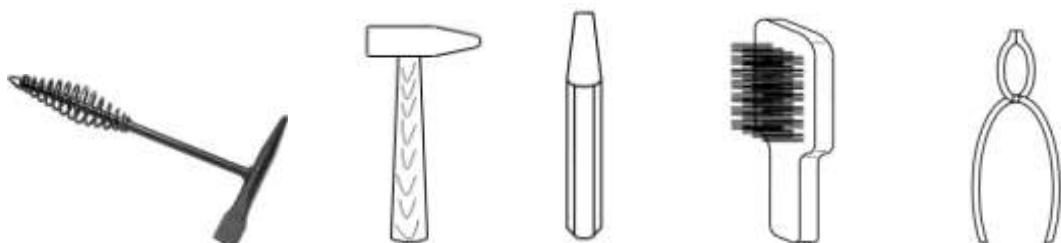

Hình 1.15. Một số dụng cụ nghề hàn


2.3.6. Búa nguội: thường có trọng lượng là 0,4 kg dùng để nắn sửa những chi tiết trước khi hàn và dùng để nắn sửa những sản phẩm sau khi hàn xong

2.3.7. Đục nguội: dùng để vát mép vật hàn hoặc cũng có thể dùng để chặt các thanh thép có tiết diện nhỏ. Đôi khi người ta có thể dùng đục nguội để tẩy sửa mối hàn.

2.3.8. Bàn chải sắt: dùng để làm vệ sinh những mối hàn sau khi hàn hay vật hàn trước khi hàn.

2.3.9. Kìm kẹp phôi: dùng để kẹp các phôi hàn nóng khi xoay lật, gõ xỉ,

2.3.10. Những trang thiết bị bảo hộ cá nhân

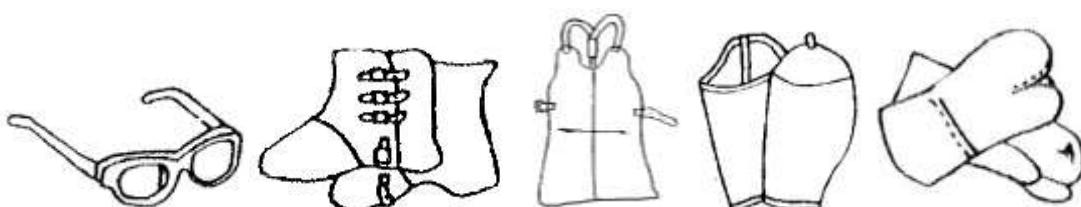


Hình 1.16. Một số trang thiết bị bảo hộ cá nhân

Quần áo bảo hộ lao động; kính bảo hộ; giày da; ướm da; ống che tay chân; gang tay. Tuỳ theo tính chất công việc mà có các loại dụng cụ khác nhau. Ví dụ như khi hàn leo, hàn trần thì phải đeo gang tay có ống tay dài và mặt nạ có yếm da để tránh xỉ nóng bám vào cổ và cánh tay người thợ.

2.4. Dụng cụ đo kích thước mối hàn.


Dùng để kiểm tra chiều cao mối hàn, bề rộng mối hàn và chiều sâu các khuyết tật

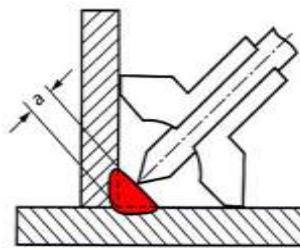

Hình 1.17. Dụng cụ kiểm tra kích th- ớc mối hàn

3. Giới thiệu về que hàn thép các bon thấp.

3.1. Cấu tạo: Gồm 2 phần

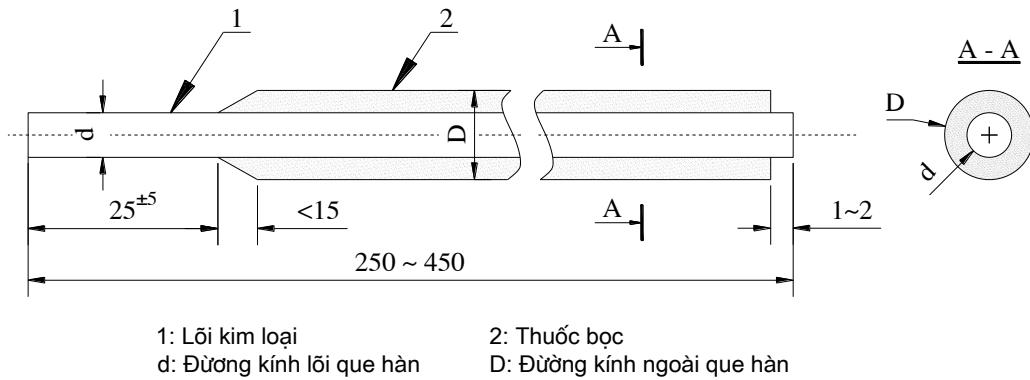


Hình 1.18. Cấu tạo que hàn thép các bon thấp

* Lõi que hàn có đường kính theo lý thuyết $d_{qh} = 6 \div 12$ mm. Trong thực tế thường dùng $d_{qh} = 1 \div 6$ mm. Chiều dài của que hàn $L = 250 \div 450$ mm; chiều dài phần kẹp $l_1 = 25 \pm 5$ mm; $l_2 < 15$ mm; $l_3 = 1 \div 2$ mm.

* Lớp thuốc bọc đ- ợc chế tạo từ hỗn hợp gồm nhiều loại vật liệu dùng ở dạng bột, sau đó trộn đều với chất dính và bọc ngoài lõi có chiều dày từ $1 \div 2$ mm.

3.2. Ký hiệu

Ký hiệu que hàn hồ quang tay theo tiêu chuẩn của hiệp hội hàn Mỹ AWS đ- ợc thể hiện theo sơ đồ sau:

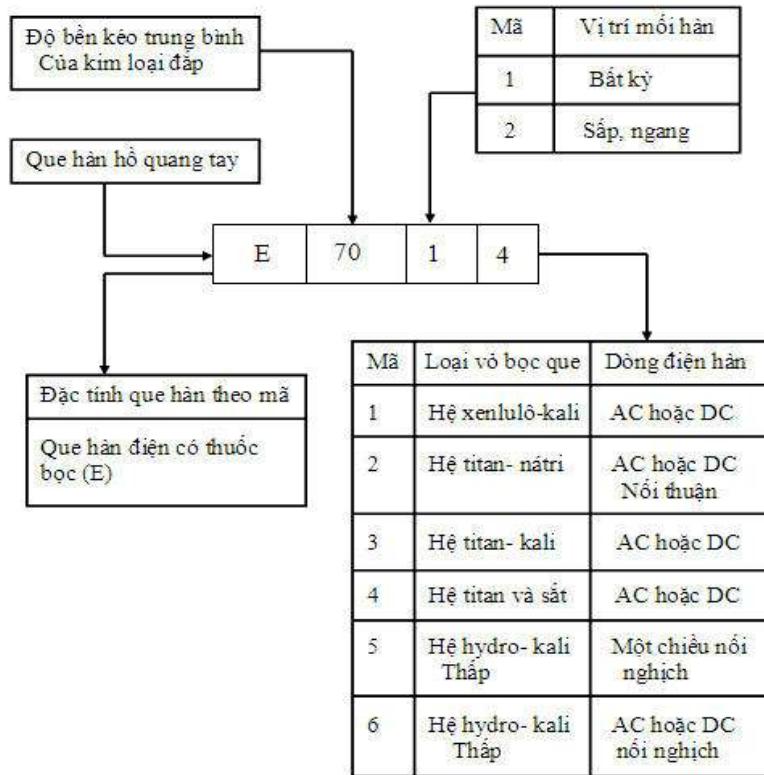


Hình 1.19. Ký hiệu que hàn hồ quang tay theo tiêu chuẩn AWS

4. Thực chất đặc điểm và ứng dụng của hàn.

4.1. Thực chất

- Hàn là quá trình công nghệ nối hai hoặc nhiều phần tử (chi tiết, bộ phận) thành một khối thống nhất bằng cách dùng nguồn nhiệt nung nóng chỗ cần nối đến trạng thái lỏng (hoặc dẻo), sau đó kim loại tự kết tinh (hoặc dùng lực ép) tạo thành mối hàn.

- Hàn hồ quang tay là một quá trình nối hai hoặc nhiều chi tiết lại với nhau bằng cách nung nóng que hàn, vật hàn (mép hàn) đến trạng thái chảy. Sau đó đông đặc tạo thành mối hàn.

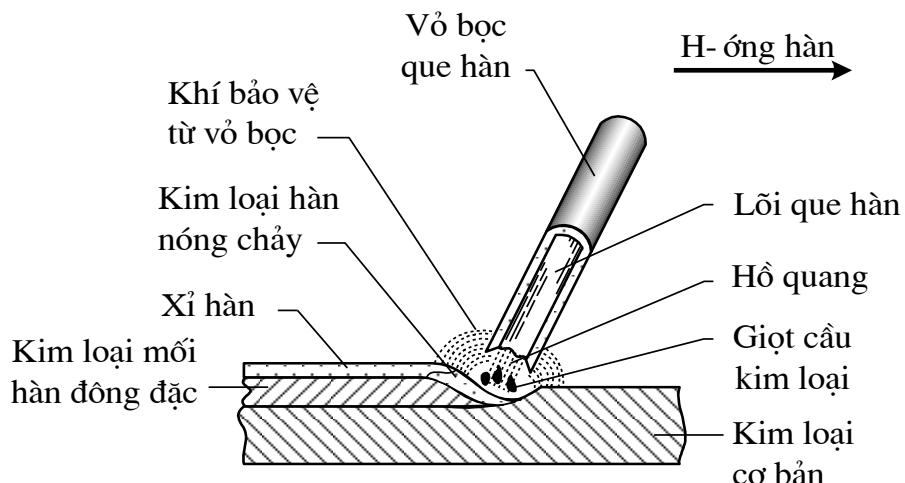

Hình 1.20. Quá trình hàn hồ quang tay

4.2. Đặc điểm và ứng dụng:

- Liên kết hàn là một liên kết “cứng” không tháo rời đ- ợc.
- So với đinh tán tiết kiệm ($10 \div 20\%$) khối l- ợng kim loại, so với đúc tiết kiệm khoảng 50%.
- Hàn chế tạo đ- ợc các chi tiết có hình dáng phức tạp, liên kết các kim loại có cùng tính chất hoặc khác tính chất với nhau.
- Mỗi hàn có độ bền và độ kín cao, đáp ứng yêu cầu làm việc quan trọng của các kết cấu quan trọng (vỏ tàu, bồn chứa, nồi hơi,...v.v).
- Có thể cơ khí hóa và tự động hóa quá trình hàn.
- Giá thành chế tạo kết cấu rẻ.

Tuy vậy, hàn còn có một số nh- ợc điểm: sau khi hàn tồn tại ứng suất và biến dạng d- , xuất hiện vùng ảnh h- ơng nhiệt làm giảm khả năng chịu lực của kết cấu.

5. Phân loại hàn hồ quang tay

5.1. Phân loại theo dòng điện

- a) Hàn bằng dòng điện xoay chiều AC
 - + Ưu điểm: thiết bị đơn giản, dễ chế tạo, dễ bảo quản sửa chữa, giá thành thấp, thuận tiện ở nơi gần l- ới điện và hồ quang ít bị thổi lệch.
 - + Nh- ợc điểm: khó gây hồ quang và hồ quang cháy không ổn định, do đó chất l- ợng mối hàn không đạt đ- ợc yêu cầu cao, không dùng đ- ợc với tất cả các loại que hàn.
- b) Hàn bằng dòng điện một chiều DC
 - + Ưu điểm: dễ gây hồ quang và hồ quang cháy ổn định, tiện lợi ở nơi xa l- ới điện, chất l- ợng mối hàn đạt đ- ợc cao.
 - + Nh- ợc điểm: tổn hao nhiều năng l- ợng (do dùng máy phát, chỉnh l- u), hồ quang hay bị thổi lệch.

Do có những - u nh- ợc điểm trên mà hiện nay cả hai ph- ơng pháp này cùng tồn tại và bổ trợ cho nhau.

5.2. Phân loại theo cách nối dây.

a) Nối trực tiếp

Nối trực tiếp là nối một cực của nguồn điện hàn với que hàn, còn cực kia nối với vật hàn. Khi hàn bằng dòng một chiều, nối trực tiếp đ- ợc phân ra : nối thuận và nối nghịch.

b) Nối thuận: là nối cực d- ơng của nguồn với vật hàn, cực âm với que hàn.

c) Nối nghịch: là nối cực d- ơng của nguồn với que hàn, cực âm với vật hàn. Khi hàn vật mỏng dùng ph- ơng pháp nối nghịch và hàn vật dày nối thuận.

d) Nối gián tiếp : là nối hai cực của nguồn điện với que hàn còn vật hàn không nối cực. Hồ quang cháy giữa hai que hàn, do vậy có thể điều chỉnh đ- ợc l- ợng nhiệt của vũng hàn khi hàn bằng cách thay đổi chiều dài cột hồ quang. Cách nối dây này dùng khi hàn các vật mỏng, hàn thép có nhiệt độ nóng chảy thấp bằng điện cực không nóng chảy.

e) Nối hỗn hợp

Dùng khi hàn hồ quang tay bằng dòng ba pha. Hai cực của nguồn điện nối với que hàn còn cực kia nối với vật hàn. Ưu điểm là nhiệt tập trung cao, năng suất hàn cao. Th- ờng áp dụng khi hàn vật dày, các kim loại và hợp kim nóng chảy cao.

6. Vị trí, các liên kết hàn cơ bản và chuẩn bị mép hàn.

6.1. Vị trí mối hàn trong không gian


Công nghệ hàn hồ quang tay phụ thuộc rất lớn vào vị trí mối hàn trong không gian và kết cấu mối hàn. Theo vị trí mối hàn trong không gian, ng- ời ta phân ra các dạng hàn sau: Hàn sấp, hàn ngang, hàn đứng và hàn ngửa

- Hàn bằng (theo tiêu chuẩn *ANSI/AWS 3.0-94 của Mỹ*): góc nghiêng mối hàn $\leq 10^{\circ}$ và góc quay mối hàn $\leq 10^{\circ}$

Góc nghiêng mối hàn là góc giữa đ- ờng tâm mối hàn và mặt phẳng nằm ngang

Góc quay mối hàn là góc tạo bởi mặt phẳng đi qua trực của mối hàn vuông góc với mặt phẳng nối hai đ- ờng chân mối hàn và mặt phẳng đứng đi qua tâm của mối hàn.


Tư thế	Sơ đồ	Góc nghiêng	Góc quay
Sấp	A	$0^{\circ} \div 15^{\circ}$	$150^{\circ} \div 210^{\circ}$
Ngang	B	$0^{\circ} \div 15^{\circ}$	$80^{\circ} \div 150^{\circ}$ $210^{\circ} \div 280^{\circ}$
Trần	C	$0^{\circ} \div 80^{\circ}$	$0^{\circ} \div 80^{\circ}$ $280^{\circ} \div 360^{\circ}$
Đứng	D E	$15^{\circ} \div 80^{\circ}$	$80^{\circ} \div 280^{\circ}$ $0^{\circ} \div 360^{\circ}$

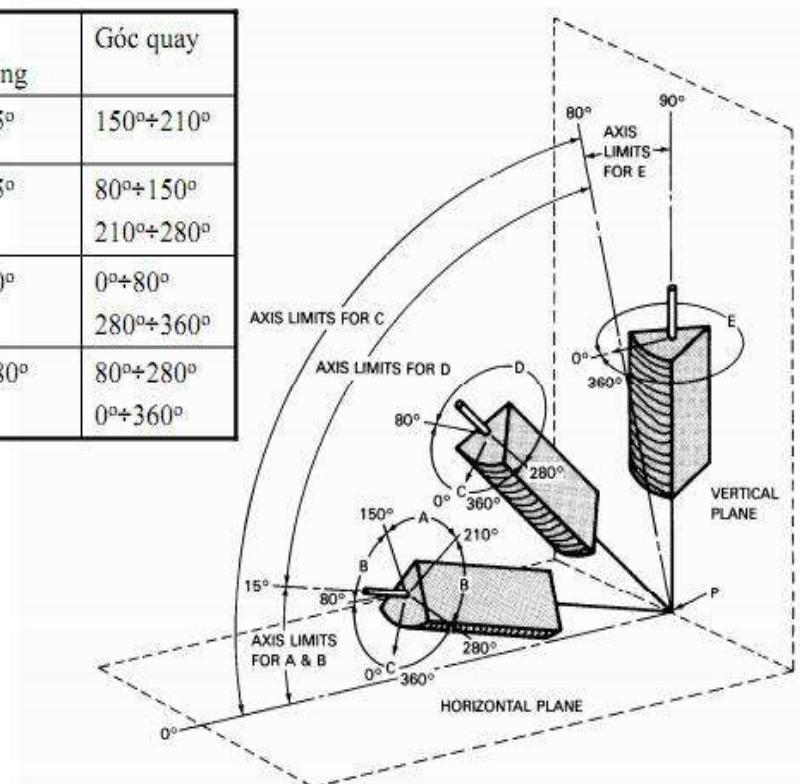

Hình 1.21. Vị trí mối hàn trong không gian theo tiêu chuẩn ANSI/AWS 3.0-94

- Hàn bằng (**theo tiêu chuẩn GOST**): là các mối hàn đ- ợc phân bố trên các mặt phẳng nằm trong góc từ $0\div60^\circ$

- Hàn bằng đ- ợc dùng rộng rãi trong sản xuất vì có rất nhiều - u điểm: kim loại nóng chảy từ đầu que hàn dễ dàng đ- ợc vận chuyển vào bể hàn, dễ dàng quan sát bể hàn, ng- ời thợ làm việc ít bị mệt mỏi, có thể sử dụng que hàn có đ- ờng kính lớn và dòng điện t- ơng đối lớn.

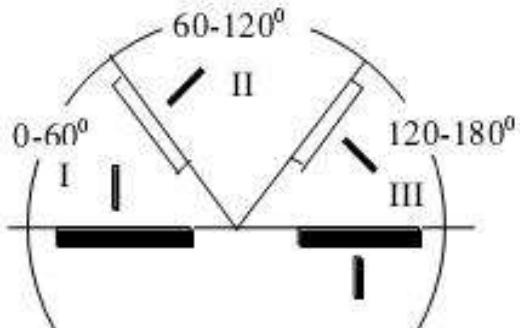

Hình 1.22. Vị trí mối hàn trong không gian theo tiêu chuẩn GOST

- Hàn sấp: mặt phẳng hàn tạo với mặt phẳng ngang một góc từ $0\div60^\circ$.
- Hàn ngang: ph- ơng hàn song song với mặt phẳng ngang và nằm trong mặt phẳng hàn tạo với mặt phẳng ngang một góc từ $60\div120^\circ$.
- Hàn đứng: mặt phẳng hàn tạo với mặt phẳng ngang một góc từ $60\div120^\circ$ trừ ph- ơng song song với mặt phẳng ngang.
- Hàn trần: mặt phẳng hàn tạo với mặt phẳng ngang một góc từ $120\div180^\circ$.

Theo tiêu chuẩn ISO, phân ra 8 thế hàn sau :

PA : Hàn tấm ở thế hàn bằng.

PB : Hàn góc ở thế hàn bằng.

PC : Hàn ở thế hàn ngang.


PD : Hàn góc ở thế hàn ngửa.

PE : Hàn tấm ở thế hàn ngửa.

PF : Hàn ở thế hàn leo.

HLo -45 : Hàn ở thế nghiêng 45° .

PG : Hàn ở thế hàn rơi.

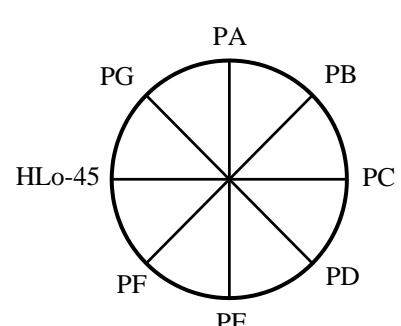

Hình 1.23. Vị trí mối hàn trong không gian theo tiêu chuẩn ISO

6.2. Các loại mối hàn




Mối hàn giáp mối không vát mép



Mối hàn giáp mối vát mép V- đơn




Mối hàn giáp mối vát mép V- kép

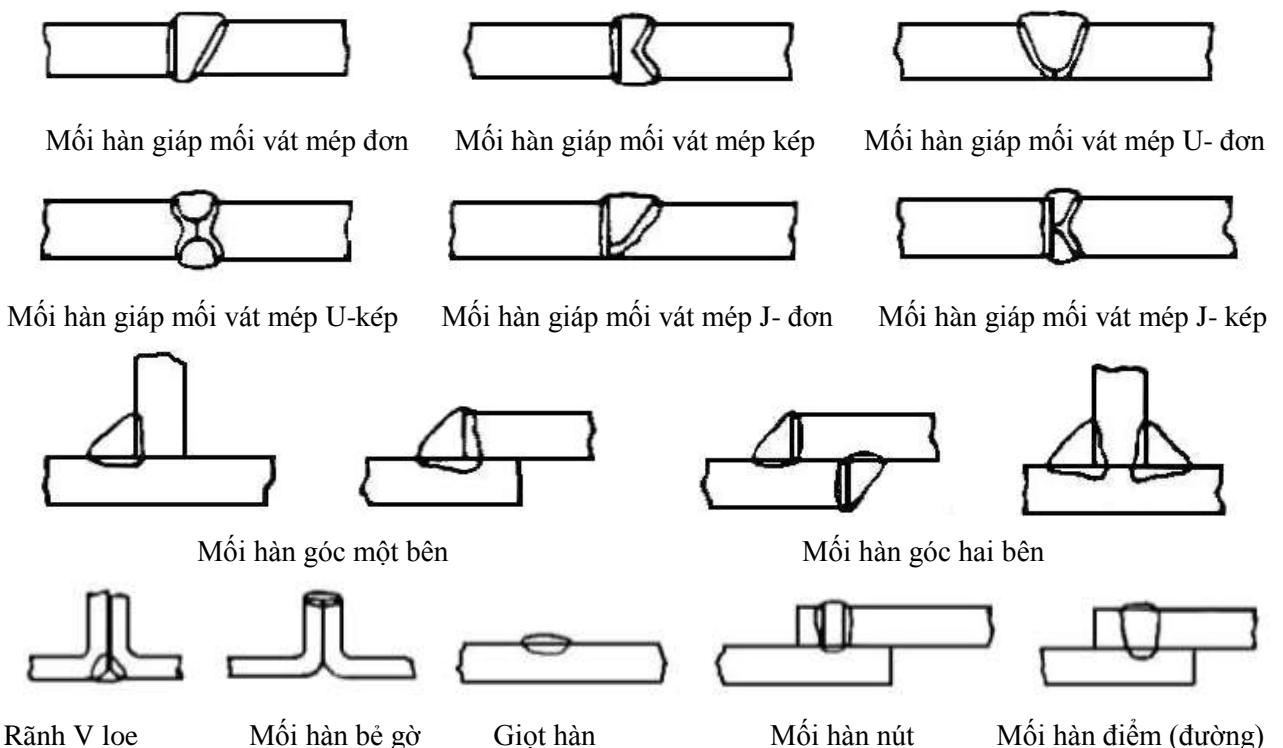

Hình 1.24. Các loại mối hàn

6.3. Định nghĩa từng phần mối hàn giáp môi

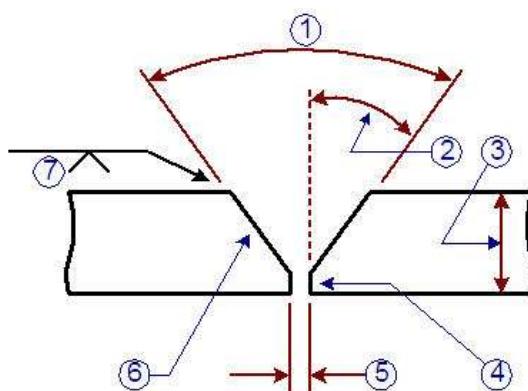


Hình 1.25. Định nghĩa từng phần mối hàn giáp môi

1. Góc mở mép hàn: là toàn bộ góc của rãnh giữa các phần đã đ- ợc ghép mối tạo rãnh hàn
2. Góc vát của mép hàn: là góc đ- ợc tạo giữa việc sử lý mép của một chi tiết và mặt phẳng vuông góc với bề mặt của chi tiết đó.
3. Chiều dày vật liệu: chiều dày của vật liệu đ- ợc hàn.
4. Độ dày mép hàn (Mép cùn): là mặt rãnh liền kề tới chân của mối ghép.
5. Khe hở h: là sự tách ra giữa các chi tiết đã đ- ợc ghép mối cạnh chân của mối ghép.
6. Bề mặt rãnh: bao gồm bề mặt của chi tiết trong rãnh.

7. Kích th- óc mối hàn: độ ngẫu của mối nối (chiều sâu của góc xiên cộng với độ ngẫu chân theo lý thuyết). Kích th- óc của mối hàn rãnh và rãnh có hiệu lực chính là một.

6.4. Định nghĩa từng phần mối hàn góc

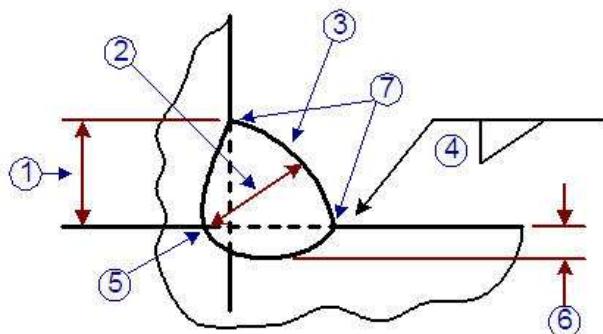

Hình 1.26. Định nghĩa từng phần mối hàn lắp góc

1. Cạnh của mối hàn góc: là khoảng cách từ gốc của mối liên kết tới chân của mối hàn góc.

2. Khoảng cách thực tế của một mối hàn góc: là khoảng cách ngắn nhất từ gốc của mối hàn góc tới bề mặt của nó.

3. Bề mặt của mối hàn: là bề mặt phơi ra của mối hàn trên mặt phẳng từ bất kỳ mối hàn nào đã hoàn thiện.

4. Kích th- óc của mối hàn: độ dài chân của mối hàn góc.

5. Gốc của mối hàn: bất kỳ các điểm mặt sau của mối hàn phân cách với bề mặt kim loại cơ bản.

6. Chiều sâu ngẫu chảy: là khoảng cách ngẫu chảy mở rộng vào trong kim loại cơ bản hoặc xuyên qua từ bề mặt kim loại ngẫu chảy trong thời gian hàn.

7. Chân của mối hàn: là sự nối liền giữa bề mặt của mối hàn và kim loại cơ bản

6.5. Các kiểu chuẩn bị mép hàn

Chất l- ợng mối hàn phụ thuộc rất lớn vào việc làm sạch và chuẩn bị mép hàn. Tuỳ thuộc kiểu mối hàn, chiều dày vật hàn... có thể tiến hành chuẩn bị mép hàn trên máy bào hay bằng mỏ cắt khí ...

Bảng 1.3. Các kiểu chuẩn bị mép hàn

Kiểu chuẩn bị mép	Dạng vát mép mối hàn	Kích thước
Không vát mép		$S = 5 \div 8$ $a = 1 \div 2$
Gấp mép		$S = 1 \div 3$ $a = 0 \div 1$ $b = S + 2$
Vát mép chữ V và nửa chữ V		$S = 4 \div 26$ $a = 2 \pm 2$ $b = 2 \pm 1$ $\alpha = 60^\circ \pm 5^\circ$
Vát mép chữ U và nửa chữ U		$S = 20 \div 60$ $a = 2 \pm 2$ $b = 2 \pm 1$ $R = 5 \pm 1$

7. Những khuyết tật của mối hàn.

7.1. Nứt

Loại khe nứt có tính không liên tục biểu thị đặc điểm bằng đầu sắc nhọn và có tỷ lệ rất lớn giữa chiều dài và chiều rộng khe hở chiếm chỗ.

- Nứt hình sao: vết nứt trong hố, th-ờng ở điểm kết thúc của mối hàn.
- Nứt theo chiều dọc: một mối nứt cùng với phần lớn trực của nó đ-ợc định h-ống gần nh- song song với trực của mối hàn.
- Nứt ở gốc mối hàn: vết nứt trong mối hàn hoặc vùng ảnh nhiệt xảy ra từ gốc của mối hàn.
- Nứt ở chân: vết nứt trong mối hàn hoặc trong vùng ảnh h-ống nhiệt xảy ra từ chân của mối hàn.
- Nứt theo chiều ngang: một mối nứt cùng với phần lớn trực của nó đ-ợc định h-ống gần nh- vuông góc với trực của mối hàn.
- Nứt d-ới đ-ờng hàn: một vết nứt trong vùng ảnh h-ống nhiệt thông th-ờng không mở rộng lên bề mặt của kim loại cơ bản.


Nứt là một trong những khuyết tật nghiêm trọng nhất của liên kết hàn, nứt có thể xuất hiện trên bề mặt mối hàn, trong mối hàn và vùng ảnh h-ống nhiệt.

Vết nứt có thể xuất hiện ở các nhiệt độ khác nhau


- Nứt nóng: xuất hiện trong quá trình kết tinh của liên kết hàn khi nhiệt độ còn khá cao, trên 1000°C .

- Nứt nguội: xuất hiện sau khi kết thúc quá trình hàn và ở nhiệt độ dưới 1000°C , nứt nguội có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc sau vài ngày.

Vết nứt có các kích thước khác nhau, có thể là nứt tế vi hay nứt thô đại. Các vết nứt thô có thể gây phá huỷ kết cấu ngay khi làm việc. Các vết nứt tế vi, trong quá trình làm việc của kết cấu sẽ phát triển rộng dần ra tạo thành cá vết nứt thô đại

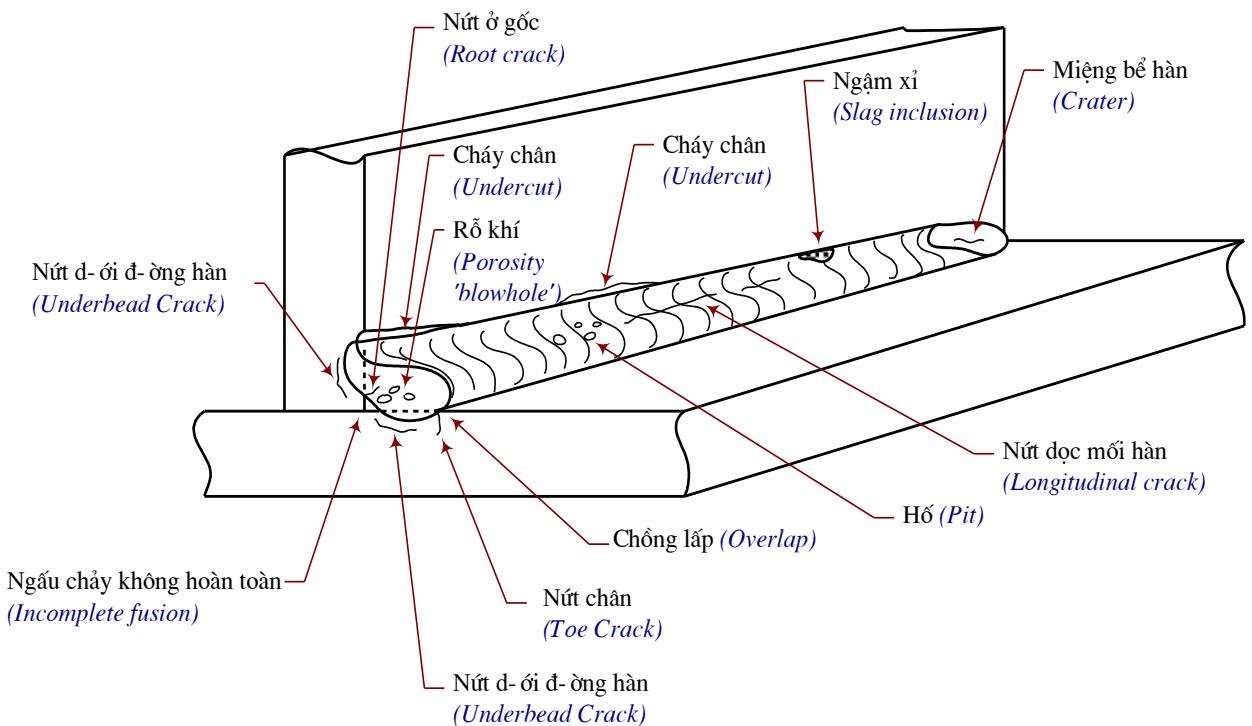

Hình 1.27a. Những khuyết tật của mối hàn góc

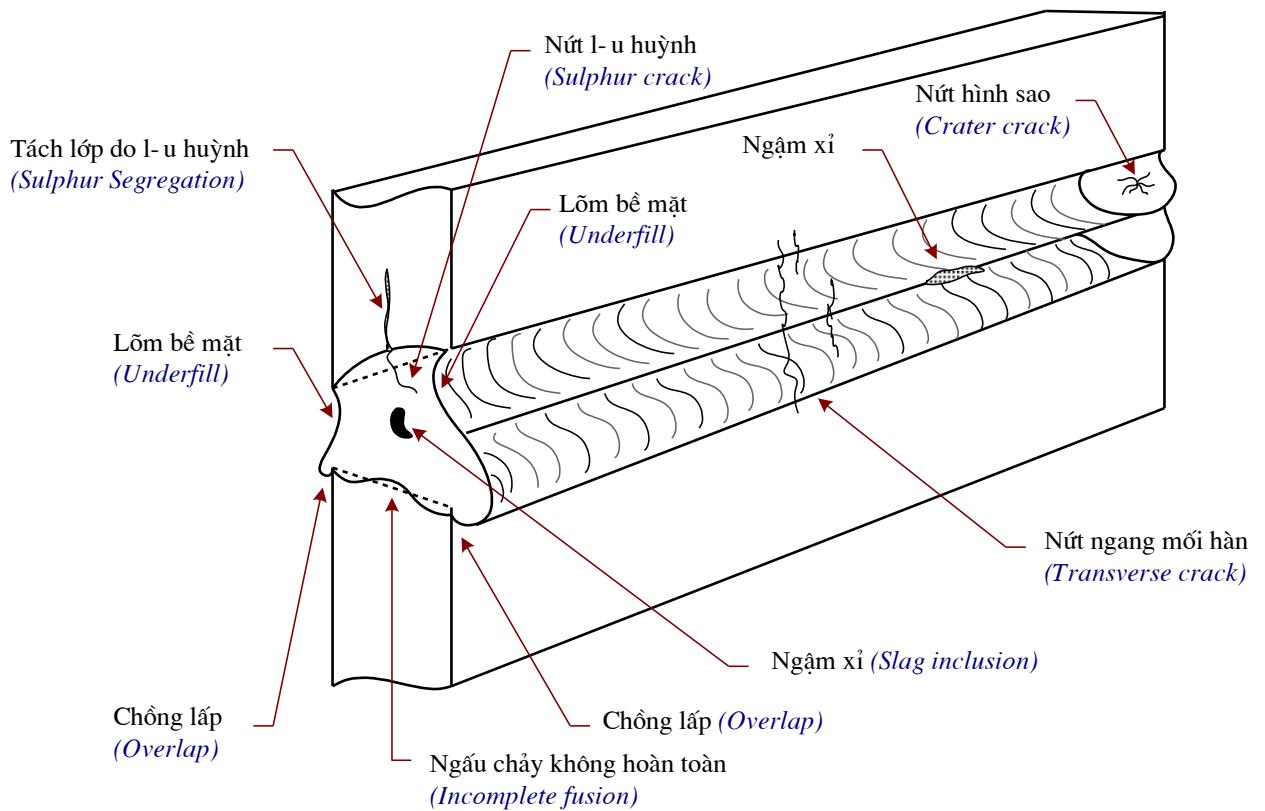

Hình 1.27b. Những khuyết tật của mối hàn giáp mối

Có thể phát hiện các vết nứt bằng mắt th-ờng hoặc với kính lúp đối với các vết nứt thô dại và nầm ở bê mặt của liên kết hàn. Đối với các vết nứt tế vi và nầm bên trong mối hàn chỉ có thể phát hiện đ-ợc khi dùng các ph-ơng pháp kiểm tra nh- siêu âm, kiểm tra từ tính, chụp X quang, v.v ...

7.2 Rỗ khí

Là loại lỗ hổng có tính không liên tục đ-ợc tạo nên bởi khí còn nầm lại trong kim loại mối hàn sau khi quá trình đong đạc kết thúc.

- Rỗ khí sinh ra do hiện t-ợng khí trong kim loại mối hàn không kịp thoát ra ngoài khi kim loại mối hàn đong đạc.

- Rỗ khí có thể sinh ra ở bên trong hoặc trên bê mặt mối hàn, có thể tập trung hoặc nầm ròi rạc trong mối hàn.

- Sự tồn tại của rỗ khí trong mối hàn sẽ làm giảm tiết diện làm việc, giảm c-ờng độ chịu lực và độ kín của liên kết hàn.

7.3 Lãnh xỉ (Rỗ xỉ)

Là vật liệu đặc phi kim loại nầm lại trong kim loại mối hàn hoặc giữa kim loại mối hàn và vật liệu cơ bản.

- Là loại khuyết tật rất rẽ xuất hiện trong mối hàn, xỉ hàn và tạp chất phi kim loại có thể tồn tại trong mối hàn, cũng có thể trên bê mặt mối hàn hoặc ở chân mối hàn.....

- Mỗi hàn bị lỗ xỉ hàn sẽ có ảnh hưởng lớn đến độ dai và độ dẻo của kim loại mối hàn, làm giảm khả năng làm việc của liên kết hàn đối tác dụng của tải trọng động.

7.4 Không ngấu

Một mối hàn có tính không liên tục trong đó sự nấu chảy không xảy ra giữa kim loại mối hàn và nấu chảy bề mặt hoặc phần tiếp giáp các đường hàn.

- Là khuyết tật nghiêm trọng trong liên kết hàn, nó có thể dẫn đến nứt.
- Hàn không ngấu sinh ra ở góc mối hàn, mép hàn hoặc giữa các lớp hàn. Phần lớn kết cấu bị phá huỷ đều do hàn không ngấu.

7.5. Cháy chân (cháy cạnh)

Là phần bị lõm thành rãnh dọc theo ranh giới giữa kim loại cơ bản và kim loại đắp. Bao gồm cả chân mối hàn ở mặt trước và ở chân mối hàn ngấu.

Cháy chân làm giảm tiết diện của liên kết hàn, tạo sự tập chung ứng suất cao và dẫn đến sự phá huỷ của kết cấu trong quá trình sử dụng.

7.6 Hiện tượng bắn tóe

Các hạt nhỏ kim loại bị bắn ra trong khi hàn nóng chảy, các hạt đó không hình thành từ bộ phận của mối hàn, gây mất thẩm mỹ liên kết hàn.

7.7 Sự biến dạng

Sự biến dạng là những khuyết tật làm sai lệch hình dáng mặt ngoài của liên kết hàn, làm nó không thoả mãn với các yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.

8. An toàn trong hàn hồ quang điện

8.1. An toàn về điện

Dòng điện hàn từ 50 đến vài trăm Ampe, hiệu điện thế từ 25 đến 75 V rất nguy hiểm trong khi thực tập. Nếu làm việc trên cao có thể bị ngã gây nguy hiểm đến tính mạng của người thợ. Do vậy trong quá trình thực tập ta phải lưu ý không để ợc cầm đồng thời cả kìm hàn và vật hàn. Trước khi thực tập phải kiểm tra xem kìm hàn và dây hàn có hỏng, tróc lớp vỏ cách điện không. Không để ợc để kìm hàn và vật hàn tiếp xúc với nhau, chỉ để ợc phép thay thế và sửa chữa thiết bị hàn khi đã ngắt nguồn điện.

8.2. An toàn về hồ quang hàn

Ánh sáng hồ quang hàn có thể làm bỏng mắt và da. Ánh sáng hồ quang hàn có tia nhìn thấy được và có tia không nhìn thấy được. Tia hồng ngoại và tia cực tím có thể gây bỏng da. Tia hồng ngoại đi vào mắt không được bảo vệ sẽ gây tổn thương võng mạc. Do vậy phải mang mặt nạ hàn có kính lọc màu tím để bảo vệ mắt và da mặt.

Hai người thợ hàn làm gần nhau phải có tấm chắn hồ quang.

8.3 An toàn về khói và khí hàn

Trong quá trình hàn tạo ra khói độc và các sản phẩm phụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con người. Do vậy trong quá trình hàn ta phải sử dụng hệ thống hút khói. Nếu làm việc trong không gian hẹp ta phải chú ý đến hệ thống thông gió.

8.4 An toàn cá nhân

- Phải trang bị quần áo bảo hộ lao động: áo dài tay, găng tay, mặt nạ, giày da. Quần áo không được dính dầu mỡ nhằm giảm khả năng cháy. Túi áo phải có nắp đậy để phòng tia lửa hàn bắn vào.

- Khi hàn ở vị trí hàn trần phải có tạp dề da, mũ và cài kín cổ áo.
- Khu vực làm việc phải xa những nơi có vật liệu dễ cháy, nổ ít nhất là 10 m. Nếu hàn trên cao từ 2,5 m trở lên phải thắt dây an toàn và có biện pháp phòng chống cháy cho khu vực phía dưới.


- Khi làm việc ở nơi kín (thùng chứa, bể) phải có hệ thống thông khí trong suốt quá trình hàn. Cần phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo khói hàn không được tích tụ.




- Khi hàn các thùng chứa có dính dầu mỡ phải làm sạch bằng hóa chất.
- Phải sử dụng tấm chắn hồ quang để bảo vệ người khác khỏi những tia bức xạ của hồ quang.

- Sử dụng các thiết bị phòng cháy khi cần thiết: bình bọt, cát....



9. Bài tập

9.1 Giải thích các ký hiệu hàn sau


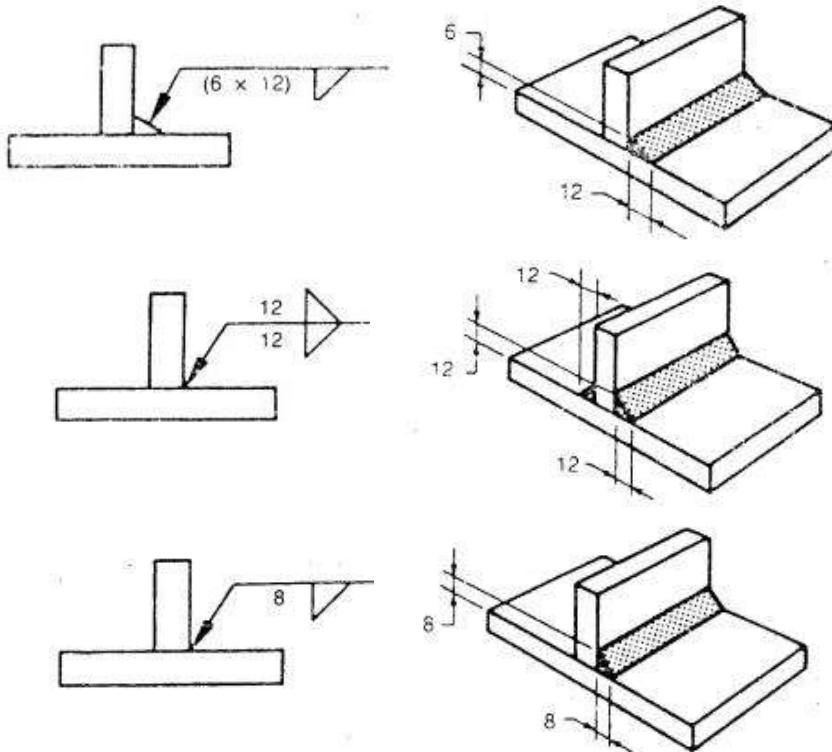


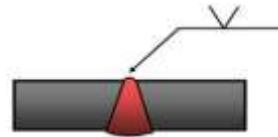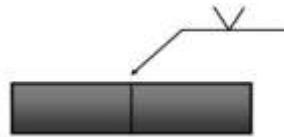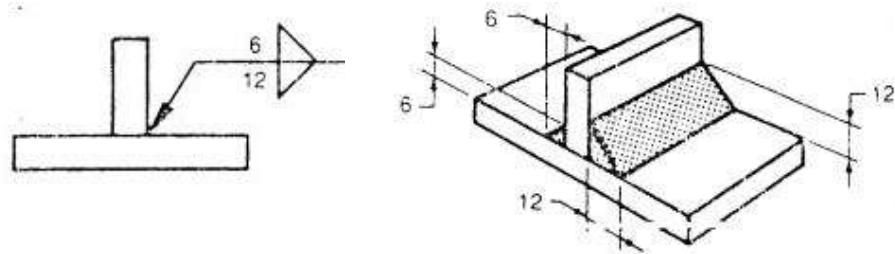



Mối hàn giáp mối vát mép chữ V đơn, hàn một phía

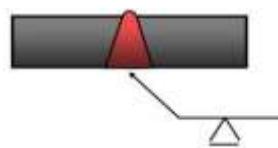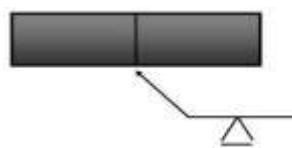

Mối hàn giáp mối vát mép chữ V đơn, hàn một phía, bề mặt bằng

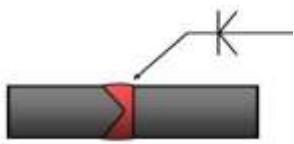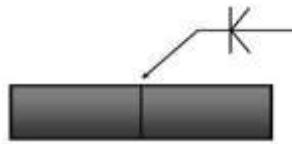

Mối hàn giáp mối vát mép chữ V nửa chữ V kép, hàn hai phía

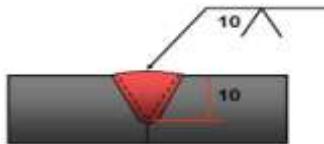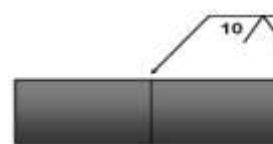

Mối hàn giáp mối vát mép chữ V đơn, hàn ngẫu một phần

9.2 Giải thích các ký hiệu que hàn sau

6010; 6013; 7016; 7018; 7024; 7027

Phân loại	Dòng điện	Loại vỏ bọc	Vị trí hàn	Loại hồ quang	(≈) % bột sắt ^a
6010	DCEP	Cellulose-sodium	All	xối	0-10
6013	AC & DC	Rutile-potassium	All	nhẹ	0-10
7016	AC & DCEP	Low hydrogen-potassium	All	trung bình	0
7018	AC & DCEP	Low hydrogen-potassium-iron powder	All	trung bình	25-40
7024	AC & DC	Rutile-iron powder	F, Hf	nhẹ	50
7027	AC & DC	Iron oxide-iron powder	F, Hf	trung bình	50

10. Câu hỏi ôn tập

- 1/ Trình bày chi tiết các ký hiệu, quy - ớc của mối hàn.
- 2/ Trình bày thực chất, đặc điểm và công dụng của hàn
- 3/ Phân biệt các loại que hàn thép các bon thấp theo ký hiệu, hình dáng bên ngoài.
- 4/ Phân biệt các loại liên kết hàn cơ bản.
- 5/ Nhận biết các khuyết tật trong mối hàn.
- 6/ nh h-ởng của quá trình hàn hồ quang tới sức khỏe công nhân hàn.

PHIẾU SỐ 3A - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: Đọc bản vẽ ký hiệu mối hàn

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h-ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Đọc bản vẽ
- Trình tự thực hiện kỹ năng đọc bản vẽ

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 04
- Số SV/ 1 nhóm: 06

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
5'	$10' \times 6hv = 60'$		10'	75'

5. Phân công nhóm

Công việc	Nhóm 1: (Làm ở vị trí số 1) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn. Nhóm 2: (Làm ở vị trí số 2) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn. Nhóm 3: (Làm ở vị trí số 3) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn. Nhóm 4: (Làm ở vị trí số 4) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.
Thời gian	75'

PHIẾU SỐ 3B - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: Đọc bản vẽ ký hiệu mối hàn

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: đọc bản vẽ
- Trình tự thực hiện kỹ năng đọc bản vẽ

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 04
- Số SV/ 1 nhóm: 06

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
5'	$10' \times 6hv = 60'$		10'	75'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở vị trí số 1) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở vị trí số 2) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở vị trí số 3) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở vị trí số 4) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn.</p>
Thời gian	75'

PHIẾU SỐ 3A - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: Nhận biết các loại que hàn

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- óng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: nhận biết các loại que hàn
- Trình tự thực hiện kỹ năng nhận biết các loại que hàn

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 04
- Số SV/ 1 nhóm: 06

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
5'	$10' \times 5hv = 60'$		10'	75'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở vị trí số 1) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở vị trí số 2) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở vị trí số 3) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở vị trí số 4) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- óng dẫn.</p>
Thời gian	65'

PHIẾU SỐ 3B - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: Nhận biết các loại que hàn

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- óng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: nhận biết các loại que hàn
- Trình tự thực hiện kỹ năng nhận biết các loại que hàn

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 04
- Số SV/ 1 nhóm: 06

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
5'	$10' \times 5hv = 50'$		10'	65'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở vị trí số 1) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở vị trí số 2) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở vị trí số 3) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở vị trí số 4) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn.</p>
Thời gian	75'

Bài 2: Giới thiệu về hồ quang

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:

- Trình bày khái niệm về hồ quang hàn, các phương pháp gây và duy trì hồ quang
- Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung


1. Khái niệm về hồ quang hàn – Các phương pháp gây và duy trì hồ quang

1.1. Hồ quang hàn

Hiện tượng hồ quang điện đã được phát minh từ năm 1802, nhưng mãi đến năm 1882 mới được đưa vào ứng dụng để nung chảy kim loại. Nguồn nhiệt của hồ quang điện này được ứng dụng để hàn kim loại và phương pháp nối ghép này được gọi là hàn hồ quang.

Hồ quang là sự phóng điện giữa 2 điện cực có điện áp ở trong môi trường khí hoặc hơi. Hồ quang điện được ứng dụng để hàn gọi là hồ quang hàn.

Khoảng hồ quang nằm giữa 2 điện cực gọi là cột hồ quang và chiều dài của nó được gọi là chiều dài cột hồ quang (L_{hq}). Cấu tạo của hồ quang điện có dạng như hình

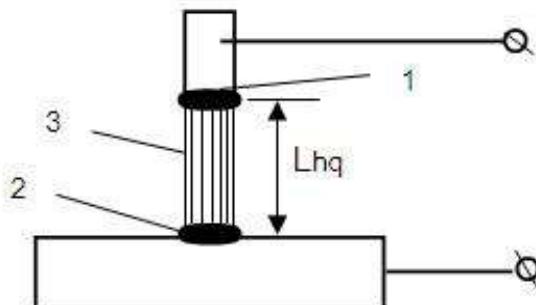

1- Vùng cận anốt; 2- Vùng cận ka tốt; 3- Cột hồ quang

Hình 2.1. Cấu tạo của hồ quang điện

1.2. Điều kiện để xuất hiện hồ quang hàn

Thực chất của hồ quang là dòng chuyển động có hướng của các phân tử mang điện (ion âm, ion dương, điện tử) trong môi trường khí; trong đó điện tử có vai trò rất quan trọng.

Trong điều kiện bình thường, không khí giữa hai điện cực ở trạng thái trung hoà nên không dẫn điện. Khi giữa chúng xuất hiện các phân tử mang điện thì sẽ có dòng điện đi qua. Vì vậy để tạo ra hồ quang ta cần tạo ra môi trường có các phân tử mang điện. Quá trình đó gọi là quá trình ion hóa. Môi trường có chứa các phân tử ion hóa gọi là môi trường ion hóa. Quá trình các điện tử thoát ra từ bề mặt điện cực để đi vào môi trường khí gọi là quá trình phát xạ điện tử hay phát xạ electron. Năng lượng để làm thoát điện tử ra khỏi bề mặt các chất rắn gọi là công thoát electron.

Khi có điện áp, điện tử trong môi trường sẽ chuyển động từ ca tốt (-) đến anot (+) và phát triển với vận tốc lớn. Với sự chuyển động đó các điện tử sẽ va chạm vào các phân tử, nguyên tử trung hoà truyền năng lượng cho chúng và kết quả làm tách các điện tử khỏi nguyên tử phân tử và tạo nên các ion. Nhì vậy thực chất của quá trình ion hóa không khí giữa 2 điện cực là do sự va chạm giữa các điện tử để tách ra từ điện cực với các phân tử trung hoà không khí.

Kết quả quá trình ion hóa là sự xuất hiện các phân tử mang điện giữa 2 điện cực và hồ quang xuất hiện (nói cách khác là có sự phóng điện giữa 2 điện cực qua môi trường không khí).

Nhì vậy muốn có hồ quang phải tạo ra một năng lượng cần thiết để làm thoát các điện tử. Nguồn năng lượng này có thể thực hiện bằng các biện pháp :

1. Tăng điện áp giữa 2 điện cực nhờ bộ khuếch đại.
2. Tăng cung độ dòng điện để tăng nguồn nhiệt bằng cách cho ngắn mạch.

1.3. Đặc điểm của hồ quang hàn.

- Mật độ dòng điện lớn ($J - A/mm^2$);
- Nhiệt độ cao khoảng trên $3000^\circ C$ và tập trung;
- Hồ quang của dòng điện một chiều cháy ổn định;
- Hồ quang của dòng xoay chiều không ổn định nên chất lỏng môi hàn kém hơn

Nhiệt độ ở catôt khoảng	$2100^\circ C$.	Nguồn nhiệt tỏa ra chiếm khoảng	36%
-------------------------	------------------	---------------------------------	-----


A nốt	2300°	--/--	43%
-------	--------------	-------	-----

Cột hồ quang	$5000^\circ - 7000^\circ C$	--/--	21%
--------------	-----------------------------	-------	-----

- Sự cháy của hồ quang phụ thuộc: điện áp nguồn, cung độ dòng điện; Vật liệu làm điện cực,...

1.4. Quá trình gây hồ quang khi hàn xảy ra ba giai đoạn

1. Giai đoạn ngắn mạch: cho hai điện cực chạm vào nhau, do diện tích tiếp diện ngang của mạch điện bé và điện trở vùng tiếp xúc giữa các điện cực lớn vì vậy trong mạch xuất hiện một dòng điện cung độ lớn, hai mép điện cực bị nung nóng mạnh.

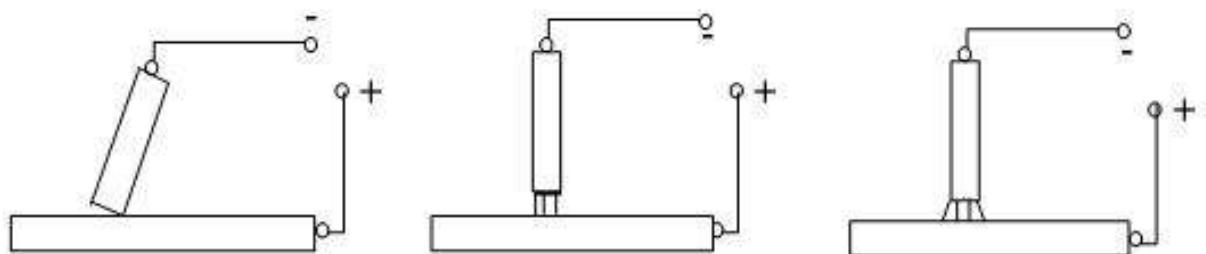

Hình 2.2. Quá trình gây hồ quang khi hàn


2. Giai đoạn ion hóa: khi nâng một điện cực lên khỏi điện cực thứ hai một khoảng từ $2 \div 5$ mm. Các điện tử bứt ra khỏi quỹ đạo của mình và chuyển động nhanh về phía anot (cực

d-ống), trên đ-ờng chuyển động chúng va chạm vào các phân tử khí trung hoà làm chúng bị ion hóa. Sự ion hóa các phân tử khí kèm theo sự phát nhiệt lớn và phát sáng mạnh.

3. Giai đoạn hồ quang cháy ổn định: khi mức độ ion hóa đạt tới mức bão hòa, cột hồ quang ngừng phát triển, nếu giữ cho khoảng cách giữa hai điện cực không đổi, cột hồ quang đ-ợc duy trì ở mức ổn định.

Khi hàn, điện áp cần thiết để gây hồ quang khoảng từ 35÷55 V đối với dòng điện một chiều, từ 55÷80 V đối với dòng điện xoay chiều. Điện áp để duy trì hồ quang cháy ổn định khoảng 16÷35 V khi dùng dòng điện một chiều và từ 25÷45 V khi dùng dòng điện xoay chiều.

1.5. Các chuyển động cơ bản của que hàn

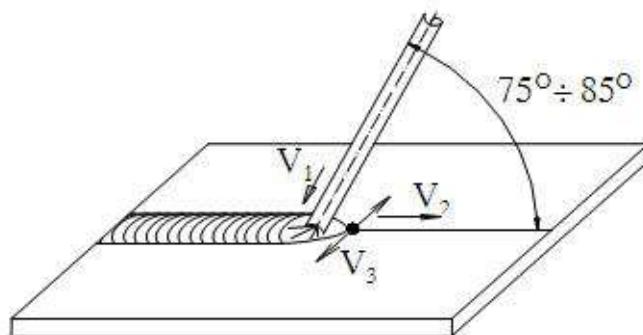

Hình 2.3. Các chuyển động cơ bản của que hàn


- Chuyển động đi xuống (V1) là chuyển động theo h-ống trực que hàn. Để điều chỉnh chiều dài hồ quang, chuyển động này phải có tốc độ bằng tốc độ nóng chảy của que hàn mới có thể duy trì hồ quang cháy ổn định.

- Chuyển động của que hàn dọc theo trục đ-ờng hàn (V2): chuyển động V2 nhằm tạo thành một đ-ờng hàn theo chiều dài theo yêu cầu.

- Chuyển động dao động ngang (V3): để đảm bảo bề rộng của mối hàn theo yêu cầu.

1.6. Các ph-ong pháp gây hồ quang


- Ph-ong pháp hồ quang mổ thẳng:

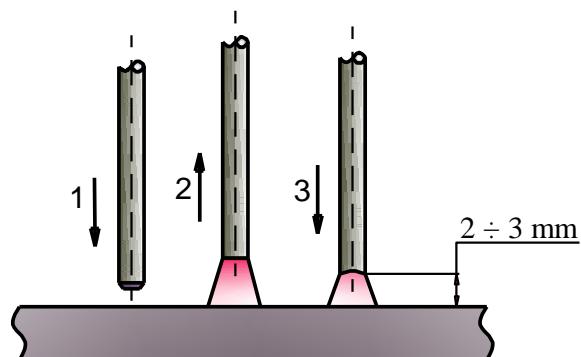

Hình 2.4. Quá trình gây hồ quang kiểu mổ thẳng

Cho que hàn tịnh tiến nhanh xuống bề mặt vật hàn theo một góc 90° sau đó nhắc nhanh lên 1 đoạn sáp xỉ bằng đ- ờng kính que hàn lúc đó hồ quang sẽ phát sinh. Ph- ơng pháp này khó khăn cho những ng- ời mới luyện tập vì dễ xảy ra hiện t- ợng dính que.

- Ph- ơng pháp mồi hồ quang ma sát (quẹt diêm).

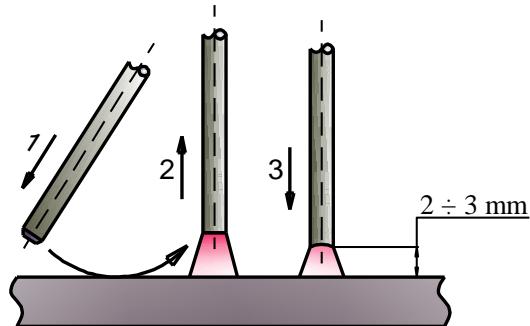

Hình 2.5. Quá trình gây hồ quang kiểu quẹt diêm (ma sát)

Đặt que hàn nghiêng so với mặt vật hàn một góc nào đó. Cho mặt đầu que hàn tr- ợt lên trên bề mặt vật hàn một đoạn ngắn sau đó đ- a que hàn về vị trí thẳng đứng và nhắc nhanh lên 1 đoạn bằng đ- ờng kính que hàn lúc đó hồ quang sẽ phát sinh..

Ưu nh- ọc điểm: dễ thao tác đối với những ng- ời mới thực tập nh- ng làm cho bề mặt vật hàn bẩn.


1.7. Duy trì hồ quang

Để cho hồ quang cháy ổn định chúng ta phải thực hiện chuyển động V1 và luôn giữ sao cho $L_{hq} = 2 \div 3$ (mm).

L- u ý khi gây hồ quang:

- Đối với những ng- ời mới thực tập thì khi gây hồ quang, que hàn hay bị dính. Cách khắc phục là phải bẻ ngang que hàn, nếu không đ- ợc thì phải tháo que hàn ra khỏi kìm hàn.

2. Vận hành và sử dụng máy hàn điện hồ quang tay

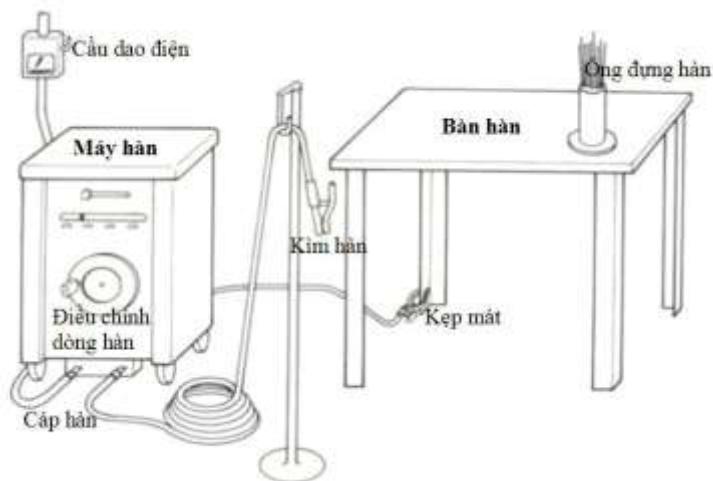


Hình 2.6. Hệ thống hàn hồ quang tay

2.1. Kiểm tra mạch điện đầu vào

- Kiểm tra công tắc nguồn điện vào máy ở vị trí OFF
- Kiểm tra cầu dao điện của mạng điện dẫn vào
- Kiểm tra dây tiếp đất của máy
- Siết chặt các vít, bu lông của dây dẫn vào máy.

2.2. Kiểm tra mạch điện đầu ra.

- Kiểm tra đầu nối của cáp hàn
- Nối dây mát với bàn hàn
- Lắp que hàn vuông góc với kìm hàn

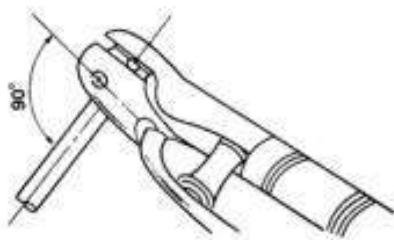

Hình 2.7. Lắp que hàn vào kìm hàn

2.3. Chuẩn bị Ampe kế


- Chính nút Ampe kế ở vị trí phù hợp
- Điều chỉnh cáp hàn nằm giữa khe của mỏ kẹp của Ampe kế.



Hình 2.8. Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm


2.4. Điều chỉnh c-òng độ dòng điện hàn.

- Đóng cầu dao điện vào máy
- Bật công tắc điện trên máy (ON)
- Điều chỉnh dòng điện theo vạch số chỉ trên máy hàn
- Cho đầu que hàn tiếp xúc với vật hàn (cầm kính bảo vệ mắt khi thử)
- Kiểm tra chỉ số chỉ dòng điện hàn trên máy.

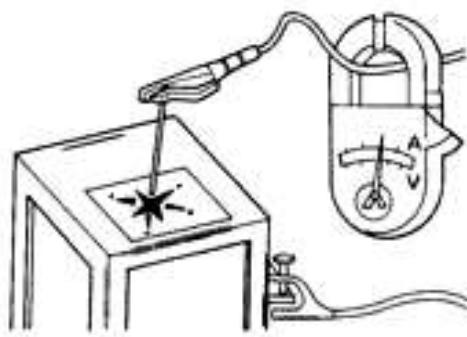

Hình 2.9. Duy trì hồ quang để điều chỉnh dòng hàn

Khi hàn sáp, nếu mối hàn có bề rộng bé, que hàn đ- ợc dịch chuyển dọc đ- ờng hàn, không có chuyển động ngang. Khi mối hàn có bề rộng lớn, chuyển dịch que hàn có thể thực hiện theo nhiều cách để đảm bảo chiều rộng mối hàn $B = (3 \div 5) \cdot d_{qh}$. Thông th-ờng chuyển động que hàn theo đ- ờng dịch dắc (1, 2, 3). Khi hàn các mối hàn góc, chữ T nếu cần nung nóng phần giữa nhiều thì dịch chuyển que hàn theo sơ đồ (4) và khi cần nung nóng nhiều hai bên mép hàn nh- theo sơ đồ (5).

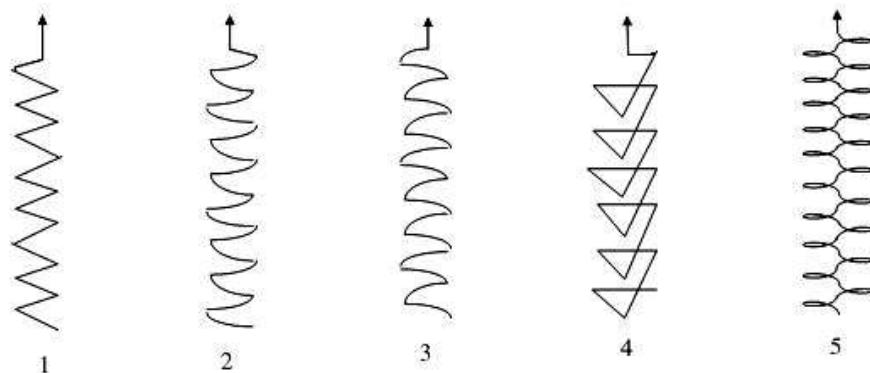

Hình 2.10. Các ph-ong pháp chuyển động que hàn

3. An toàn và bảo hộ lao động

3.1. An toàn về hồ quang hàn

Ánh sáng hồ quang hàn có thể làm bỏng mắt và da. ánh sáng hồ quang hàn có tia nhìn thấy đ- ợc và có tia không nhìn thấy đ- ợc. Tia hồng ngoại và tia cực tím có thể gây bỏng da. Tia hồng ngoại đi vào mắt không đ- ợc bảo vệ sẽ gây tổn th-ờng võng mạc. Do vậy phải mang mặt nạ hàn có kính lọc màu t-ơng ứng để bảo vệ mắt và da mặt.

Hai ng- ời thợ hàn làm gần nhau phải có tấm chắn hồ quang.

3.2. An toàn về khói và khí hàn

Trong quá trình hàn tạo ra khói độc và các sản phẩm phụ ảnh h-ởng trực tiếp đến sức khoẻ của con ng- ời. Do vậy trong quá trình hàn ta phải sử dụng hệ thống hút khói. Nếu làm việc trong không gian hẹp ta phải chú ý đến hệ thống thông gió.

3.3. An toàn cá nhân

- Phải trang bị quần áo bảo hộ lao động: áo dài tay, găng tay, mặt nạ, giày da quần áo không đ- ợc dính dầu mỡ nhằm giảm khả năng cháy. Túi áo phải có nắp đậy để phòng tia lửa hàn bắn vào.

- Khi hàn ở vị trí hàn trần phải có tạp dề da, mũ và cài kín cổ áo.
- Khu vực làm việc phải xa những nơi có vật liệu dễ cháy, nổ ít nhất là 10 m. Nếu hàn trên cao từ 2,5 m trở lên phải thắt dây an toàn và có biện pháp phòng chống cháy cho khu vực phía d- ối.
- Khi làm việc ở nơi kín (thùng chứa, bể) phải có hệ thống thông khí trong suốt quá trình hàn. Cần phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo khói hàn không đ- ợc tích tụ.
- Khi hàn các thùng chứa có dính dầu mỡ phải làm sạch bằng hoá chất.
- Phải sử dụng tấm chắn hồ quang để bảo vệ ng- ời khác khỏi những tia bức xạ của hồ quang.
- Sử dụng các thiết bị phòng cháy khi cần thiết: bình bọt, cát....

4. Bài tập thực hành: gây và duy trì hồ quang

4.1. Chuẩn bị

4.1.1. Thiết bị dụng cụ.

Máy hàn điện xoay chiều (một chiều), bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm mát, cáp nối đất, bàn ghế hàn, máy sấy que hàn, mặt mạ hàn, kìm rèn, búa nguội, búa gỗ xỉ bàn chải sắt, găng tay da, clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng cách điện, ampe kìm.


4.1.2. Phôi hàn

- Thép CT31 , KT: 100x100x7 (mm).
- Số l- ợng 1 phôi/1 sinh viên
- Nắn phẳng, thẳng, làm sạch bề mặt.

4.1.3. Vật liệu hàn

- Que hàn Kim tín J421 ➡ 3,2 hoặc

t- ợng đ- ợng

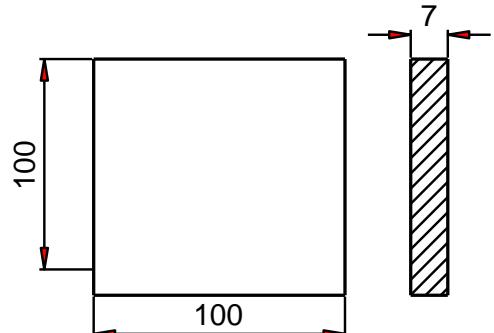

Hình 2.11. Phôi hàn

- Số l- ợng 0,4 kg/SV/ca

4.1.4. Điều kiện an toàn.

- Phân x- ống thực tập sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng.
- Hệ thống hút bụi, hút khói hàn đầy đủ chạy tốt.
- Hệ thống mạng l- ối điện và điện dẫn vào máy an toàn không rò rỉ.
- Đầy đủ các vách chắn và bình chống cháy.

4.2. Chế độ hàn

- Đ- òng kính que hàn $d_{qh} = 3,2$ mm
- C- òng độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ (A)


4.3. Vận hành máy hàn

(Tham khảo phần lý thuyết)

4.4. Điều chỉnh dòng điện hàn

$$I_h = 115 \div 125 \text{ (A)}$$


4.5. Đặt vật hàn lên bàn hàn

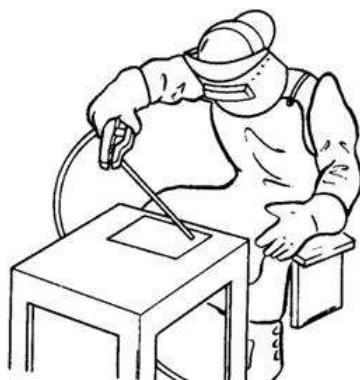

Hình 2.12. Vị trí của phôi hàn trên bàn hàn

4.6. Gây hồ quang


- Cúi nghiêng thân trên về phía trước và mở rộng 2 chân.
- Lắp que hàn vào kìm hàn (vuông góc).
- Cầm kìm hàn và giữ cánh tay ở vị trí ngang
- Đ- a que hàn đến gần vị trí gây hồ quang.
- Đ- a mặt nạ hàn che mặt.
- Gây hồ quang (bằng hai phương pháp mổ thẳng và quết diêm)
- Khi hồ quang hình thành, nâng đầu que hàn lên và duy trì chiều dài hồ quang khoảng 3 mm.
- Thực hiện các đoạn hàn có chiều dài khoảng 25 mm, chiều rộng khoảng 6 mm.

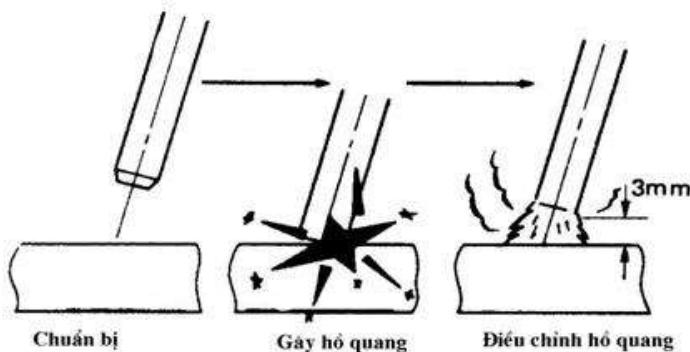

Hình 2.13. Gây và duy trì hồ quang

4.7. Ngắt hồ quang

Rút ngắn chiều dài hồ quang và ngắt nhanh.

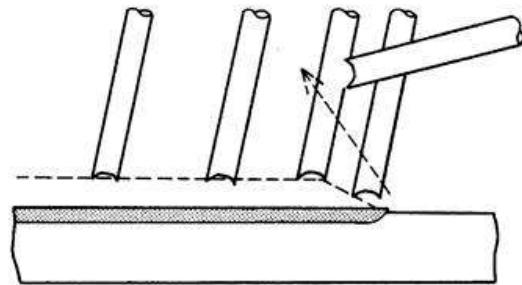


Hình 2.14. Ngắt hồ quang

4.8. Làm sạch môi hàn

- Làm sạch xỉ và kim loại bắn tóe bằng búa gõ xỉ và đục bằng.

Chú ý: không làm h- hại bề mặt vật hàn và môi hàn.

- Đánh sạch bề mặt bằng bàn chải sắt.

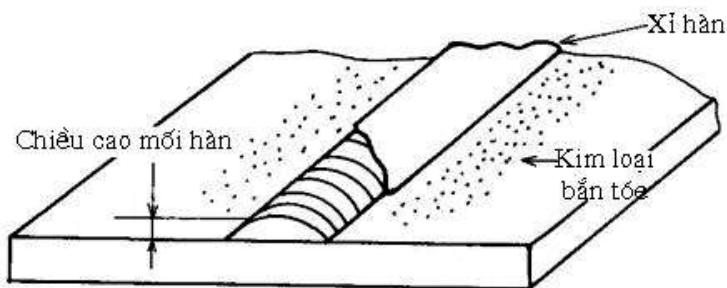

Hình 2.14. Làm sạch môi hàn

Chú ý:


- Nếu đầu que hàn không bị phủ thuốc bọc thì dễ gây hồ quang.

- Khi gây hồ quang, gõ nhẹ đầu que hàn lên bề mặt vật hàn làm lớp thuốc hoặc xỉ trên bề mặt bong ra (không gõ quá mạnh làm lớp thuốc bọc quanh đầu điện cực bị vỡ).

- Khi gây hồ quang, thỉnh thoảng đầu que hàn có thể bị dính vào vật hàn.

- Khi đó cần lắc que hàn sang phải, sang trái để tách que hàn ra khỏi vật hàn.

Nếu để quá lâu, lớp thuốc bọc sẽ bị ảnh h- ưởng bởi nhiệt nung nóng.

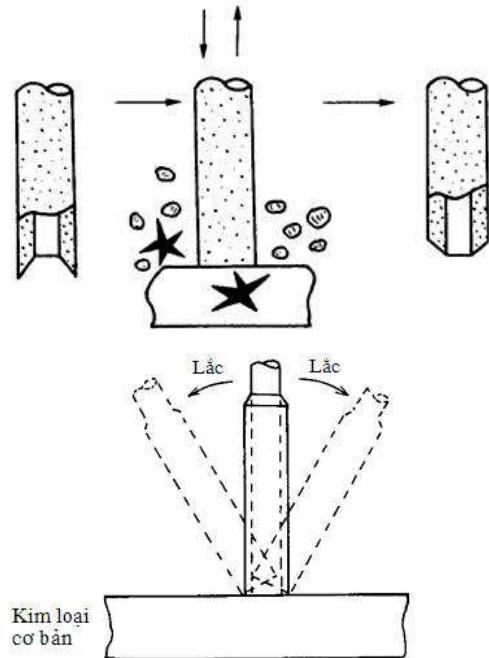

Hình 2.15. Khắc phục hiện t- ượng dính que khi gây hồ quang




5. Câu hỏi ôn tập

- 1/ Trình bày khái niệm, đặc điểm và điều kiện phát sinh hồ quang hàn,
- 2/ Các phương pháp gây và duy trì hồ quang, - ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp gây hồ quang
- 3/ Trình tự vận hành máy hàn hồ quang điện và phương pháp điều chỉnh dòng điện hàn
- 4/ An toàn và bảo hộ trong hàn

PHIẾU SỐ 1 - H- ỐNG DẪN THỰC HIỆN

Khóa học		TCN và CĐN Hàn	
Công việc		Gây và duy trì hồ quang	
TT	Các b- ớc	Có	Không
1	Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm kẹp mát		
2	Kết nối thiết bị		
3	Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gỗ xỉ, kìm kẹp phôi, th- ớc lá, mũi vạch, mỏ lết		
4	Chuẩn bị vật liệu hàn: - Que hàn Kim tín KT-421, ⚡ 3,2mm hoặc t- ơng đ- ơng - Số l- ợng 0,4 kg/SV/ca		
5	Chuẩn bị phôi hàn - Thép CT31 , KT: 100x100x7 (mm). - Số l- ợng 1 phôi/1 sinh viên		
6	Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe		
7	Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt		
8	Bật công tắc nguồn		
9	Điều chỉnh dòng điện gây hồ quang = $115 \div 125$ (A)		
10	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
11	Gá phôi đúng vị trí hàn		
12	Gây hồ quang bằng ph- ơng pháp mổ thẳng - Góc nghiêng mổ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 85^\circ$; $\beta = 90^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: đ- ờng thẳng - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
13	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn: dùng búa gỗ xỉ, bàn chải sắt		
14	Gây hồ quang bằng ph- ơng pháp quét diêm - Góc nghiêng mổ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 85^\circ$; $\beta = 90^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: đ- ờng thẳng - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
15	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn: dùng búa gỗ xỉ, bàn chải sắt		
16	Ghi tên, nộp bài		

PHIẾU SỐ 2 - PHIẾU CHI TIẾT HỌC TẬP

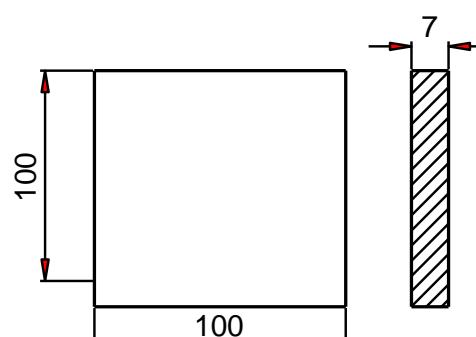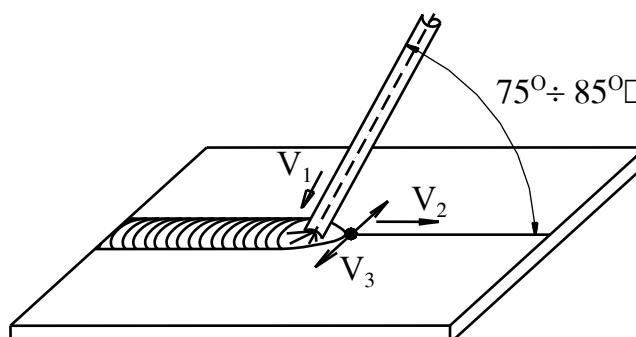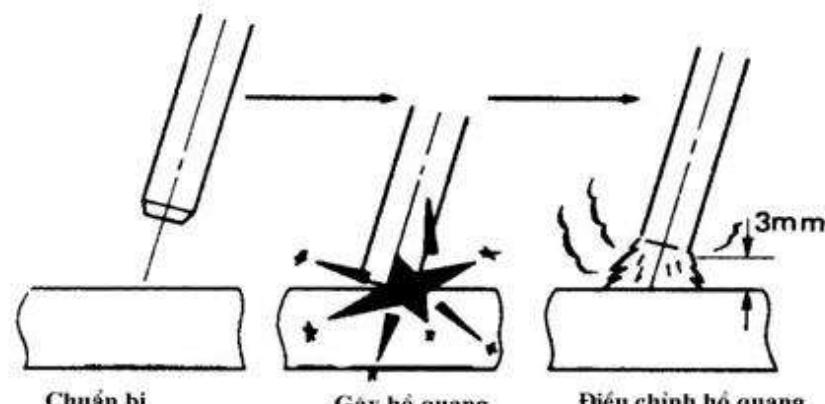Bản vẽ phôi, góc độ mỏ hàn	Thời gian dự kiến:	Số:
<ul style="list-style-type: none"> - Tài liệu phát tay: phiếu h- ống dẫn thực hiện. - Máy vi tính. - Bản vẽ phôi, các chuyển động cơ bản của que hàn... - Máy Projector - Phòng máy chiếu 	<p>Phôi hàn</p>  <p>Các chuyển động cơ bản của que hàn</p>  <p>Duy trì hồ quang</p> 	

PHIẾU SỐ 3A - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: gây và duy trì hồ quang

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: gây và duy trì hồ quang
- Trình tự thực hiện kỹ năng gây và duy trì hồ quang

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 03
- Số SV/ 1 nhóm: 7

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$15' \times 7\text{hv} = 140'$		20'	135'

5. Phân công nhóm

Công việc	Nhóm 1: (làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn. Nhóm 2: (làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn. Nhóm 3: (làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.
Thời gian	170'

PHIẾU SỐ 3B - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: gây và duy trì hồ quang

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- óng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: gây và duy trì hồ quang
- Trình tự thực hiện kỹ năng gây và duy trì hồ quang

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 03
- Số SV/ 1 nhóm: 7

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$15' \times 7hv = 140'$		20'	135'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn.</p>
Thời gian	170'

Bài 3: Hẹn ®-êng th½ng è thÓ b»ng

Mục tiêu:

Học xong bài học này ng-ời học sẽ có khả năng:

- Tính chọn đ-ờng kính que hàn, c-ờng độ dòng điện hàn vận tốc hàn.
- Chuẩn bị các loại dụng cụ, thiết bị hàn và phôi hàn.
- Gá lắp que hàn, chọn góc nghiêng, cách dao động que hàn phù hợp.
- Trình bày kỹ thuật hàn đ-ờng thẳng.
- Hàn các đ-ờng hàn thẳng trên mặt phẳng tấm thép
- An toàn cho ng-ời và thiết bị

Nội dung

1. Tính chọn đ-ờng kính que hàn, c-ờng độ dòng điện hàn.

1.1. Đ-ờng kính que hàn

$$d = \frac{s}{2} + 1 \text{ (mm)}.$$

Trong đó: d đ-ờng kính que hàn (mm)

s chiều dày vật liệu (mm)

1.2. C-ờng độ dòng điện hàn

Theo công thức: $I_h = (\beta + \alpha d)d(A)$

Hoặc $I_h = (30 \div 40)d$ (A)

Trong đó: I_h là dòng điện hàn

β và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép $\beta = 20$, $\alpha = 6$.

d là đ-ờng kính que hàn.

Trong thực tế, chiều dày tấm có thể rất lớn nên khi đó dùng công thức trên sẽ không phù hợp.

1.3. Vận tốc hàn.

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó ng-ời thợ phải luôn luôn quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp.


2. Chọn góc nghiêng, cách dao động que hàn.

2.1. Góc nghiêng que hàn

- Góc nghiêng que hàn phụ thuộc chiều dày vật hàn, ph-ong pháp hàn, kiểu mối ghép hàn và tính chất vật hàn

- Thông th-ờng trực que hàn hợp với trực đ-ờng hàn về phía ch-a hàn một góc $\alpha = 75 \div 85^\circ$

- Khi vật hàn có chiều dày hoặc có tính dẫn nhiệt lớn lớn thì chọn góc nghiêng que hàn lớn
- Khi hàn góc, góc nghiêng que hàn có thể thay đổi để đảm bảo cho mối hàn đều hai cạnh

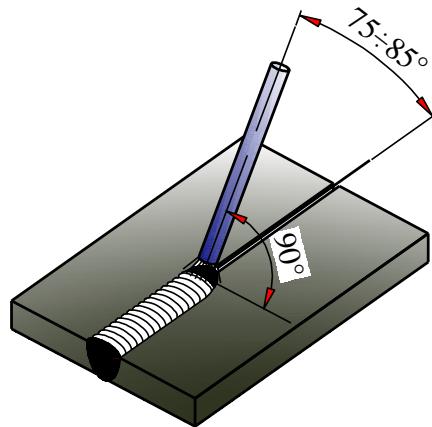

Hình 3.1. Góc độ que hàn

2.2. Dao động que hàn

- Khi hàn các tấm mỏng thì dịch chuyển que hàn theo đ-ờng thẳng
- Khi hàn các tấm dày, cần bề rộng mối hàn lớn thì que hàn vừa tịnh tiến vừa chuyển động qua lại theo ph-ơng ngang (dao động ngang)
 - + Đ- a que hàn theo hình đ-ờng thẳng: cho bề rộng mối hàn t-ơng đối hẹp $\leq 1,5d_{qh}$, dùng để hàn lớp thứ nhất mối hàn nhiều lớp và khi hàn các tấm có $S = 3 \div 5\text{mm}$ không vát cạnh
 - + Đ- a que hàn theo kiểu đ-ờng thẳng đi lại: cho tốc độ hàn nhanh, mối hàn hẹp, tỏa nhiệt nhanh, th-ờng đ-ợc ứng dụng trong khi hàn lớp thứ nhất của mối hàn giáp mối có khe hở t-ơng đối lớn và hàn các tấm mỏng.
 - + Đ- a que hàn theo hình răng c- a: dễ thao tác nên đ-ợc sử dụng t-ơng đối nhiều nhất là khi hàn các tấm thép t-ơng đối dày, hàn bằng, hàn ngửa, hàn đứng giáp mối và hàn ke góc.
 - + D- a que hàn theo hình bán nguyệt: - u điểm là làm cho kim loại móng chảy đ-ợc tốt, có thời gian giữ nhieeth t-ơng đối dài, làm cho thể hơi rẽ thoát ra và xỉ hàn nổi lên trên bề mặt mối hàn. Ứng dụng khi hàn các tấm thép t-ơng đối dày, hàn bằng, hàn ngửa, hàn đứng giáp mối và hàn ke góc.
 - + Đ- a que hàn theo hình tam giác xếp: dựa vào chuyển động của que hàn có thể khống chế đ-ợc kim loại chảy làm cho mối hàn hình thành tốt hơn. Cách đ- a que hàn kiểu này thích hợp với các mối hàn ngang có vát mép và các mối hàn ke góc ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngửa.

+ D- a que hàn theo hình vòng tròn: thích hợp khi hàn ở vị trí hàn ngang, hàn các tấm dày ở vị trí bằng, hàn ke góc ở vị trí ngửa.


2.3. Chiều dài hồ quang:

Luôn giữ ổn định chiều dài hồ quang $L_{hq} \leq d_{qh}$, để tạo điều kiện cho kim loại lỏng chuyển vào bể hàn và tăng khả năng bảo vệ mối hàn tốt hơn khỏi sự xâm nhập của không khí ở môi trường xung quanh.

3. Kỹ thuật hàn đ- ờng thẳng

3.1. Gây hồ quang

Gây hồ quang cách đầu mối hàn ($10 \div 20$) mm, sau khi phát sinh hồ quang, đ- a que hàn quay lại điểm bắt đầu để hàn.

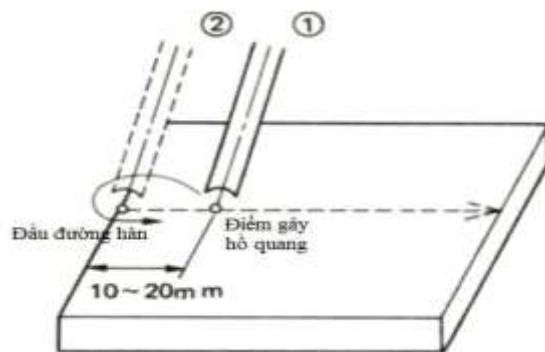


Hình 3.2. Bắt đầu đ- ờng hàn

3.2. Tiến hành hàn

Đầu que hàn h- ống vào đ- ờng tâm của rãnh.

Điều chỉnh que hàn vuông góc với bề mặt vật hàn theo h- ống nhìn dọc theo mối hàn và nghiêng với h- ống hàn một góc $75^\circ \div 85^\circ$.

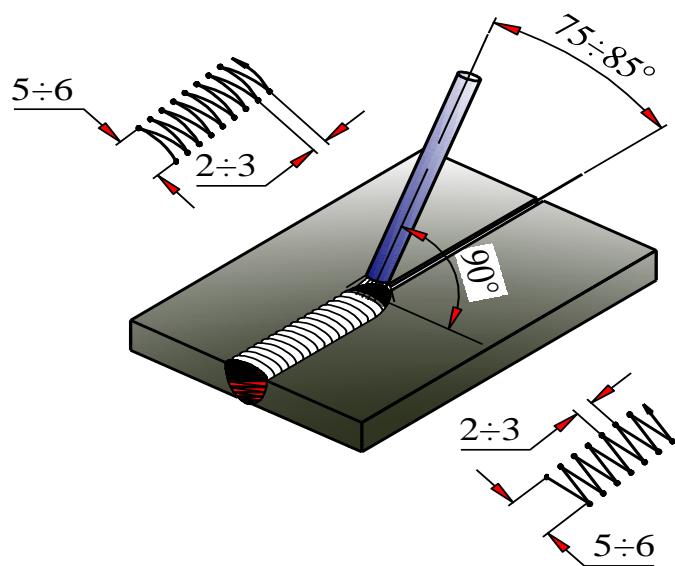

Hình 3.3. Góc độ que hàn và các chuyển động ngang khi hàn

Dao động que hàn theo kiểu răng c-a hoặc bán nguyệt với biên độ dao động $6 \div 8$ mm, b- óc dao động $1 \div 2$ mm. Chú ý dừng ở hai bên biên độ dao động để kim loại điện đầy mép hàn

Trong quá trình hàn phải luôn luôn quan sát bể hàn để điều chỉnh góc độ que hàn, dao động, và giữ cho chiều dài hồ quang ổn định $L_{hq} \approx d_{qh}$

3.3. Ngắt hồ quang


Rút ngắn chiều dài hồ quang rồi ngắt nhanh.

3.4. Nối mối hàn

Làm sạch xỉ hàn tại chỗ nối.


Gây hồ quang cách chỗ nối khoảng 20 mm sau đó đ- a quay lại điểm nối.

Điều chỉnh cho kim loại điện đầy rãnh hồ quang sau đó di chuyển que hàn theo h- ống hàn.

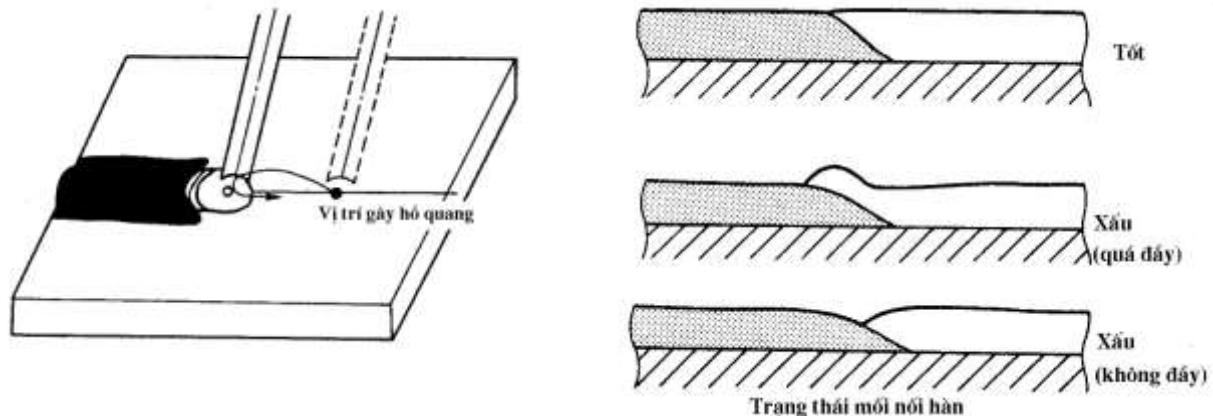

Hình 3.4. Nối que hàn

3.5. Lắp rãnh hồ quang ở cuối đ- ờng hàn

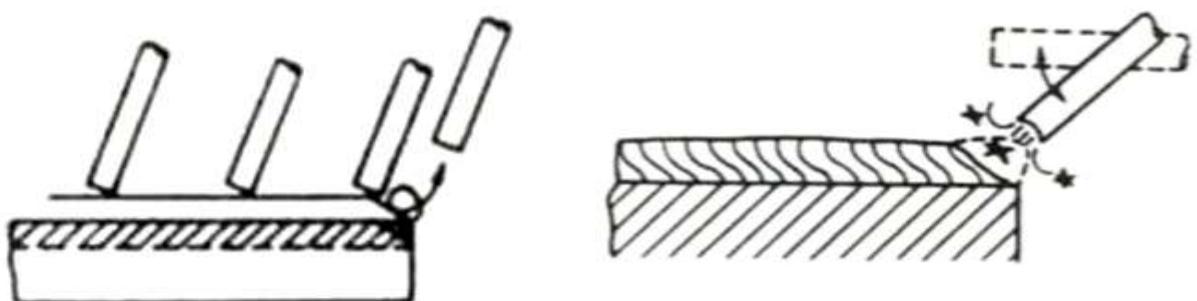


Hình 3.5. Kết thúc đ- ờng hàn

Cuối đ- ờng hàn, rút ngắn hồ quang rồi xoay đầu điện cực thành vòng tròn nhỏ khoảng $(2 \div 3)$ lần

Dùng ph- ơng pháp hồ quang ngắt để điện đầy rãnh hồ quang

3.6. Kiểm tra

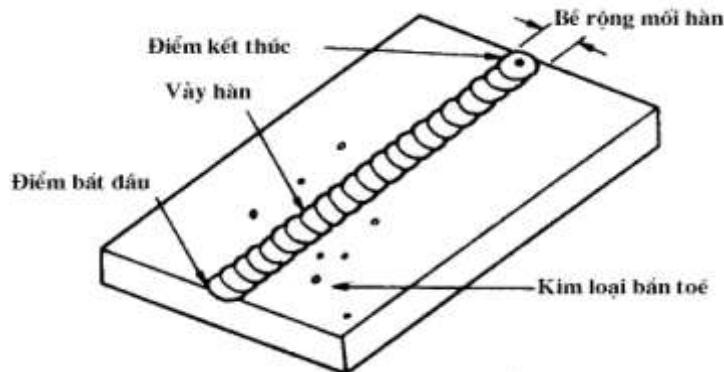

Hình 3.6. Làm sạch và kiểm tra đ- ờng hàn


- Phần cuối đ- ờng hàn.
- Hình dạng mối hàn (bề rộng mối hàn, chiều cao mối hàn và vảy hàn).
- Cháy cạnh hoặc chảy tràn.
- Điểm nối mối hàn.
- Kim loại bắn tóe, xỉ hàn.

Chú ý:

- Chiều dài hồ quang luôn giữ ngắn và xấp xỉ bằng đ- ờng kính que hàn.
- Xác định chiều dài hồ quang bằng cách quan sát lớp bọc nóng chảy chậm hơn lõi que hàn và tạo thành phễu thuốc
 - Tuy nhiên chiều dài hồ quang cũng có thể đ- ợc xác định bằng âm thanh do hồ quang cháy phát ra. Tiếng hồ quang cháy êm, đều là tốt; còn tiếng hồ quang cháy mạnh có nghĩa là chiều dài hồ quang quá dài.
 - Quá trình hàn, nếu đầu điện cực lén, xuống hoặc tốc độ hàn không ổn định thì chiều rộng mối hàn nhận đ- ợc sẽ không đồng đều.

4. Bài tập thực hành: Hàn các đ- ờng hàn thẳng ở thế bằng

4.1. Đọc bản vẽ.

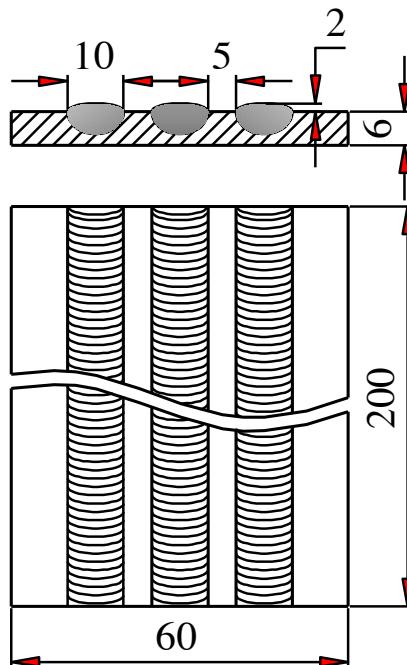

Hình 3.7. Bản vẽ


4.2. Chuẩn bị

4.2.1. Thiết bị dụng cụ.

Máy hàn điện xoay chiều (một chiều), bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm mát, cáp nối đất, bàn ghế hàn, máy sấy que hàn, mặt mạ hàn, kìm rèn, búa nguội, búa gỗ xỉ bàn chải sắt, găng tay da, colê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng cách điện, ampe kìm.

4.2.2. Phôi hàn

- Thép CT31, KT: 200x60x6 (mm).
- Số 1- ợng 1 phôi/1 sinh viên
- Nắn phẳng, thẳng, làm sạch bề mặt.

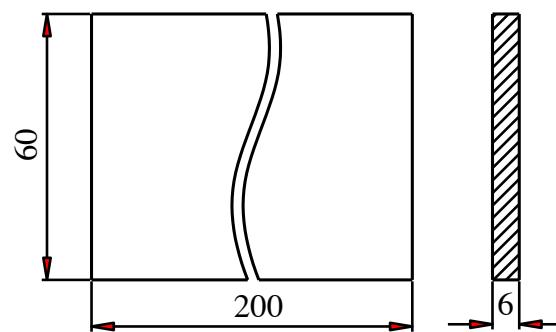

Hình 3.8. Phôi hàn

4.2.3. Vật liệu hàn

- Que hàn Kim tín J421, ↗ 3,2mm hoặc t- ợng đ- ơng
- Số 1- ợng 0,4 kg/SV/ca

4.3. Điều kiện an toàn.

- Phân x- ờng thực tập sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng.
- Hệ thống hút bụi, hút khói hàn đầy đủ hoạt động tốt.
- Hệ thống mạng l- ối điện và điện dẫn vào máy an toàn không rò rỉ.
- Đầy đủ các vách chắn và bình chống cháy.

4.4. Chế độ hàn

- Đ- ờng kính que hàn $d_{qh} = 3,2 \text{ mm}$
- C- ờng độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125 \text{ (A)}$

4.5. Điều chỉnh c- ờng độ dòng điện hàn


- Đóng cầu dao điện vào máy.
- Điều chỉnh $I_h = 115 \div 125 \text{ (A)}$
- Kiểm tra dòng điện hàn.

4.6. Gá phôi đúng vị trí hàn

Đặt chi tiết lên bàn hàn, trục đ- ờng hàn song song với vị trí thao tác.


4.7. Tiến hành hàn.

4.7.1. Góc nghiêng que hàn

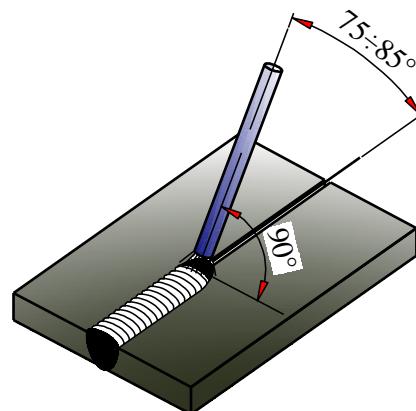

Hình 3.9. Góc độ que hàn

4.7.2. Dao động que

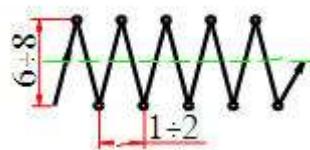

Hình 3.10. Dao động ngang của que hàn

4.7.3. Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3 \text{ mm}$

- Kết thúc đ- ờng hàn: dùng hồ quang ngắn quang để rãnh hồ quang điện đầy ở cuối đ- ờng hàn.


- Nối que: làm sạch xỉ hàn tại chỗ nối khoảng 15 ÷ 20 mm, gây hổ quang phía sau vũng hàn, sau đó đ- a que hàn lên phía trên điểm nối, điều chỉnh cho kim loại điện dây rãnh hổ quang và di chuyển que hàn theo h- ống hàn.

4.8. Làm sạch mối hàn.

- Mối hàn để nguội.
- Dùng búa gõ xỉ và đục bằng làm sạch mối hàn
- Làm sạch mối hàn bằng bàn chải sắt

4.9. Kiểm tra.

- Hình dáng mối hàn.
- Kiểm tra chiều rộng, chiều cao mối hàn bằng th- óc lá, d- ống kiểm.
- Kiểm tra các khuyết tật của mối hàn: lẩn xỉ, khuyết cạnh, chảy tràn...

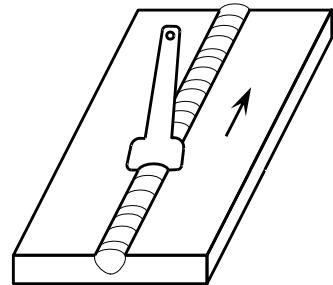

5. Câu hỏi ôn tập

- 1/ Tính chọn đ- ờng kính que hàn, c- ờng độ dòng điện hàn.
- 2/ Các chuyển động ngang của que hàn và phạm vi ứng dụng các chuyển động ngang của que hàn.
- 3/ Trình bày kỹ thuật hàn đ- ờng thẳng.

PHIẾU SỐ 1 - H- ỐNG DẪN THỰC HIỆN

Khóa học		TCN và C ĐN Hàn	
Công việc		Hàn các đ- ờng hàn thẳng ở thế bằng	
TT	Các b- ớc	Có	Không
1	Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm kẹp mát		
2	Kết nối thiết bị		
3	Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gỗ xỉ, kìm kẹp phôi, th- óc lá, mũi vạch, mỏ lết		
4	Chuẩn bị vật liệu hàn: - Que hàn Kim tín KT-421, ⚡ 3,2mm hoặc t- ơng đ- ơng - Số l- ợng 0,4 kg/SV/ca		
5	Chuẩn bị phôi hàn - Thép CT31 , KT: 200x60x6 (mm). - Số l- ợng 1 phôi/1 sinh viên		
6	Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: Dùng búa, đe		
7	Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt		
8	Vạch dấu xác định trực đ- ờng hàn: dùng th- óc lá, mũi vạch		
9	Gá phôi đúng vị trí hàn		
10	Bật công tắc nguồn		
11	Điều chỉnh dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ (A)		
12	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
13	Gá phôi đúng vị trí hàn		
14	Hàn đ- ờng hàn thứ nhất - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 85^\circ$; $\beta = 90^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
15	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ nhất: dùng búa gỗ xỉ, bàn chải sắt		
16	Kiểm tra hình dáng, kích th- óc đ- ờng hàn thứ nhất: bằng mắt		

	th- òng và d- òng kiểm tra		
17	Hàn đ- òng hàn thứ hai: tiến hành nh- b- óc 14		
18	Làm sạch đ- òng hàn thứ hai: tiến hành nh- b- óc 15		
19	Kiểm tra hình dáng, kích th- óc đ- òng hàn thứ hai : tiến hành nh- b- óc 16		
20	Hàn đ- òng hàn thứ ba: tiến hành nh- b- óc 14		
21	Làm sạch đ- òng hàn thứ ba: tiến hành nh- b- óc 15		
22	Kiểm tra hình dáng, kích th- óc đ- òng hàn thứ ba: tiến hành nh- b- óc 16		
23	Ghi tên, nộp bài		

PHIẾU SỐ 2 - CHI TIẾT HỌC TẬP

Bản vẽ phôi, góc độ mỏ hàn	Thời gian dự kiến:
<ul style="list-style-type: none"> - Tài liệu phát tay: phiếu h- ống dẫn thực hiện. - Máy vi tính. - Bản vẽ phôi, góc độ que hàn... - Máy Projector - Phòng máy chiếu 	<p>Bản vẽ chế tạo</p> <p>Phôi hàn</p> <p>Góc độ que hàn</p> <p>Dao động que hàn</p> <p>Kiểu răng c-a</p>

PHIẾU SỐ 3A - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn các đ- ờng hàn thẳng ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- óng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: hàn các đ- ờng hàn thẳng ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn các đ- ờng hàn thẳng ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 03
- Số SV/ 1 nhóm: 7

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$30 \times 7hv = 210'$		20'	240'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn đ- ờng thẳng ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn đ- ờng thẳng ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- óng dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn đ- ờng thẳng ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- óng dẫn.</p>
Thời gian	240'

PHIẾU SỐ 3B - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn các đ- ờng hàn thẳng ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- óng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: **Hàn các đ- ờng hàn thẳng ở thế bằng**
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn các đ- ờng hàn thẳng ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 03
- Số SV/ 1 nhóm: 7

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$30 \times 7hv = 210'$		20'	240'

5. Phân công nhóm

Công việc	Nhóm 1: (làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn đ- ờng thẳng ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn đ- ờng thẳng ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn đ- ờng thẳng ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dẫn.
Thời gian	240'

PHIẾU SỐ 4 - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

STT	CÁC YẾU TỐ TÍNH ĐIỂM	KẾT QUẢ ĐO	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM THỰC	GHI CHÚ
1	Đ- ờng hàn có thẳng không	Có/không	1,0		
2	Các đ- ờng hàn có song song không? (cho phép sai lệch $\leq 2\text{mm}$) Sai lệch $\leq 3,0\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 4\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 4,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,5		
3	Khoảng cách giữa các đ- ờng hàn có đảm bảo không? (cho phép sai lệch $\leq 2\text{mm}$) Sai lệch $\leq 3,0\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 4\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 4,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,5		
4	Chiều rộng của các mối hàn có đảm bảo kích th- óc? Sai lệch $\leq 2,0\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 3,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 3,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,5		
5	Các điểm nối có quá cao không? Sai lệch $\leq 2,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $\leq 3,0\text{mm} = 0,5\text{đ}$; $> 3,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,0		
6	Chiều cao mối hàn không bị quá cao? ($> 2,5 \text{ mm}$) Nhỏ hơn hoặc bằng 20mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = $1,2\text{đ}$; 2 khuyết tật = $0,8\text{đ}$; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,5		
7	Mối hàn không bị ngập xỉ hoặc rỗ bê mặt 1 khuyết tật rõ hoặc ngập xỉ nhìn thấy đ- ợc = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = $0,8\text{đ}$; 2 khuyết tật = $0,5\text{đ}$; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,0		
8	Toàn bộ mẫu hàn có đ- ợc làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 %?	Có/Không	1,0		
	Điểm tổng cộng				

Có → 1,0 điểm

Không → 0,0 điểm

Bài 4. Hìn giáp mèi khung v, t mĐp ë thÓ b»ng

Mục tiêu:

Học xong bài học này ng-ời học sẽ có khả năng:

- Chuẩn bị mép hàn, vật liệu hàn
- Chọn chế độ hàn (d_q , I_h), cách dao động que hàn phù hợp khi biết chiều dày phôi hàn và kích th- ớc mối hàn phù hợp với chiều dày vật liệu.
- Gá lắp các chi tiết hàn chắc chắn đảm bảo yêu cầu
- Hàn mối hàn giáp mối không vát mép đảm bảo ngẫu, đều, đạt tính thẩm mỹ,
- Kiểm tra đánh giá chất l- ợng mối hàn.
- An toàn lao động cho ng-ời, thiết bị.

Nội dung


1. Khái niệm

- Mối hàn giáp mối: là mối hàn nối hai đàu tấm kim loại lại với nhau khi chúng cùng nằm trong một mặt phẳng. Đặc điểm của loại liên kết này là đơn giản, tiết kiệm, dễ chế tạo và là loại đ- ợc dùng phổ biến nhất

2. Sự chuẩn bị và kích th- ớc mối hàn giáp mối không vát mép

Bảng 4.1. Bảng quy phạm mối ghép, mối hàn giáp mối không vát mép

S	b	a	h
1	4	$0^{+0,5}$	$1^{+1}_{-0,5}$
2	5	$1^{\pm 0,5}$	
3	6	$1^{\pm 0,5}$	
4	8	$2^{\pm 1}$	
5	8	$2^{\pm 1}$	
6	10	$2^{\pm 1}$	

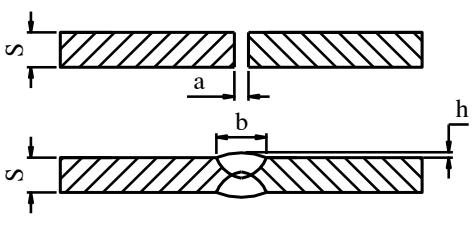

3. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối không vát cạnh

- Khi $S \leq 6$ có thể hàn giáp mối không vát cạnh, tr- ớc khi hàn phải làm sạch mối hàn và thực hiện mối hàn hai phía.
- Khi $S \leq 3$ có thể hàn giáp mối không vát cạnh và thực hiện mối hàn một phía
- Khi hàn mặt chính dùng que hàn $\Phi 3 \div \Phi 4$, hàn với hồ quang ngắn
- Chiều sâu nóng chảy $H=2/3.S$
- Bề rộng mối hàn $b = 4 \div 10$ (mm).
- Đối với vật hàn không quan trọng khi hàn xong (hàn bịt đáy) không cần đục, cao sạch gốc của mối hàn chính nh- ng phải làm sạch sỉ hàn, Oxit kim loại bằng bàn chải sắt sau đó dùng que $\Phi 3$ để hàn bịt đáy với dòng điện lớn hơn một chút.

- Đối với những vật hàn quan trọng khi hàn mặt chính và mối hàn một phía khi hàn cần thiết phải bảo vệ mặt sau của mối hàn bằng cách dùng đệm đồng, đệm đồng + thuốc hàn, dùng khí bảo vệ. Để tạo thuận lợi cho mối hàn có H>S thông thường ta dùng đệm đồng, bột nhão....

- Khi hàn mặt sau cần thiết phải làm sạch gốc của mối hàn chính đến khi không còn thấy khuyết tật, rõ khí, xỉ của mối hàn chính có thể dùng phong pháp đục, khoét, mài, cắt bằng Plasma, hồ quang + khí nén....

- Cách đ- a que hàn theo kiểu đ- ờng thẳng, rãng c- a khi hàn mặt tr- ớc tốc độ đ- a que hơi chậm, khi bịt đáy thì đ- a que theo kiểu đ- ờng thẳng để tăng chiều cao mối hàn và giảm bề rộng mối hàn.

4. Tính chọn đ- ờng kính que hàn, c- ờng độ dòng điện hàn.

4.1. Đ- ờng kính que hàn

Hàn giáp mối áp dụng công thức:

$$d = \frac{s}{2} + 1 \text{ (mm)}.$$

Trong đó:

d đ- ờng kính que hàn (mm)

S chiều dày vật liệu (mm)

4.2. C- ờng độ dòng điện hàn

Theo công thức:

$$I_h = (\beta + \alpha d)d(A)$$

Hoặc

$$I_h = (30 \div 40)d \quad (A)$$

Trong đó:

I_h là dòng điện hàn

β và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép $\beta = 20$, $\alpha = 6$.

d là đ- ờng kính que hàn.


Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó dùng công thức trên sẽ không phù hợp. Có thể chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và thép các bon cao tùy từng trường hợp cụ thể của phôi hàn.

4.3. Vận tốc hàn.

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó người thợ phải luôn luôn quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp

5. Các khuyết tật th- òng gắp

5.1. Mối hàn không ngấu

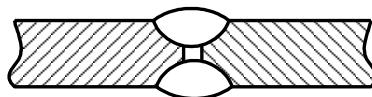

Hình 4.1. Khuyết tật hàn không ngấu


Nguyên nhân

- Mép hàn chuẩn bị ch- a hợp lý, góc vát quá nhỏ
- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh
- Góc độ que hàn ch- a hợp lý và cách đ- a điện cực không hợp lý.
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn

Biện pháp khắc phục

- Làm sạch liên kết tr- óc khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn
- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ...

5.2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh)

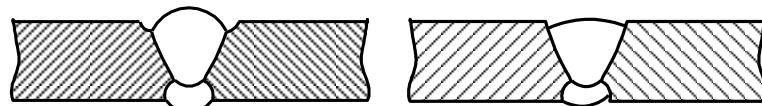

Hình 4.2. Khuyết tật cháy chân (cháy cạnh)

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá lớn
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn
- Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý
- Sử dụng ch- a đúng kích th- óc điện cực hàn

Biện pháp khắc phục

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ dien đầy vào hai bên.


- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn
- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp.
- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật hàn là 10÷15mm.

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp
- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió.

5.3. Lãnh xỉ (Rõ xỉ)

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lợng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.
- Mép hàn ch-a đợc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp ch-a gõ sạch xỉ.
- Góc độ hàn ch-a hợp lý và tốc độ hàn quá cao.
- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.

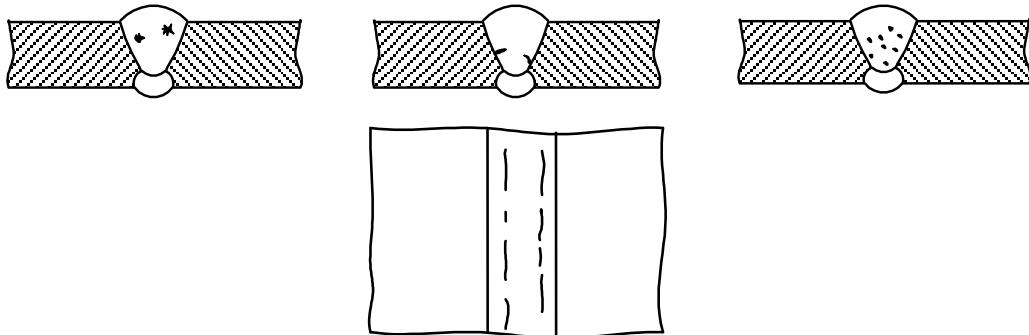


Hình 4.3. Khuyết tật lẩn xỉ (rỗ xỉ)

Biện pháp khắc phục

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang
- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.
- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn.

6. Bài tập thực hành: Hàn giáp mối không vát mép ở thép bằng ($S = 5\text{mm}$)

6.1. Đọc bản vẽ

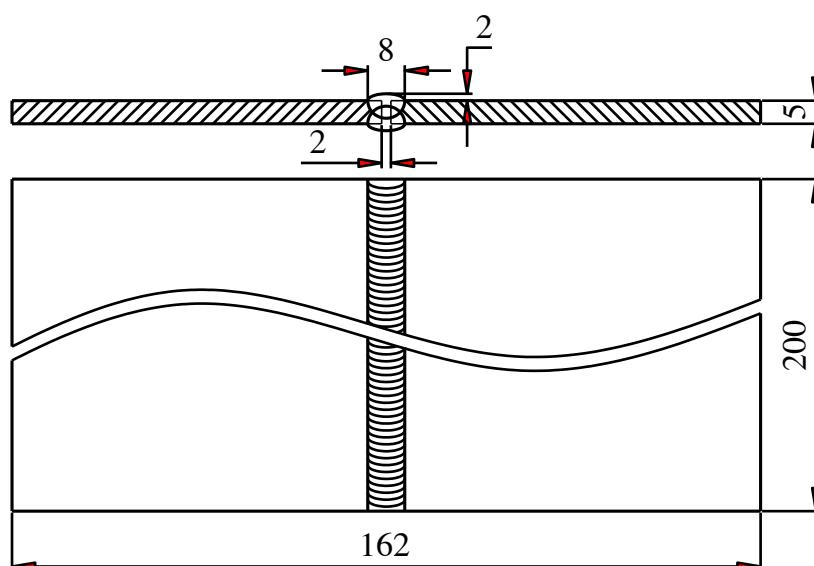

Hình 4.4. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn

6.2. Chuẩn bị

6.2.1. Thiết bị dụng cụ.

Máy hàn điện xoay chiều (một chiều), bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm mát, cáp nối đất, bàn ghế hàn, máy sấy que hàn, mặt mạ hàn, kìm rèn, búa nguội, búa gỗ xỉ bàn chải sắt, găng tay da, cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng cách điện, ampe kìm.

6.2.2. Phôi hàn

- Thép CT31 , KT: 200x80x5 (mm).
- Số 1- ợng 6 phôi/1 sinh viên
- Nắn phẳng, thẳng, làm sạch bề mặt.

6.2.3. Vật liệu hàn

- Que hàn Kim tín KT-421 ➔ 3,2 hoặc t- ợng đ- ợng
- Số 1- ợng 0,4 kg/ 1SV/ca

6.2.4. Điều kiện an toàn.

- Phân x- ống thực tập sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng.
- Hệ thống hút bụi, hút khói hàn đầy đủ chạy tốt.
- Hệ thống mạng l- ới điện và điện dẫn vào máy an toàn không rò rỉ.
- Đầy đủ các vách chắn và bình chống cháy.

6.3. Xác định chế độ hàn


- Đ- ờng kính que hàn $d_{qh} = 3,2 \text{ mm}$
- C- ờng độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125 (\text{A})$

6.4. Điều chỉnh c- ờng độ dòng điện hàn

- Đóng cầu dao điện vào máy.
- Chỉnh $I_h = 115 \div 125 (\text{A})$
- Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định
- Kiểm tra dòng điện hàn.

6.5. Hàn đính

- Gá hai tấm phôi hàn phải đảm bảo thẳng, phẳng không bị so le, chỉnh cho khe hở giữa hai tấm phôi $a = 2\text{mm}$ có góc bù biến dạng $\alpha = 2^0$.
- Hàn đính ở mặt sau, 2 mối đính tại mép ngoài cùng đ- ờng hàn.
- Hàn đính chắc chắn, mối hàn đính không cao quá làm ảnh h- ống tới đ- ờng hàn

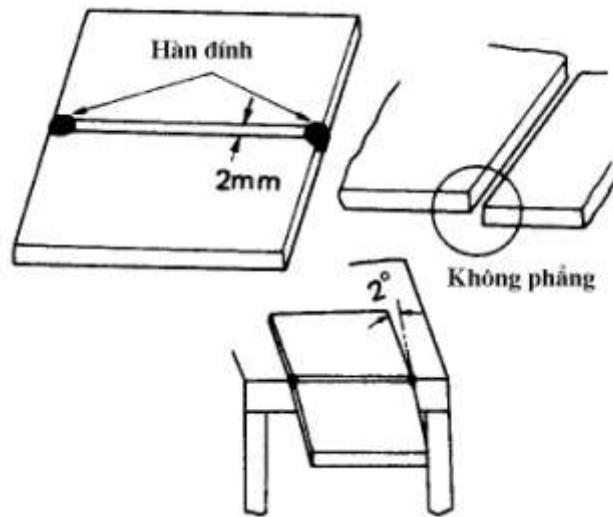


Hình 4.5. Gá và hàn đính tạo mối ghép hàn

6.6. Gá phôi đúng vị trí hàn

Đặt chi tiết lên bàn hàn, trực đ-ờng hàn song song với vị trí thai tác.


6.7. Tiến hành hàn.

Góc nghiêng que hàn

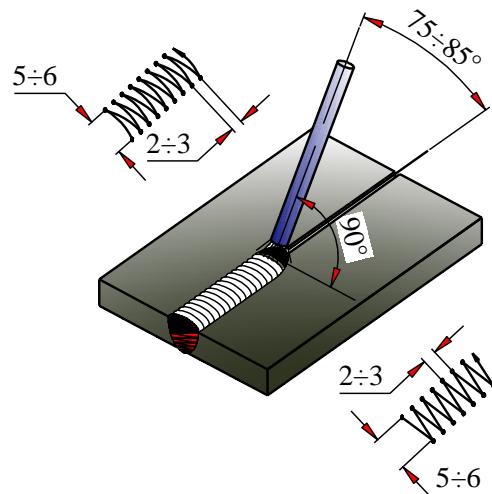


Hình 4.6. Góc độ que hàn

Dao động que hàn

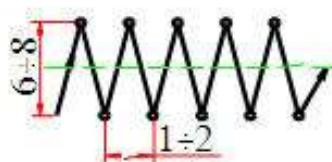

Hình 4.7a. Dao động ngang của que hàn

Di chuyển chặng tại các điểm mép ngoài

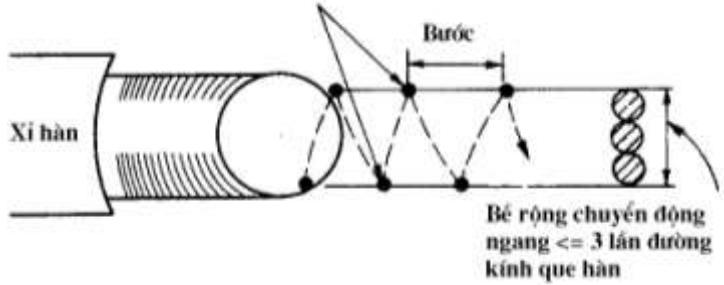

Hình 4.7b. Dao động ngang của que hàn

a. Hàn phía không có mối đính

Gây hồ quang tại vị trí đầu của đ-ờng hàn 10÷15 mm, duy trì hồ quang cháy ổn định rồi đ- a về đầu đ-ờng hàn để bắt đầu hàn

Góc nghiêng của que hàn so với mặt phẳng hàn theo h-ống hàn từ $60^0\div75^0$ và que hàn tạo với mặt phẳng hai bên đ-ờng hàn góc 90^0


Chuyển động que hàn có dao động ngang theo hình răng c- a. Chú ý điểm dừng ở hai biên độ dao động

Luôn luôn chú ý điều chỉnh cho cột hồ quang h-ống về phía tr- ớc của bể hàn tránh hiện t- ợng hồ quang bị thổi lệch

Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3\text{mm}$

- Nối que: làm sạch xỉ hàn tại chỗ nối khoảng 15 ÷ 20 mm, gây hồ quang phía sau vũng hàn, sau đó đ- a que hàn lên phía trên điểm nối, điều chỉnh cho kim loại điền đầy rãnh hồ quang và di chuyển que hàn theo h-ống hàn.

- Kết thúc đ-ờng hàn: dùng hồ quang ngắn quãng để rãnh hồ quang điền đầy ở cuối đ-ờng hàn.

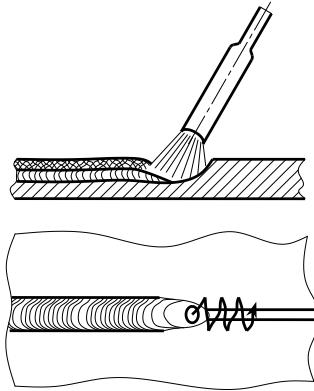


b. Hàn hết mặt thứ nhất chúng ta chuyển sang mặt thứ hai hàn t- ống tự

6.8. *Làm sạch mối hàn.*

- Mối hàn để nguội.
- Dùng búa gỗ xỉ và đục bằng làm sạch mối hàn
- Làm sạch mối hàn bằng bàn chải sắt

6.9. *Kiểm tra.*

- Hình dáng mối hàn.
- Kiểm tra chiều rộng, chiều cao mối hàn bằng th- ớc lá, d- ống kiểm.
- Kiểm tra các khuyết tật của mối hàn: lẩn xỉ, khuyết cạnh, chảy tràn...

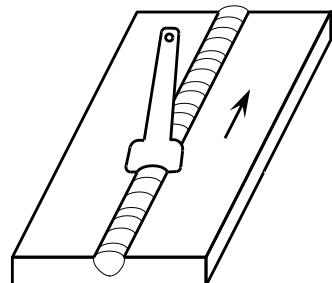

7. Câu hỏi ôn tập




- 1/ Chuẩn bị mối ghép hàn giáp mối không vát mép khi hàn giáp mối hai tấm thép có chiều dày là 3mm, 4mm, 5mm
- 2/ Xác định chế độ hàn (d_q , I_h), cách dao động que khi hàn giáp mối hai tấm thép có chiều dày là 3mm, 4mm, 5mm
- 3/ Trình tự thực hiện mối hàn giáp mối không vát mép.
- 4/ Các dạng khuyết tật thường gặp khi hàn giáp mối không vát mép, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

PHIẾU SỐ 1 - H- ỐNG DẪN THỰC HIỆN


Khóa học		TCN và CĐN Hàn	
Công việc		Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng	
TT	Các b- ớc	Có	Không
1	Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm kẹp mát		
2	Kết nối thiết bị		
3	Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gỗ xỉ, kìm kẹp phôi, th- óc lá, mũi vạch, mỏ lết		
4	Chuẩn bị vật liệu hàn: - Que hàn Kim tín KT-421, ⚡ 3,2mm hoặc t- ơng đ- ơng - Số l- ợng 0,4 kg/SV/ca		
5	Chuẩn bị phôi hàn - Thép CT31 , KT: 200x80x5 (mm). - Số l- ợng 6 phôi/1 sinh viên		
6	Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe		
7	Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt		
8	Bật công tắc nguồn		
9	Điều chỉnh dòng điện hàn đính $I_h = 125 \div 135$ (A)		
10	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
11	Hàn đính tạo mối ghép hàn		
12	Gá phôi hàn đúng vị trí hàn		
13	Điều chỉnh dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ (A)		
14	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
15	Gá phôi đúng vị trí hàn		
16	Hàn đ- ờng hàn thứ nhất (ở phía không có mối đính) - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 60^\circ \sim 75^\circ$; $\beta = 90^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a hoặc bán nguyệt - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
17	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ nhất: dùng búa gỗ		

	xỉ, bàn chải sắt		
18	Kiểm tra hình dáng, kích th- óc đ-ờng hàn thứ nhất		
19	Hàn đ-ờng hàn thứ hai (ở phía đối diện): tiến hành nh- b- óc 14		
20	Làm sạch đ-ờng hàn thứ hai: tiến hành nh- b- óc 15		
21	Kiểm tra hình dáng, kích th- óc đ-ờng hàn thứ hai : tiến hành nh- b- óc 16		
22	Ghi tên, nộp bài		


PHIẾU SỐ 2A - PHIẾU HỌC TẬP

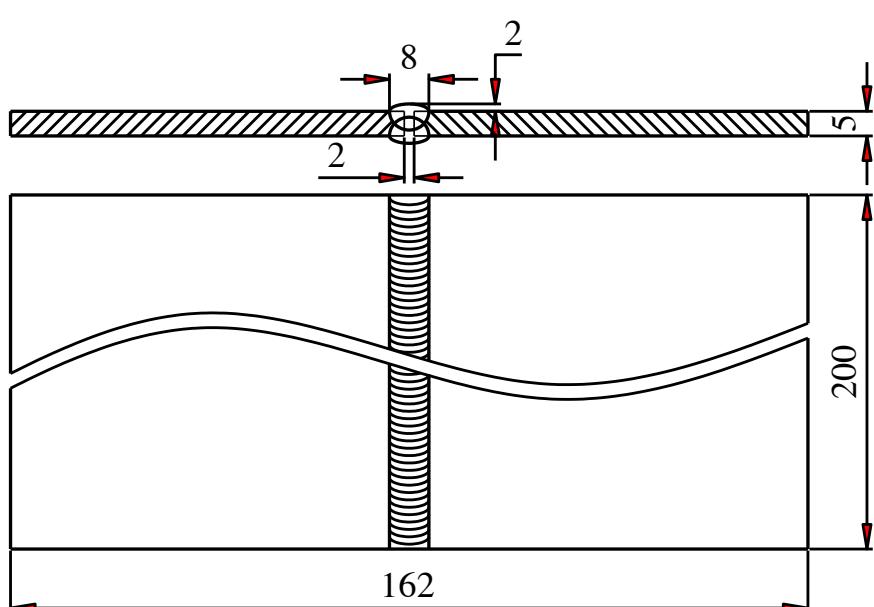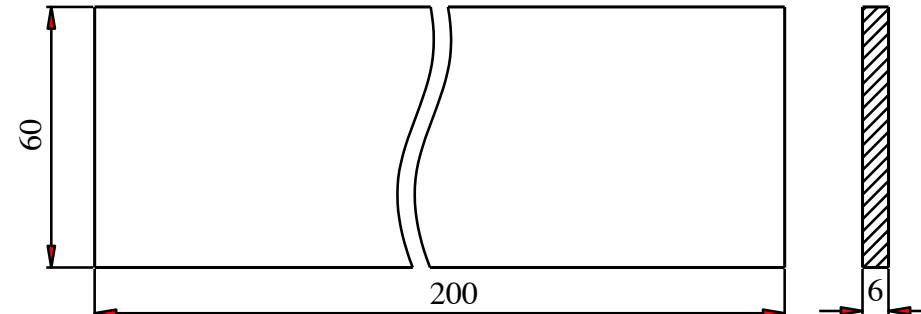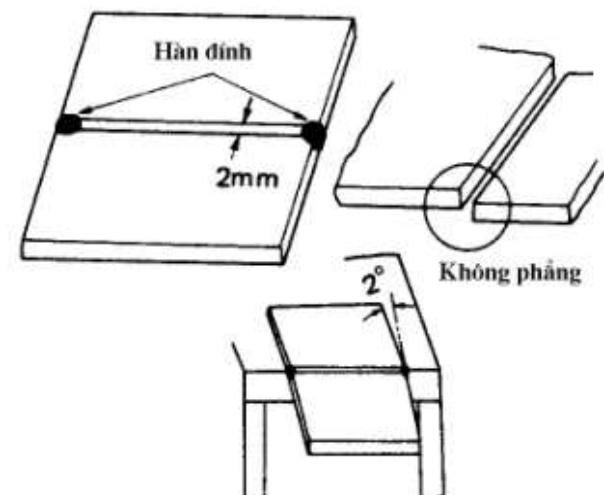Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn	Thời gian dự kiến:
<ul style="list-style-type: none"> - Tài liệu phát tay: Phiếu h- ống dẫn thực hiện. - Máy vi tính. - Máy Projector - Phòng máy chiếu 	<p>Bản vẽ chế tạo</p>  <p>Phôi hàn</p>  <p>Gá đính</p> 



Góc độ que hàn

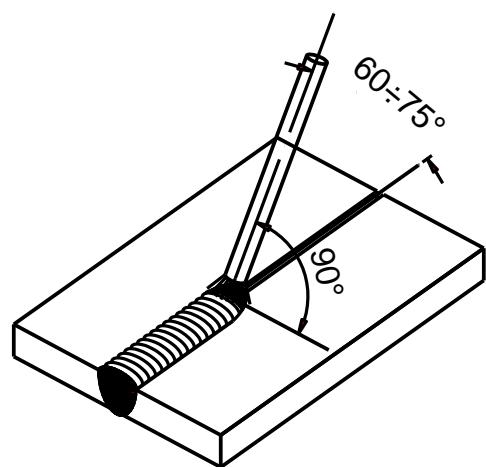


Đao động que hàn

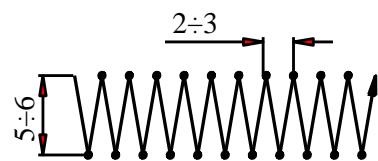

PHIẾU SỐ 2B - PHIẾU HỌC TẬP

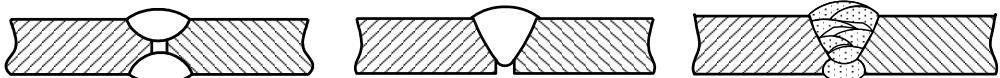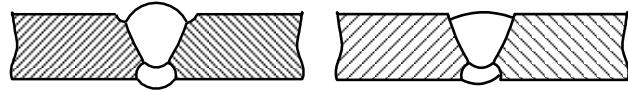Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục	Thời gian dự kiến:
<p>- Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy Projector. - Máy vi tính - Phòng máy chiếu 	<p>1. Mối hàn không ngẫu</p>  <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mèp hàn chuẩn bị ch- a hợp lý, góc vát quá nhỏ - Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh - Góc độ que hàn ch- a hợp lý và cách đ- a điện cực không hợp lý. - Chiều dài cột hồ quang quá lớn <p>Biện pháp khắc phục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm sạch liên kết tr- óc khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn - Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... <p>2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh)</p>  <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện hàn quá lớn - Chiều dài cột hồ quang quá lớn - Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý - Sử dụng ch- a đúng kích th- óc điện cực hàn <p>Biện pháp khắc phục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ điền đầy vào hai bên. - Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn - Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. - Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật hàn là 10÷15mm. - Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp - Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió. <p>3. Lãnh xỉ (Rõ xỉ).</p> <p>Nguyên nhân</p>

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.
- Mέp hàn ch-a đ-ợc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp ch-a gõ sạch xỉ.
- Góc độ hàn ch-a hợp lý và tốc độ hàn quá cao.
- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.

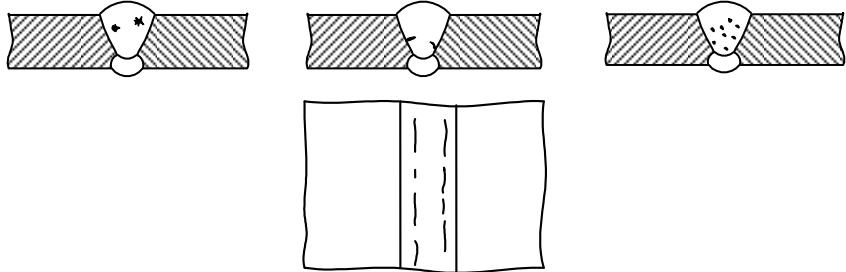

Biện pháp khắc phục

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang
- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.
- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn.

PHIẾU SỐ 3A - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: *Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng*

1. Kiểu hoạt động nhóm

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h-ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 05
- Số SV/ 1 nhóm: 4

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$25' \times 4hv = 100'$		10'	120'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p>
-----------	---

	<p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p>
Thời gian	120'

PHIẾU SỐ 3B - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: *Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng*

1. Kiểu hoạt động nhóm

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 05
- Số SV/ 1 nhóm: 4

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$25' \times 4hv = 100'$		10'	120'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia h- ống dẫn.</p>
-----------	---

	<p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia h-ống dẫn.</p>
Thời gian	120'

PHIẾU SỐ 4 - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

STT	CÁC YẾU TỐ TÍNH ĐIỂM	KẾT QUẢ ĐO	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM THỰC	GHI CHÚ
1	Chiều rộng của các mối hàn có đảm bảo kích thước và đều? (cho phép chiều rộng thay đổi 2 mm)	Có/không	1,5		
2	Các điểm bắt đầu lại / điểm kết thúc của lớp phủ mối hàn có đẹp không? (cho phép thay đổi 1,5 mm giữa điểm bắt đầu và kết thúc)	Có/không	1,0		
3	Mối hàn không bị ngập xỉ hoặc rỗ bê mặt 1 khuyết tật rỗ hoặc ngập xỉ nhìn thấy đ- ợc = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,2đ; 2 khuyết tật = 0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,5		
5	Liên kết hàn không bị cháy chân? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm hoặc nhỏ hơn) nhô hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,2đ; 2 khuyết tật = 0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,5		
5	Chiều cao mối hàn không bị quá cao? (>2,5 mm) Nhô hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,2đ; 2 khuyết tật = 0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,5		
6	Toàn bộ mẫu hàn có đ- ợc làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ?	Có/Không	1,0		
7	Biến dạng góc của liên kết hàn có trong phạm vi cho phép không (nhỏ hơn 5°)?	Có/Không	1,0		
8	Mép giữa 2 tấm tôn ghép nối bị lệch có trong phạm vi cho phép không? (cho phép $\leq 1,0$ mm)	Có/Không	1,0		
	Điểm tổng cộng				

Có → 1,0 điểm

Không → 0,0 điểm

Bài 5. Hàn giáp mối có vát mép

Mục tiêu


Học xong bài học này ng-ời học sẽ có khả năng

- Chuẩn bị mép hàn, vật liệu hàn và dụng cụ hàn đúng yêu cầu
- Gá lắp phôi hàn, kết cấu hàn đảm bảo chắc chắn đúng kích th- ớc
- Tính toán chế độ hàn d_{qh} , I_h , V_h phù hợp với chiều dày vật liệu
- Chọn cách dao động que hàn khi biết chiều dày phôi và kích th- ớc mối hàn
- Hàn mối hàn giáp mối có vát mép đảm bảo ngẫu, đều, đạt tính thẩm mĩ, đúng kích th- ớc.
- Kiểm tra đánh giá chất l- ợng mối hàn
- Đảm bảo an toàn cho ng-ời và thiết bị


Nội dung

1. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối có vát cạnh.

Khi chiều dày vật hàn $S \geq 6$ mm, nhiệt l- ợng của hồ quang rata khó làm cho gốc mối hàn đ- ợc ngẫu hoàn toàn, do đó ta phải tiến hành vát mép. Các loại mép vát th- ờng đ- ợc dùng là dạng chữ V và chữ X. Để thực hiện hàn mối hàn loại này có thể thực hiện mối hàn nhiều lớp hay nhiều đ- ờng nhiều lớp. Nếu điều kiện cho phép ng-ời ta - u tiên vát mép theo kiểu chữ X để tránh biến dạng góc.

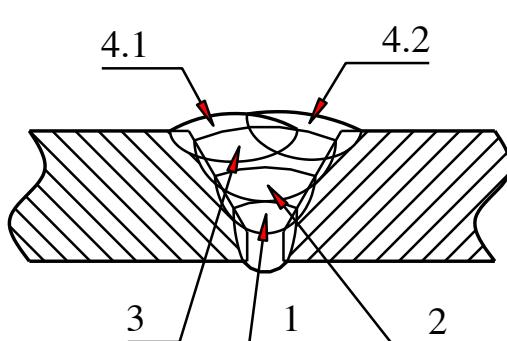

Hình 5.1a. Mối hàn vát mép chữ V

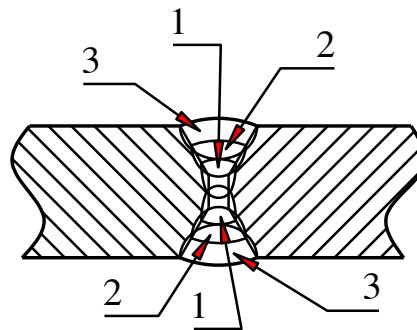


Hình 5.1b. Mối hàn vát mép chữ X

Đối với hàn nhiều đ- ờng, nhiều lớp, đ- ờng hàn thứ nhất nên chọn que hàn có đ- ờng kính nhỏ (2,5mm), cách đ- a que hàn tùy thuộc vào khe hở a quyết định, có thể dao động răng c- a, bán nguyệt, chữ U hay đ- ờng thẳng đi lại tùy thuộc vào tình trạng nóng chảy của bể hàn. Mục đích là để tạo ra đ- ợc một "lỗ khóa" tại chỗ hồ quang cháy (hình 5.2).

Đ- ờng hàn thứ 2 có thể dùng que hàn đ- ờng kính lớn hơn và dòng điện hơi lớn hơn, di chuyển que hàn theo kiểu răng c- a, hàn với hồ quang ngắn.

Các đ- ờng hàn sau có thể di chuyển kiểu răng c- a, bán nguyệt để hàn, phạm vi lắc ngang rộng dần ra ở từng lớp, nh- ng bề rộng của đ- ờng hàn $b \leq 4d_{qh}$.

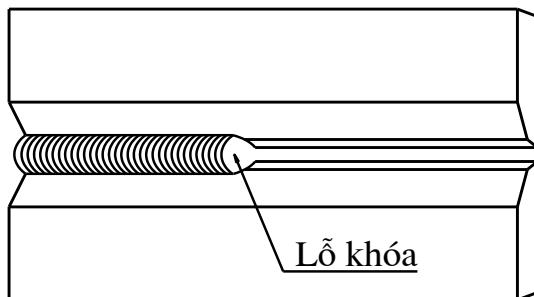

Hình 5.2. Lỗ khóa khi hàn đ- ờng hàn lót

Khi dao động hồ quang sang hai bên tại điểm hồ quang đổi chiều cần có điểm dừng để tránh khuyết tật mối hàn bị cháy cạnh. Mỗi lớp hàn không nên quá dày nếu không sẽ bị phân lớp hoặc lấn xỉ.


Để tránh biến dạng và tập trung ứng suất, mỗi lớp hàn cần bố trí ng- ợc chiều nhau và chõ nối que cần bố trí lệch nhau tránh trùng nhau trên một mặt cắt mối hàn. Phải làm sạch lớp hàn tr- ợc tr- ợc khi tiến hành hàn lớp sau.

Đối với mối hàn vát mép chữ V nếu cho phép hàn bịt đáy thì hàn bịt đáy giống nh- hàn bịt đáy trong hàn giáp mối không vát cạnh.


Góc độ que hàn luôn đ- ợc giữ cho góc $\beta = 75^\circ \div 85^\circ$, góc α tuỳ thuộc vào từng vị trí của đ- ờng hàn trong mối hàn, về nguyên tắc chung que hàn nằm trong mặt phẳng vuông góc so với đ- ờng thẳng nối hai chân của mối hàn và qua điểm giữa của đ- ờng thẳng đó.

2. Sự chuẩn bị và kích th- ợc mối hàn giáp mối có vát mép

2.1. Vát mép chữ V

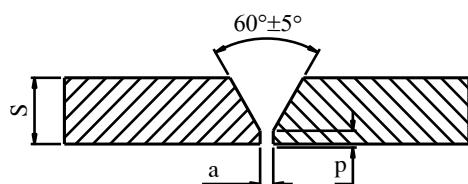

Hình 5.3a. Các thông số của mối ghép

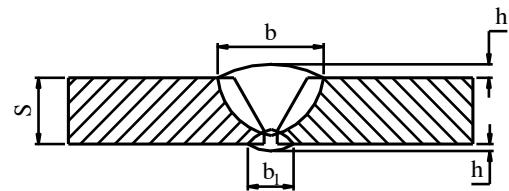


Hình 5.3b. Các thông số của mối hàn


Bảng 5.1. Các thông số của mối ghép và mối hàn giáp mối vát mép chữ V

S	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26
b		12			14	16	18	20	22	26	28	30	32	34
b1		$8^{\pm 2}$				$10^{\pm 2}$							$12^{\pm 2}$	
a		$1^{\pm 1}$								$2^{\pm 1}$				
h		$1_{-0,5}^{+1}$				$1,5^{\pm 1}$					$2^{\pm 1}$			
p		$1^{\pm 1}$							$2^{\pm 1}$					

2.2 Vát mép chữ X

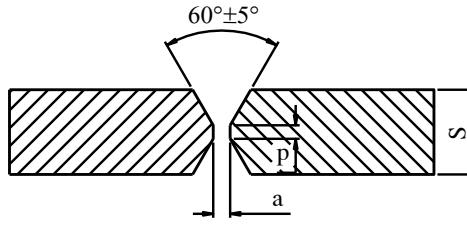

Hình 5.4a. Các thông số của mối ghép

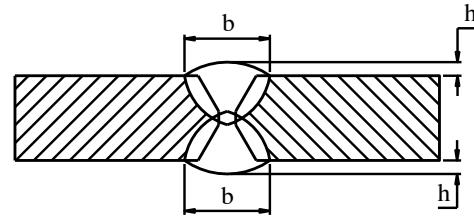

Hình 5.4b. Các thông số của mối hàn

Bảng 5.1. Các thông số của mối ghép và mối hàn giáp mối vát mép chữ X

S	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
b	12		14		16		18		20		22		24	
h	$1,5^{\pm 1}$												$2^{\pm 1}$	
a	$2^{\pm 1}$													
p	$2^{\pm 1}$													

3. Tính chọn chế độ hàn

3.1. Đ-ờng kính que hàn

Hàn giáp mối áp dụng công thức:

$$d = \frac{s}{2} + 1 \text{ (mm).}$$

Trong đó:

d đ-ờng kính que hàn (mm)

S chiều dày vật liệu (mm)

3.2. C-ờng độ dòng điện hàn

Theo công thức: $I_h = (\beta + \alpha d)d(A)$

Hoặc $I_h = (30 \div 40)d$ (A)

Trong đó:

I_h là dòng điện hàn

β và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép $\beta = 20$, $\alpha = 6$.

d là đ-ờng kính que hàn.

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó dùng công thức trên sẽ không phù hợp, đối với mối hàn nhiều lớp, những lớp đầu th-ờng chọn que hàn có đ-ờng kính từ $2,5 \div 3$ mm. Những lớp sau đ-ờng kính que hàn có thể chọn lớn hơn. Hoặc chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và thép các bon cao tùy từng tr-ờng hợp cụ thể của phôi hàn.

3.3. Vận tốc hàn

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó người thợ phải luôn luôn quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp

3.4. Tính số đ-ờng hàn

$$n = \frac{F_d - F_1}{F_n} + 1$$

Trong đó:

n - là số đ-ờng hàn

F_1 - là diện tích tiết diện ngang của đ-ờng hàn thứ nhất

F_n - là diện tích tiết diện ngang của đ-ờng hàn tiếp theo

F_d - là diện tích tiết diện ngang của toàn bộ kim loại đắp (đ-ợc tính toán theo bản vẽ thiết kế mối hàn)

Để đơn giản việc tính toán ta có thể coi $F_2 = F_3 = \dots = F_n$

Diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp sau một đ-ờng hàn phụ thuộc vào đ-ờng kính que hàn theo kinh nghiệm ta có:

$$F_1 = (6 \div 8)d$$

$$F_n = (8 \div 12)d$$


Trong đó:

d - là đ-ờng kính que hàn (mm)

F_1 và F_n tính bằng (mm)

4. Các khuyết tật th-ờng gặp của mối hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng

4.1. Mối hàn không ngẫu

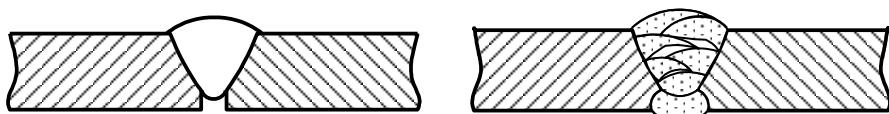

Hình 5.5. Khuyết tật hàn không ngẫu


Nguyên nhân

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ
- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh
- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đ-ờng điện cực không hợp lý.
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn

Biện pháp khắc phục

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn
- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ...

4.2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh)

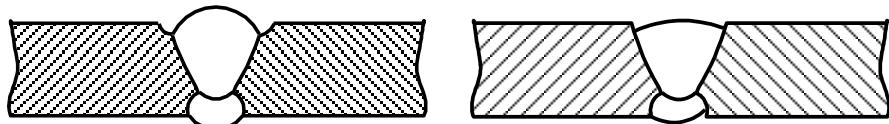

Hình 5.6. Khuyết tật mối hàn cháy cạnh

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá lớn
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn
- Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý
- Sử dụng ch- a đúng kích th- óc điện cực hàn


Biện pháp khắc phục

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ dien đây vào hai bên.

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn
- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp.
- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật hàn là $10 \div 15\text{mm}$.

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp
- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió.

4.3. Lãnh xỉ (Rõ xỉ)

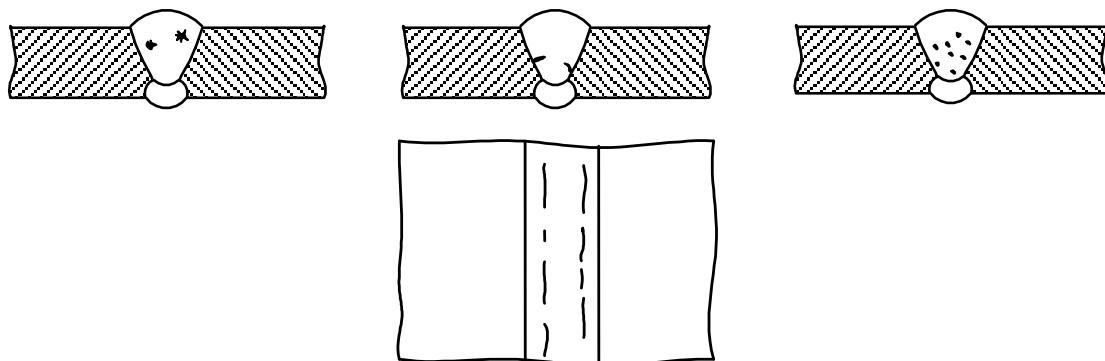

Hình 5.6. Khuyết tật mối hàn rõ xỉ

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt l- ợng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.
- M López hàn ch- a đ- óc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp ch- a gõ sạch xỉ.
- Góc độ hàn ch- a hợp lý và tốc độ hàn quá cao.

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.

Biện pháp khắc phục


- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn.

4. Bài tập thực hành: hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng ($S = 13mm$)

4.1. Đọc bản vẽ

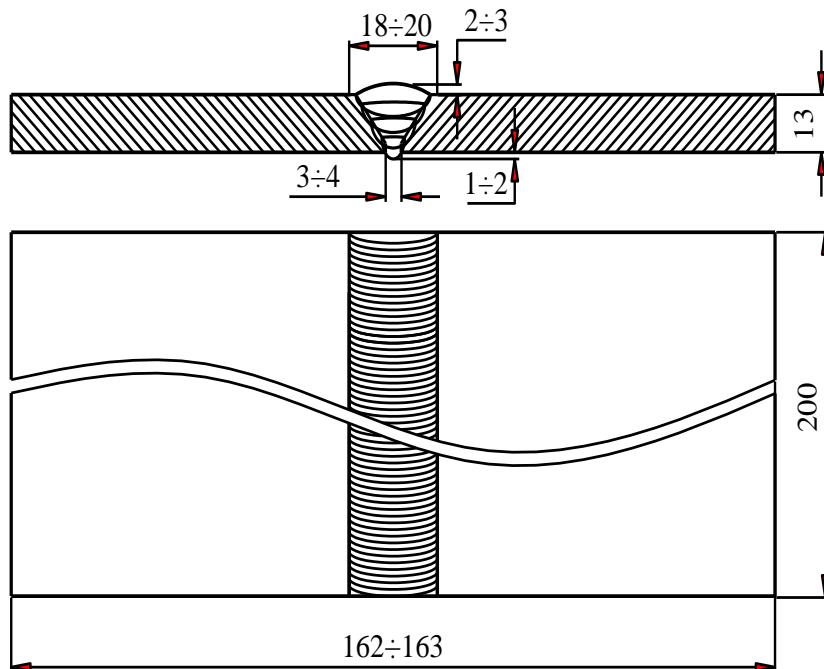

Hình 5.7. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn

4.2. Chuẩn bị

4.2.1. Thiết bị dụng cụ

Máy hàn điện xoay chiều (một chiều), bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm mát, cáp nối đất, bàn ghế hàn, máy sấy que hàn, mặt mạ hàn, kìm rèn, búa nguội, búa gõ xỉ bàn chải sắt, găng tay da, clé, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng cách điện, ampe kìm.


4.2.2. Phôi hàn

Thép CT31, KT: 200x80x13 (mm).

Số lượng 2 phôi/1 sinh viên

Nắn phẳng, thẳng, làm sạch bề mặt.

Gia công mép hàn

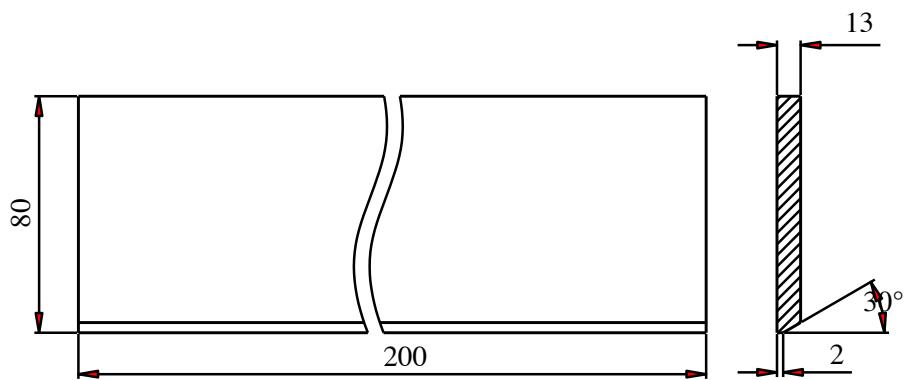

Hình 5.8. Chuẩn bị phôi hàn

4.2.3. Vật liệu hàn

- Que hàn kim tín J421, \varnothing 2,5, số l- ợng 1kg/SV/ca
- Que hàn kim tín J421, \varnothing 3,2, số l- ợng 3kg/SV/ca


4.2.4. Điều kiện an toàn

- Phân x- ống thực tập sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng.
- Hệ thống hút bụi, hút khói hàn đầy đủ chạy tốt.
- Hệ thống mạng l- ối điện và điện dẫn vào máy an toàn không rò rỉ.
- Đầy đủ các vách chắn và bình chống cháy.

4.3. Xác định số đ- ờng hàn

Đp dụng công thức tính số lớp hàn ta tính đ- ợc số lớp hàn $n = 5$ đ- ờng

Vì bề rộng mối hàn lớn nên ta bố trí các đ- ờng hàn nh- sau

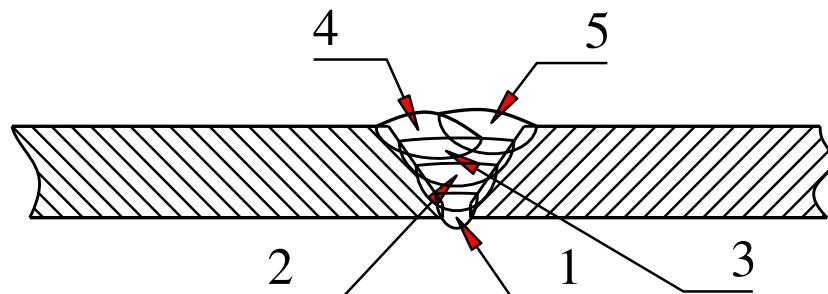

Hình 5.9. Thứ tự thực hiện các đ- ờng hàn

4.4. Xác định chế độ hàn


a. Hàn lớp hàn lót

- Đ- ờng kính que hàn $d_{qh} = 2,5$ mm
- C- ờng độ dòng điện hàn $I_h = 70 \div 75$ (A)

a. Hàn các lớp còn lại

- Đ- ờng kính que hàn $d_{qh} = 3,2$ mm
- C- ờng độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ (A)

4.5. Hàn đính tạo mối ghép

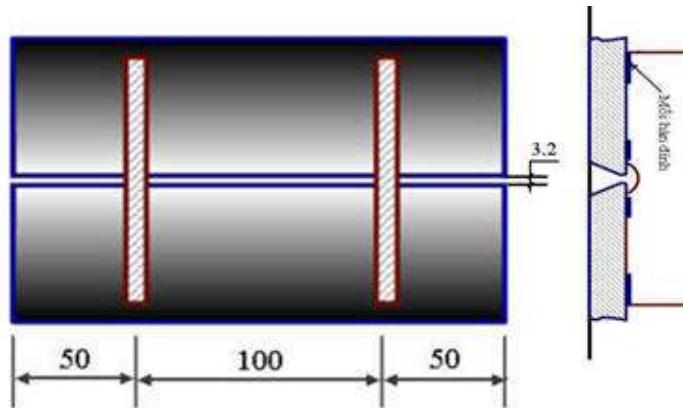


Hình 5.10. Gá và hàn đính tạo mối ghép hàn

- Hai tấm phôi đ- ợc đặt úp lên mặt phẳng chuẩn
- Căn chỉnh khe hở $a = 3,2$
- Hàn gông chắc chắn
- Làm sạch mối hàn đính và trong rãnh hàn
- Kiểm tra lại kích th- ớc rãnh hàn và phôi hàn

4.6. Gá phôi đúng vị trí hàn

Kê hai thanh đỡ thẳng bằng phia d- ới vật hàn, trực đ- ờng hàn song song với vị trí thao tác.

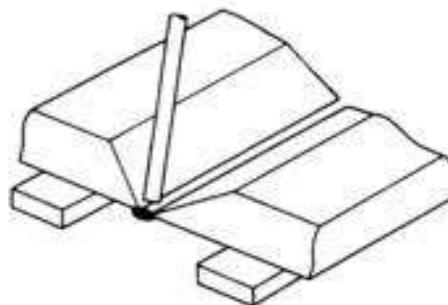


Hình 5.11. Gá phôi ở vị trí hàn

4.7. Tiến hành hàn

a. Hàn đ- ờng hàn thứ nhất (lớp lót)

- Sử dụng que hàn đ- ờng kính $d_{qh} = 2,5$ mm
- Điều chỉnh c- ờng độ dòng điện hàn $I_h = 70 \div 75$ (A)
- Dao động que hàn theo kiểu hình bán nguyệt hoặc chữ U (tùy theo tình trạng nóng chảy của bể hàn)
- Góc nghiêng của que hàn so với mặt phẳng hàn theo h- ống hàn từ $70^0 \div 75^0$ và que hàn tạo với mặt phẳng hai bên đ- ờng hàn góc 90^0

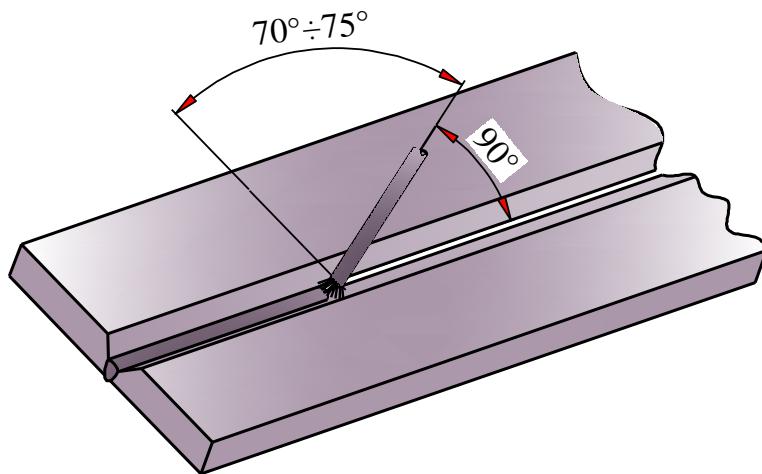


Hình 5.12. Góc độ que hàn khi hàn

- Sử dụng hồ quang ngắn, luôn luôn chú ý điều chỉnh cho cột hồ quang h-óng về phía tr-ớc của bể hàn tránh hiện tượng hồ quang bị thổi lệch.

Chú ý: Duy trì lỗ khóa đều đặn để cho mặt d-ối mối hàn lồi đều.

b. Hàn các đ-ờng hàn lớp trung gian (2,3)

- Gõ xỉ và làm sạch xỉ của lớp hàn thứ nhất
- Sử dụng que hàn đ-ờng kính $d_{qh} = 3,2 \text{ mm}$
- Điều chỉnh c-ờng độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125 \text{ (A)}$
- Dao động que hàn theo hình răng c-á
- Góc nghiêng của que hàn so với mặt phẳng hàn theo h-óng hàn từ $70^0 \div 75^0$ và que hàn tạo với mặt phẳng hai bên đ-ờng hàn góc 90^0
- Sử dụng hồ quang trung bình, luôn luôn chú ý điều chỉnh cho cột hồ quang h-óng về phía tr-ớc của bể hàn tránh hiện tượng hồ quang bị thổi lệch.

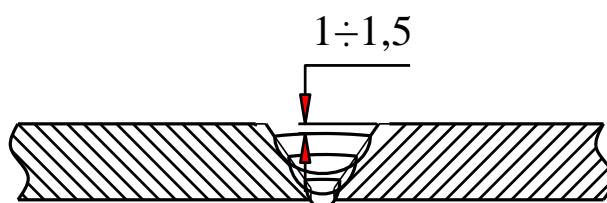


Chú ý: Bề mặt của lớp trung gian sau cùng phải phẳng, đều và thấp hơn bề mặt vật hàn khoảng $(0.5 \div 1) \text{ mm}$

c. Hàn lớp phủ

- Gõ xỉ và làm sạch xỉ của lớp hàn tr-ớc đó
- Sử dụng que hàn đ-ờng kính $d_{qh} = 3,2 \text{ mm}$
- Điều chỉnh c-ờng độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125 \text{ (A)}$
- Dao động que hàn theo hình răng c-á

- Điều chỉnh cho bề rộng mối hàn lớn hơn 2 mm so với bề rộng mép hàn.
- Góc nghiêng của que hàn so với mặt phẳng hàn theo h-óng hàn từ $70^{\circ}\div75^{\circ}$ và que hàn tạo với đ-ờng thẳng nối hai chân của mối hàn góc 90°
- Sử dụng hồ quang trung bình, luôn luôn chú ý điều chỉnh cho cột hồ quang h-óng về phía tr-ớc của bể hàn tránh hiện t-ợng hồ quang bị thổi lệch.
- Chiều cao mối hàn không quá 3 mm.

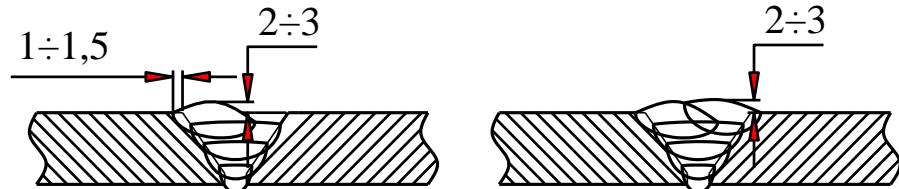

4.8. Làm sạch kiểm tra chất l-ợng mối hàn

- Hàn xong chờ cho phôi hàn nguội, gõ sạch xỉ, dùng bàn chải sắt đánh sạch xung quanh đ-ờng hàn và mối hàn
- Kiểm tra bề rộng, chiều cao mối hàn, độ đều của vảy hàn cả hai mặt
- Kiểm tra điểm đầu và điểm cuối của đ-ờng hàn
- Kiểm tra kim loại bắn toé, mức độ biến dạng của kim loại
- Kiểm tra khuyết tật mối hàn

5. Câu hỏi ôn tập




- 1/ Chuẩn bị mối ghép hàn giáp mối không vát mép khi hàn giáp mối hai tấm thép có chiều dày là 8mm, 10mm, 13mm
- 2/ Xác định chế độ hàn (d_q , I_h), số lớp hàn, cách dao động que khi hàn giáp mối hai tấm thép có chiều dày là 8mm, 10mm, 13mm
- 3/ Trình tự thực hiện mối hàn giáp mối có vát mép.
- 4/ Các dạng khuyết tật th-ờng gặp khi hàn giáp mối có vát mép, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

PHIẾU SỐ 1 H- ỐNG DẪN THỰC HIỆN


Khóa học		TCN và CĐN Hàn	
Công việc		Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng	
TT	Các b- ớc	Có	Không
1	Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm kẹp mát		
2	Kết nối thiết bị		
3	Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gỗ xỉ, kìm kẹp phôi, th- ớc lá, mũi vạch, mỏ lết		
4	Chuẩn bị vật liệu hàn: - Que hàn kim tín J421, \varnothing 2,5, số l- ợng 1kg/SV/ca - Que hàn kim tín J421, \varnothing 3,2, số l- ợng 3kg/SV/ca		
5	Chuẩn bị phôi hàn - Thép CT31 , KT: 200x80x13 (mm). - Số l- ợng 2 phôi/1 sinh viên/ca		
6	Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe		
7	Chuẩn bị mép hàn, l- ợng d- gia công: dùng máy mài		
8	Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt		
9	Bật công tắc nguồn		
10	Điều chỉnh dòng điện hàn đính $I_h = 80 \div 90$ (A)		
11	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
	Gá phôi điều chỉnh khe hở $a = 3,2$ mm		
12	Hàn đính tạo mối ghép hàn bằng que hàn \varnothing 2,5		
	Làm sạch mối đính và rãnh hàn		
13	Điều chỉnh dòng điện hàn lớp lót $I_h = 70 \div 75$ (A)		
14	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
15	Gá phôi đúng vị trí hàn: phôi hàn song song với mặt phẳng bằng		
16	Hàn đ- ờng hàn thứ nhất: sử dụng que hàn \varnothing 2,5 - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 70^\circ \sim 75^\circ$; $\beta = 90^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu bán nguyệt - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
17	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ nhất: dùng búa gỗ xỉ, máy mài, bàn chải sắt		

18	Điều chỉnh dòng điện hàn đ- ờng hàn thứ hai $I_h = 115 \div 125$ (A)		
19	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
20	Gá phôi đúng vị trí hàn: nh- b- óc 15		
21	Hàn đ- ờng hàn thứ hai - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 70^\circ \sim 75^\circ$; $\beta = 90^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: Kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
22	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ hai: nh- b- óc 17		
23	Gá phôi đúng vị trí hàn nh- b- óc 15		
24	Hàn đ- ờng hàn thứ ba - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 70^\circ \sim 75^\circ$; $\beta = 90^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: Kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm Chú ý: Bề mặt của đ- ờng hàn này phải phẳng, đều và thấp hơn bề mặt vật hàn khoảng $(0.5 \div 1)$ mm		
25	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ ba: nh- b- óc 17		
26	Gá phôi đúng vị trí hàn nh- b- óc 15		
27	Hàn lớp phủ - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 70^\circ \sim 75^\circ$; $\beta = 90^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: Kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm Chú ý: - Điều chỉnh cho bề rộng mối hàn lớn hơn 2 mm so với bề rộng mép hàn. - Chiều cao mối hàn không quá 3 mm.		
28	Làm sạch sản phẩm: dùng búa gõ xỉ, bàn chải sắt		
29	Ghi tên, nộp bài		

PHIẾU SỐ 2A – PHIẾU HỌC TẬP

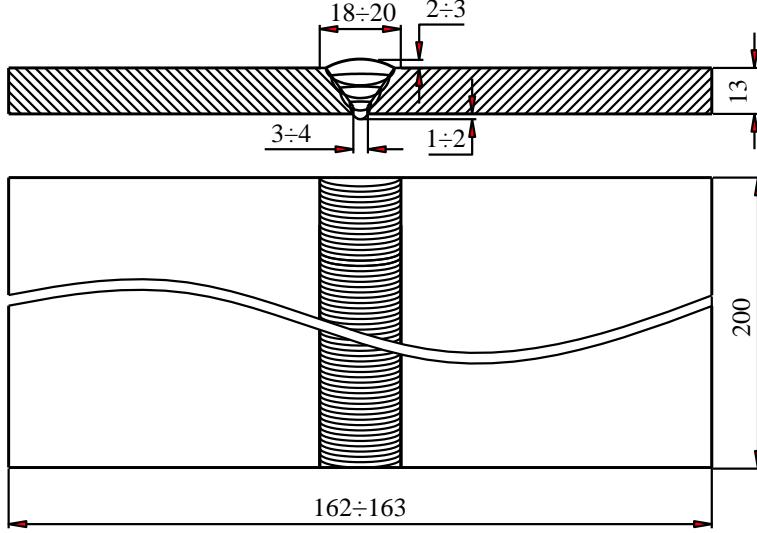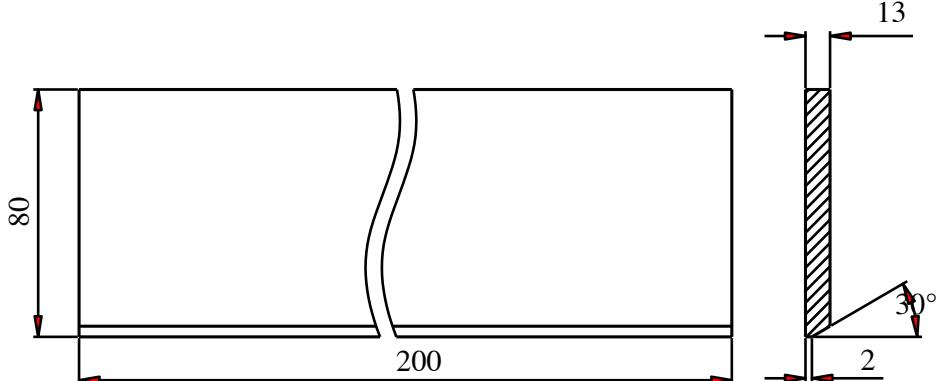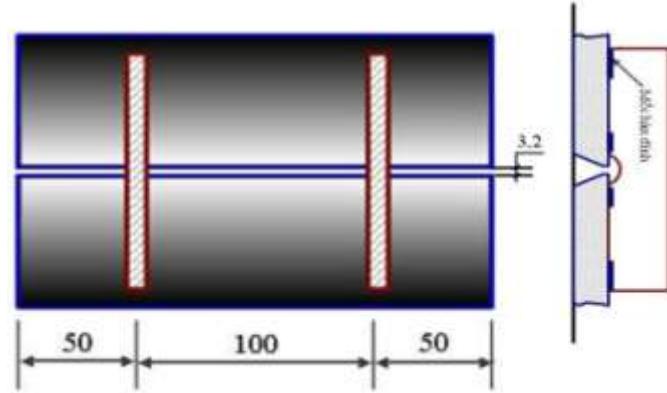Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn	Thời gian dự kiến:
<p>- Tài liệu phát tay: Phiếu h- ống dẫn thực hiện.</p> <p>- Máy vi tính.</p> <p>- Máy Projector</p> <p>- Phòng máy chiếu</p>	<p>Bản vẽ chế tạo</p>  <p>Phôi hàn</p>  <p>Gá đính</p> 



Góc độ que hàn

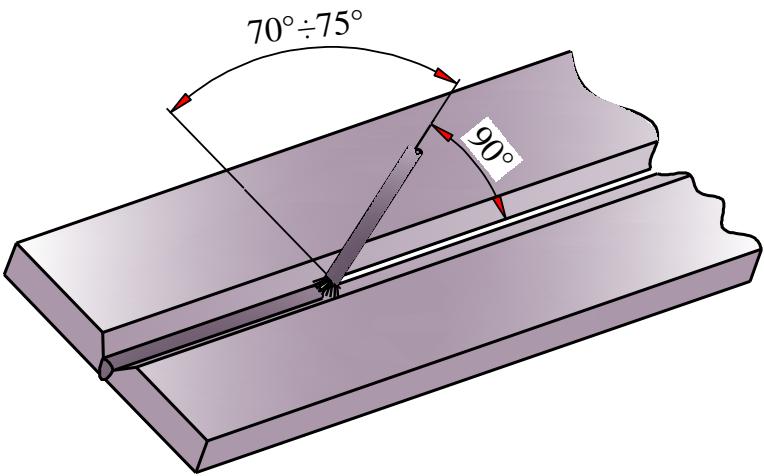

Dao động que hàn:

- Đ-ờng hàn thứ nhất: Kiểu bán nguyệt hoặc chữ U
- Các đ-ờng hàn sau: Kiểu răng c- a

PHIẾU SỐ 2B – PHIẾU HỌC TẬP

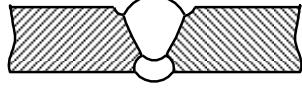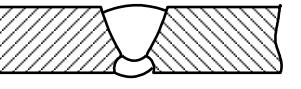
Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục	Thời gian dự kiến:
<p>- Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.</p> <p>- Máy Projector.</p> <p>- Máy vi tính</p> <p>- Phòng máy chiếu</p>	<p>1. Mối hàn không ngấu</p>   <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> Mép hàn chuẩn bị ch-a hợp lý, góc vát quá nhỏ Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh Góc độ que hàn ch-a hợp lý và cách đ-a điện cực không hợp lý. Chiều dài cột hồ quang quá lớn <p>Biện pháp khắc phục</p> <ul style="list-style-type: none"> Làm sạch liên kết tr-óc khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... <p>2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh)</p>   <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> Dòng điện hàn quá lớn Chiều dài cột hồ quang quá lớn Góc độ que hàn và cách đ-a que hàn ch-a hợp lý Sử dụng ch-a đúng kích th-óc điện cực hàn <p>Biện pháp khắc phục</p> <ul style="list-style-type: none"> Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ điền đầy vào hai bên. Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật hàn là $10\div 15\text{mm}$. Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió. <p>3. Lãnh xỉ (Rõ xỉ)</p> <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt l-ợng để cung cấp cho kim

loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.

- Mép hàn ch-a đ-ợc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp ch-a gõ sạch xỉ.

- Góc độ hàn ch-a hợp lý và tốc độ hàn quá cao.

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.

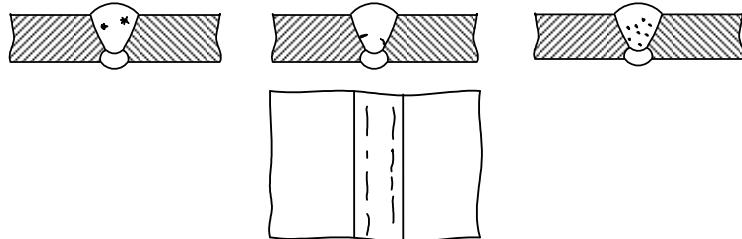

Biện pháp khắc phục

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang

- Làm sạch vật hàn tr-ớc khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.

- Thay đổi góc độ và ph-ơng pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía tr-ớc vũng hàn.

PHIẾU SỐ 3A - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h-ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 07
- Số SV/ 1 nhóm: 3

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$75' \times 3hv = 225'$		15'	250'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát</p>
-----------	---

	<p>mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 7: (Làm ở máy số 7) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p>
Thời gian	250'

PHIẾU SỐ 3B - GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng

4. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 07
- Số SV/ 1 nhóm: 3

5. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$75' \times 3hv = 225'$		15'	250'

6. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát</p>
-----------	--

	<p>mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 7: (Làm ở máy số 7) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p>
Thời gian	250'

PHIẾU SỐ 4 - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

STT	CÁC YẾU TỐ TÍNH ĐIỂM	KẾT QUẢ ĐO	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM THỰC	GHI CHÚ
1	Chiều rộng của các mối hàn có đảm bảo kích thước và đều? (cho phép chiều rộng thay đổi 2 mm)	Có/không	1,0		
2	Các điểm bắt đầu lại / điểm kết thúc của lớp phủ mối hàn có đẹp không? (cho phép thay đổi 1,5 mm giữa điểm bắt đầu và kết thúc)	Có/không	1,0		
3	Mối hàn không bị ngâm xỉ hoặc rõ bề mặt				
3	1 khuyết tật rõ hoặc ngâm xỉ nhìn thấy đợt = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 0,8đ; 2 khuyết tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,0		
5	Liên kết hàn không bị cháy chân lớp phủ? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm hoặc nhỏ hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 0,8đ; 2 khuyết tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,0		
5	Chiều cao mối hàn không bị quá cao? (>3,5 mm) Nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 0,8đ; 2 khuyết tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,0		
6	Liên kết hàn không bị cháy chân lớp lót ?(không tính đến chiều sâu ≤ 0,5 mm); Nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. Một khuyết tật = 0,8đ; 2 khuyết tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,0		
7	Lớp lót mối hàn không bị quá lồi (>2,5 mm), không ngấu kim loại cơ bản? Nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật có tính tích luỹ)? 1 khuyết tật = 0,8đ; 2 khuyết tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		1,0		
8	Toàn bộ mẫu hàn có đợt làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ?	Có/Không	1,0		
9	Biến dạng góc của liên kết hàn có trong phạm vi cho phép không (nhỏ hơn 5°)?	Có/Không	1,0		
10	Mép giữa 2 tấm tôn ghép nối bị lệch có trong phạm vi cho phép không? (cho phép ≤ 1,0 mm)	Có/Không	1,0		
	Điểm tổng cộng		10,0		

Có → 1,0 điểm

Không → 0,0 điểm

Bài 6. Hàn góc không vát mép ở thế bằng

Mục tiêu

Học xong bài học này ng-ời học sẽ có khả năng:

- Chuẩn bị mép hàn, vật liệu hàn và dụng cụ hàn đúng yêu cầu
- Gá lắp phôi hàn, kết cấu hàn đảm bảo chắc chắn đúng kích th- ớc
- Tính toán chế độ hàn d_{qh} , I_h , V_h phù hợp với chiều dày vật liệu
- Chọn cách dao động que hàn khi biết chiều dày phôi và kích th- ớc mối hàn
- Hàn mối hàn góc không vát mép đảm bảo ngẫu, đều, đạt tính thẩm mĩ, đúng kích th- ớc.
- Kiểm tra đánh giá chất l- ợng mối hàn
- Đảm bảo an toàn cho ng-ời và thiết bị.


Nội dung

1. Kỹ thuật hàn góc không vát mép ở thế bằng

- Đối với mối hàn góc dễ có khuyết tật là không ngẫu ở trong góc của mối ghép và dễ cháy cạnh ở hai bên. Do đó khi hàn mối hàn này phải xác định đúng chế độ hàn công suất nhiệt của hồ quang hàn phải đủ lớn. Khi dao động que hàn phải sang hai bên tại vị trí que hàn đổi chiều thì phải có thời gian dừng. Hàn với hồ quang ngắn bề rộng dao động ngang không đ- ợc quá lớn căn cứ vào yêu cầu của mối hàn mà chọn cách đ- a cho phù hợp. Có thể sử dụng cách đ- a theo kiểu đ- ờng thẳng, răng c- a, bán nguyệt.

- Trong thực tế hàn bằng lắp góc chúng ta th- ờng gặp dạng mối hàn bằng lắp góc chữ "T". Kỹ thuật thực hiện mối hàn này hoàn toàn giống nh- kỹ thuật hàn bằng giáp mối có vát mép không có khe hở với góc vát bằng 90^0 .

- T- ơng tự đối với mối hàn góc dạng L có 2 kiểu liên kết (hình vẽ). Khi hàn mối hàn dạng hình a ta thực hiện nh- mối hàn giáp mối. Khi hàn mối hàn dạng hình b ta thực hiện nh- mối hàn giáp mối vát mép với góc vát bằng 90^0

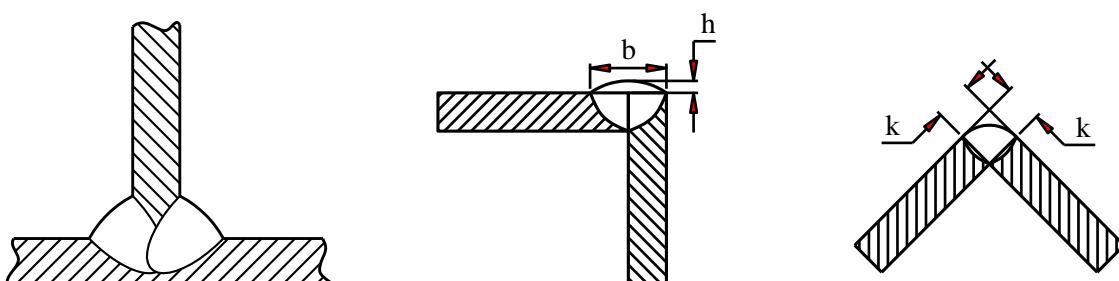

Hình 6.1. Các dạng mối hàn góc

2. Sơ chuẩn bị và kích thước mối hàn góc không vát mép

Bảng 6.1. Chuẩn bị mối hàn góc theo tiêu chuẩn ISOCT 5264-59

Kiểu mối ghép	S	a	K
	2,0 ÷ 2,5	0 ⁺²	3 ⁺²
	3,0 ÷ 4,3	0 ⁺²	3 ⁺²
	5,0 ÷ 6,0	0 ⁺²	4 ⁺² ₋₁
	7,0 ÷ 9,0	0 ⁺²	5 ⁺² ₋₁
	10,0 ÷ 15,0	0 ⁺²	6 ⁺² ₋₁
	16,0 ÷ 21,0	0 ⁺³	7 ⁺² ₋₂
	22,0 ÷ 30,0	0 ⁺³	8 ⁺² ₋₂

3. Tính chọn chế độ hàn.

3.1. Đ-ờng kính que hàn

Hàn góc, áp dụng công thức:

$$d = \frac{k}{2} + 1 \text{ (mm).}$$

Trong đó: d đ-ờng kính que hàn (mm)

k cạnh mối hàn góc (mm)

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó dùng công thức trên sẽ không phù hợp, đối với mối hàn nhiều lớp, những lớp đầu th-ờng chọn que hàn có đ-ờng kính từ 2,5÷3 mm. Những lớp sau đ-ờng kính que hàn có thể chọn lớn hơn. Hoặc chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và thép các bon cao tùy từng tr-ờng hợp cụ thể của phôi hàn.

3.2. C-ờng độ dòng điện hàn

Theo công thức: $I_h = (\beta + \alpha d)d(A)$

Hoặc $I_h = (30 \div 40)d$ (A)

Trong đó: I_h là dòng điện hàn

β và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép $\beta = 20$, $\alpha = 6$.

d là đ-ờng kính que hàn.

3.3. Vận tốc hàn.

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó ng-ời thợ phải luôn luôn quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp

3.4. Tính số đ- ờng hàn.

$$n = \frac{F_d - F_1}{F_n} + 1$$

Trong đó:

n - là số đ- ờng hàn

F_1 - là diện tích tiết diện ngang của đ- ờng hàn thứ nhất

F_n - là diện tích tiết diện ngang của đ- ờng hàn tiếp theo

F_d - là diện tích tiết diện ngang của toàn bộ kim loại đắp (đ- ợc tính toán theo bản vẽ thiết kế mối hàn)

Để đơn giản việc tính toán ta có thể coi $F_2 = F_3 = \dots = F_n$

Diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp sau một đ- ờng hàn phụ thuộc vào đ- ờng kính que hàn theo kinh nghiệm ta có:

$$F_1 = (6 \div 9)d$$

$$F_n = (8 \div 12)d$$

Trong đó:

d - là đ- ờng kính que hàn (mm)


F_1 và F_n tính bằng (mm)

4. Các dạng khuyết tật th- ờng gấp

4.1. Cháy cạnh

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá lớn
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn
- Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý
- Sử dụng ch- a đúng kích th- ớc điện cực hàn

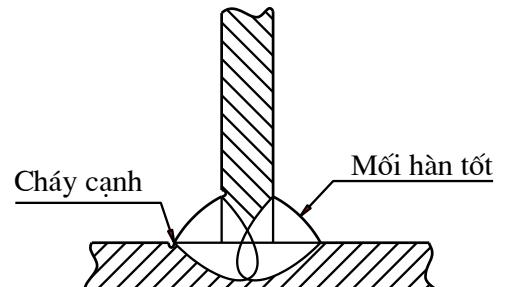

Hình 6.2. Khuyết tật cháy cạnh

Biện pháp khắc phục


- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ điện đầy vào hai bên.
- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn
- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp.
- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang
- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp
- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang

4.2. Rõ xỉ (lẩn xỉ)

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.
- Mèp hàn chưa hợp lý làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp chưa gõ sạch xỉ.
- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao.
- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.


Biện pháp khắc phục

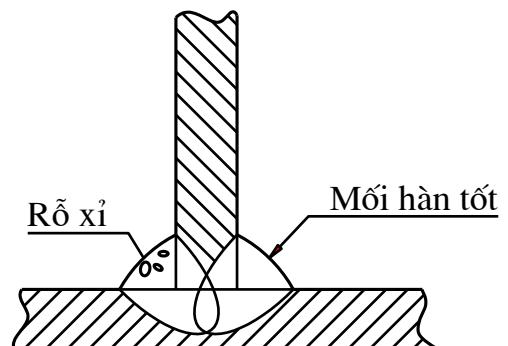

Hình 6.3. Khuyết tật rõ xỉ

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang.
- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.
- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn.

4.3. Không ngấu

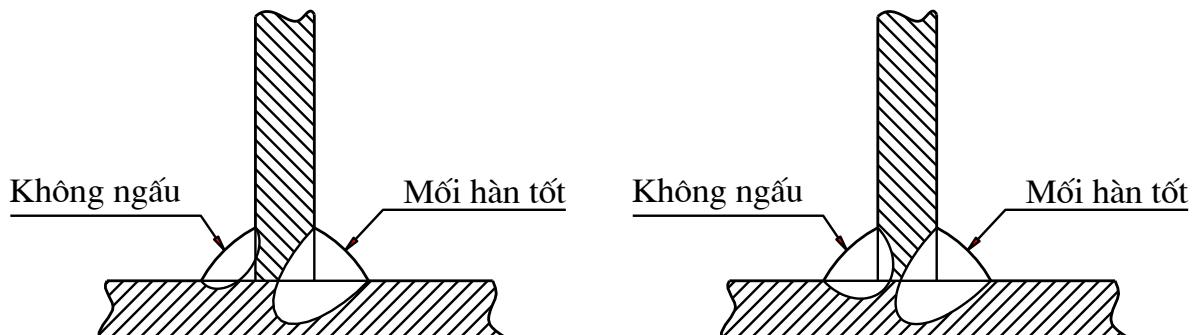

Hình 6.4. Khuyết tật không ngấu

Nguyên nhân

- Mèp hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ
- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh
- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách điện cực không hợp lý.
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn


Biện pháp khắc phục

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn
- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ...

5. Bài tập thực hành

5.1. Đọc bản vẽ

Trên hình là bản vẽ liên kết hàn góc không vát mép hàn hai phía, gồm hai chi tiết tấm đế và tấm vách có chiều rộng 80 mm, chiều dày 13 mm, chiều dài đ-ờng hàn là 200 mm, cạnh k mỗi hàn là 10 mm

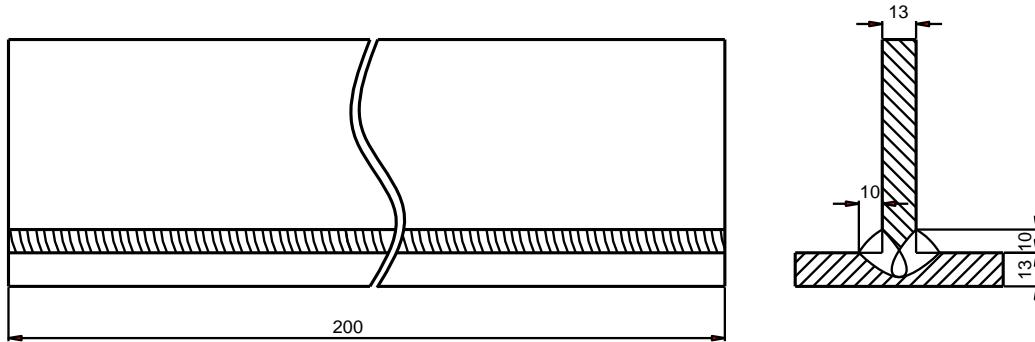

Hình 6.5. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn


5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn

5.2.1. Thiết bị và dụng cụ

Máy hàn hồ quang xoay chiều hoặc một chiều có dây đủ dây tiếp đất; Bàn ghế hàn, đỗ gá hàn; Kính hàn; Găng tay da; Máy mài; Búa nguội; Bàn chải sắt; Búa gỗ xỉ; Kìm rèn; Thước lá; Thước đo góc; Dòng kiểm tra mối hàn; Máy sấy que hàn; Trang bị bảo hộ lao động

5.2.2. Phôi hàn

Thép tấm CT31 (200 x 80 x 13) số lượng 2 tấm/sinh viên/ca

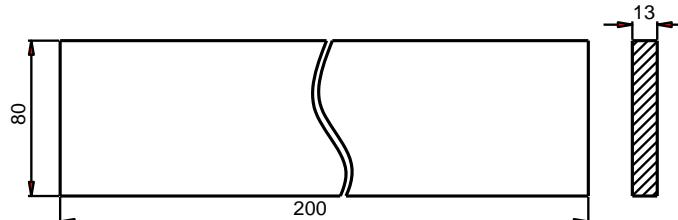

Hình 6.6. Phôi hàn

5.2.3. Vật liệu hàn

- Que hàn thép các bon thấp $\Phi 3,2$ (Kim tín J421) số lượng 0,5kg/hs/ca

5.3. Chế độ hàn


Dòng kính que hàn: $d_{qh} = 3,2$ mm

C-ờng độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ A

Số đ-ờng hàn: 3 đ-ờng

5.4. Gá, kẹp chặt, hàn đính kết cấu hàn

- Đặt phôi liệu song song với cạnh bàn hàn, chỉnh cho hai tấm phôi vuông góc với nhau kẹp chặt phôi vào đồ gá
- Hàn đính chắc chắn, mỗi hàn đính không cao quá làm ảnh hưởng tới đờng hàn.

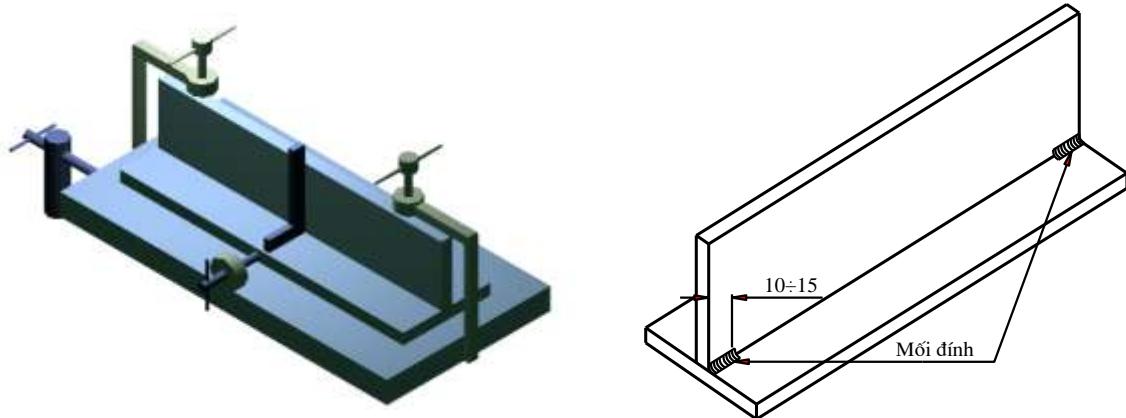

Hình 6.7. Gá đính tạo mối ghép hàn


5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn

Trục đ- ờng hàn nằm trong mă phẳng bằng và song song với vị trí làm việc (mă phẳng tấm đế tạo với mă phẳng bằng góc 45^0)

5.6. Tiến hàn hàn

5.6.1. Hàn đ- ờng hàn thứ nhất (Hàn phía không có mối đính)

- Chuyển động que hàn theo hình răng c- a.

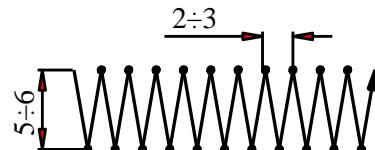


Hình 6.8. Dao động ngang của que hàn

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền đầy cạnh mối hàn.

- Góc nghiêng của que hàn hợp ph- ơng thẳng đứng một góc từ $10^0 \div 15^0$ và que hàn nằm trong mă phẳng phân giác của góc hàn.

- Chiều dài hồ quang: $L_{hq} < d_{qh}$ để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng đ- ợc bảo vệ tốt hơn.

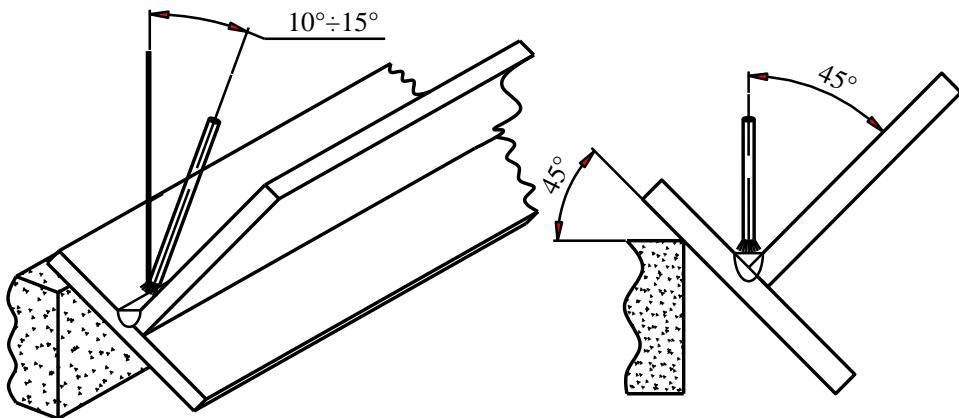

Hình 6.9. Góc độ que hàn khi thực hiện đ- ờng hàn thứ nhất

- Sau khi hàn hết một que hàn chờ cho xỉ hàn chuyển sang màu đen gỗ sạch xỉ ở cuối đ- ờng hàn một khoảng $10\div15\text{mm}$ rồi mới hàn tiếp.

- Khi kết thúc đ- ờng hàn dùng hồ quang ngắn quang để lấp đầy rãnh hồ quang.


5.6.2. Hàn đ- ờng hàn thứ hai

- Chuyển động que hàn theo hình răng c- a.

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền đầy cạnh mối hàn.

- Góc nghiêng của que hàn (hình vẽ)

- Chiều dài hồ quang: $L_{hq} < d_{qh}$ để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng đ- ợc bảo vệ tốt hơn.

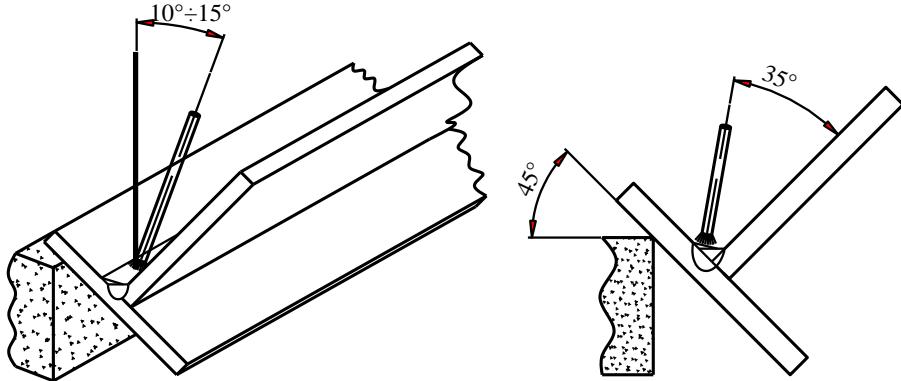

Hình 6.10. Góc độ que hàn khi thực hiện đ- ờng hàn thứ hai


5.6.3. Hàn đ- ờng hàn thứ ba

- Chuyển động que hàn theo hình răng c- a.

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền đầy cạnh mối hàn.

- Góc nghiêng của que hàn (hình vẽ)

- Chiều dài hồ quang: $L_{hq} < d_{qh}$ để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng đ- ợc bảo vệ tốt hơn.

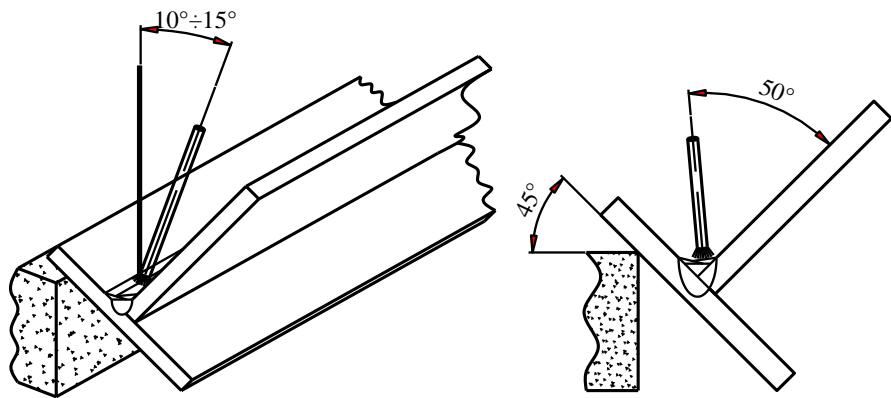

Hình 6.11. Góc độ que hàn khi thực hiện đ- ờng hàn thứ ba

5.6.4. Hàn các đ- ờng hàn phía đối diện t- ơng tự

5.7. *Làm sạch và kiểm tra chất l- ợng mối hàn*

- Gõ sạch xỉ, dùng bàn chải sắt đánh sạch mối hàn
- Kiểm tra và phát hiện các khuyết tật bên ngoài mối hàn: sai lệch về hình dáng kích th- ớc mối hàn, cháy cạnh, chảy tràn, độ đồng đều của vảy hàn
- Kiểm tra mức độ biến dạng của liên kết hàn

6. *Câu hỏi ôn tập*

- 1/ Chuẩn bị mối ghép hàn dạng chữ T và chữ L khi hàn thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm
- 2/ Xác định chế độ hàn (d_q , I_h), số lớp hàn, cách dao động que khi hàn chữ T và chữ L khi hàn thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm
- 3/ Trình tự thực hiện mối hàn dạng chữ T và chữ L.
- 4/ Các dạng khuyết tật th- ờng gặp khi hàn các mối hàn dạng chữ T và chữ L, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

PHIẾU SỐ 1 - H- ỐNG DẪN THỰC HIỆN


Khóa học		<i>S- phạm Kỹ thuật ngành Công nghệ Hàn</i>	
Công việc		Hàn góc không mép ở thế bằng	
TT	Các b- ớc	Có	Không
1	Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm kẹp mát		
2	Kết nối thiết bị		
3	Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gỗ xỉ, kìm kẹp phôi, th- ớc lá, mũi vạch, mỏ lết		
4	Chuẩn bị vật liệu hàn - Que hàn kim tín J421, \varnothing 3,2, số l- ợng 0,5kg/SV/ca		
5	Chuẩn bị phôi hàn - Thép CT31 , KT: 200x80x13 (mm). - Số l- ợng 2 phôi/1 sinh viên/ca		
6	Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe		
7	Chuẩn bị mép hàn: dùng máy mài		
8	Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt		
9	Bật công tắc nguồn		
10	Điều chỉnh dòng điện hàn đính $I_h = 130 \div 140$ (A)		
11	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
12	Gá phôi, điều chỉnh độ vuông góc giữa hai chi tiết		
13	Hàn đính tạo mối ghép hàn bằng que hàn \varnothing 3,2		
14	Làm sạch mối đính và rãnh hàn		
15	Điều chỉnh dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ (A)		
16	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
17	Gá phôi đúng vị trí hàn: tấm đế tạo với mặt phẳng bằng góc 45°		
18	Hàn lớp thứ nhất - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 80^\circ$; $\beta = 45^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
19	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ nhất: dùng búa gỗ		

	xỉ, máy mài, bàn chải sắt		
20	Gá phôi đúng vị trí hàn: nh- b- óc 17		
21	Hàn đ- ờng hàn thứ hai - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 80^\circ$; $\beta = 30^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3\text{mm}$		
22	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ hai: nh- b- óc 19		
23	Gá phôi đúng vị trí hàn: nh- b- óc 17		
24	Hàn đ- ờng hàn thứ ba - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 80^\circ$; $\beta = 50^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3\text{mm}$		
25	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ ba: nh- b- óc 19		
26	Hàn phía đối diện: t- ơng tự		
27	Làm sạch sản phẩm: dùng búa gõ xỉ, bàn chải sắt		
28	Ghi tên, nộp bài		


PHIẾU SỐ 2A - PHIẾU HỌC TẬP

Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ que hàn	Thời gian dự kiến:
<p>- Tài liệu phát tay: Phiếu h- ống dẫn thực hiện.</p> <p>- Máy vi tính.</p> <p>- Máy Projector</p> <p>- Phòng máy chiếu</p>	<p>Bản vẽ chế tạo</p> <p>Phôi</p> <p>Gá đính</p> <p>Góc độ que hàn</p> <p>Hàn đ- ờng hàn thứ nhất</p>


Hàn đ- ờng hàn thứ hai

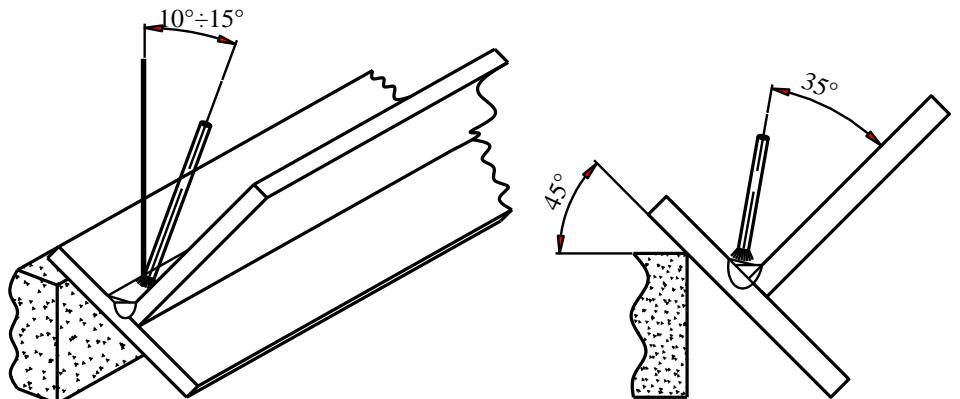

Hàn đ- ờng hàn thứ ba

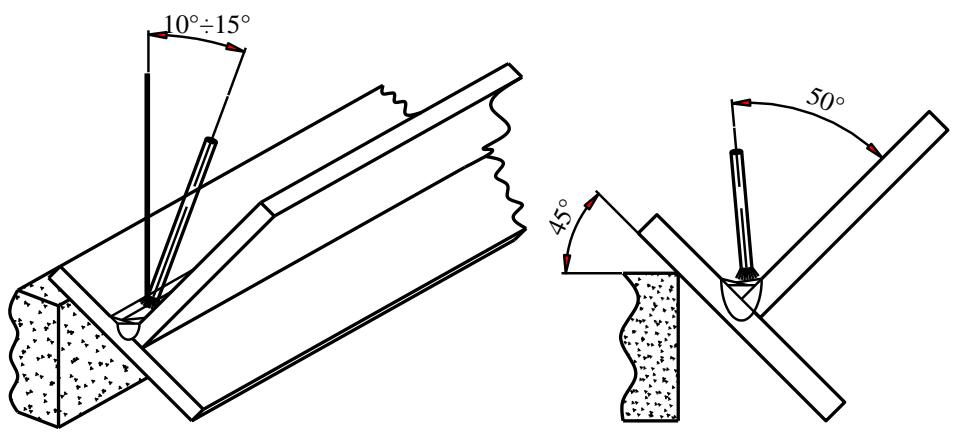

Dao động que hàn: răng c- a

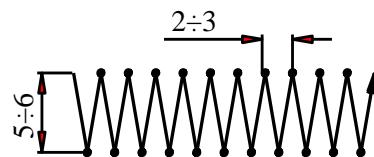

PHIẾU SỐ 2B - PHIẾU HỌC TẬP

Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục	Thời gian dự kiến:
<p>- Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân cách khắc phục.</p> <p>- Máy Projector.</p> <p>- Máy vi tính</p> <p>- Phòng máy chiếu</p>	<p>a) Cháy cạnh</p> <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện hàn quá lớn - Chiều dài cột hồ quang quá lớn - Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý - Sử dụng ch- a đúng kích th- ớc điện cực hàn <p>Biện pháp khắc phục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ điền đầy vào hai bên. - Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn - Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. - Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang - Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp - Hạn chế sự thổi tạt hồ quang <p>b) Rỗ xỉ (lỗn xỉ)</p> <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt l- ợng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. - Mép hàn ch- a đ- ợc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp ch- a gõ sạch xỉ. <ul style="list-style-type: none"> - Góc độ hàn ch- a hợp lý và tốc độ hàn quá cao.

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.


Biện pháp khắc phục

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang
- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.
- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn.

c) Không ngấu

Nguyên nhân

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ
- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh
- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách điện cực không hợp lý.
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn

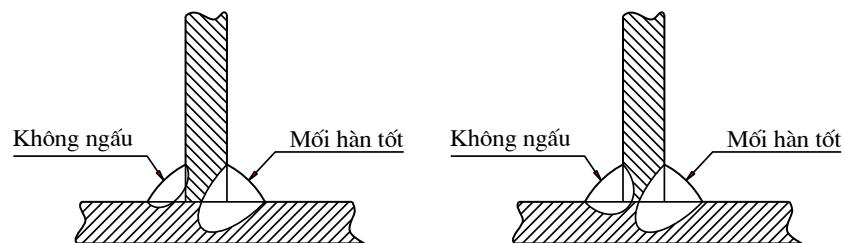

Biện pháp khắc phục

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn
- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ...

PHIẾU SỐ 3A - PHIẾU GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: Hàn góc không vát mép ở thế bằng

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h-ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn góc không vát mép ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 06
- Số SV/ 1 nhóm: 04

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$60' \times 4hv = 240'$		10'	260'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát</p>
-----------	---

	<p>mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h-ống dẫn.</p>
Thời gian	260'

PHIẾU SỐ 3B - PHIẾU GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn góc không vát mép ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn góc không vát mép ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 06
- Số SV/ 1 nhóm: 04

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$60' \times 4hv = 240'$		10'	260'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát</p>
-----------	--

	<p>mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p>
Thời gian	260'

PHIẾU SỐ 4 - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

STT	CÁC YẾU TỐ TÍNH ĐIỂM	KẾT QUẢ ĐO	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM THỰC	GHI CHÚ
1	Cạnh mối hàn có đảm bảo kích th- ớc không? Sai lệch $\leq 1,0\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 2,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 2,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,5		
2	Các điểm bắt đầu lại, điểm nối que có quá cao không? Sai lệch $\leq 2,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $\leq 3,0\text{mm} = 0,5\text{đ}$; $> 3,0\text{mm} = 0\text{đ}$	Có/không	1,0		
3	Mối hàn không bị ngập xỉ hoặc rõ bê mặt 1 khuyết tật rõ hoặc ngập xỉ nhìn thấy đ- ợc = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 2 khuyết tật = 1,0đ; 3 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4 khuyết tật = 0đ		2,0		
4	Liên kết hàn không bị cháy cạnh không? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm hoặc nhỏ hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 2 khuyết tật = 1,0đ; 2 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4 khuyết tật = 0đ		2,0		
5	Mối hàn có bị quá lồi hoặc lõm không? (cho phép sai lệch $\leq 2,0\text{ mm}$) Sai lệch $\leq 2,5\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 3,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 3,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,5		
6	Toàn bộ mẫu hàn có đ- ợc làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ?	Có/Không	1,0		
7	Mép giữa 2 tấm tôn ghép nối bị lệch có trong phạm vi cho phép không? (cho phép $\leq 1,0\text{ mm}$)	Có/Không	1,0		
	Điểm tổng cộng		10,0		

Có → 1,0 điểm

Không → 0,0 điểm

Bài 7. Hìn chảng nèi è thõ b»ng

Mục tiêu

Học xong bài học này ng-ời học sẽ có khả năng:


- Chuẩn bị mép hàn, vật liệu hàn và dụng cụ hàn đúng yêu cầu
- Gá lắp phôi hàn, kết cấu hàn đảm bảo chắc chắn đúng kích th- ớc
- Tính toán chế độ hàn d_{qh} , I_h , V_h phù hợp với chiều dày vật liệu
- Chọn cách dao động que hàn khi biết chiều dày phôi và kích th- ớc mối hàn
- Hàn mối hàn chống nối đảm bảo ngẫu, đều, đạt tính thẩm mĩ, đúng kích th- ớc.
- Kiểm tra đánh giá chất l- ợng mối hàn
- Đảm bảo an toàn cho ng-ời và thiết bị.

Nội dung

1. Kỹ thuật hàn góc không vát mép ở thế bằng

- Trong thực tế, liên kết hàn chống nối itx đ- ợc dùng so với loại mối hàn giáp mối vì l- ợng tốn thất kim loại rất lớn.
 - Kỹ thuật thực hiện mối hàn này hoàn toàn giống nh- kỹ thuật hàn góc chữ T.
 - Đối với mối hàn góc chữ T dễ có khuyết tật là không ngẫu ở trong góc của mối ghép và dễ cháy cạnh ở hai bên. Do đó khi hàn mối hàn này phải xác định đúng chế độ hàn công suất nhiệt của hồ quang hàn phải đủ lớn. Có thể hàn một đ- ờng, nhiều đ- ờng, nhiều đ- ờng nhiều lớp. Khi dao động que hàn phải sang hai bên tại vị trí que hàn đổi chiều thì phải có thời gian dừng. Hàn với hồ quang ngắn bề rộng dao động ngang không đ- ợc quá lớn căn cứ vào yêu cầu của mối hàn mà chọn cách đ- a cho phù hợp. Có thể sử dụng cách đ- a theo kiểu đ- ờng thẳng, răng c- a, bán nguyệt,

2. Sự chuẩn bị và kích th- ớc mối hàn chống nối

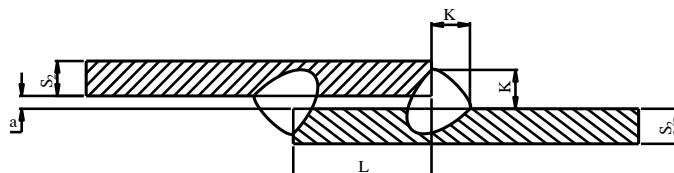

S	K	L	a
$1 \div 5$	$\geq 0,8S$	$\geq 2(S_1 + S_2)$	$0+1,5$
$6 \div 30$			$0+2$

Hình 7.1. Chuẩn bị mối hàn chống nối theo tiêu chuẩn I/OCT 5264-59

3. Tính chọn chế độ hàn

3.1. Đ-ờng kính que hàn

⇒ p dụng công thức: $d = \frac{k}{2} + 1$ (mm).

Trong đó:

d đ-ờng kính que hàn (mm)

k cạnh mối hàn góc (mm)

3.2. C-ờng độ dòng điện hàn

Theo công thức:

$$I_h = (\beta + \alpha d)d(A)$$

Hoặc $I_h = (30 \div 40)d$ (A)

Trong đó:

I_h là dòng điện hàn

β và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép $\beta = 20$, $\alpha = 6$.

d là đ-ờng kính que hàn.

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó dùng công thức trên sẽ không phù hợp, đối với mối hàn nhiều lớp, những lớp đầu th-ờng chọn que hàn có đ-ờng kính từ $2,5 \div 3$ mm. Những lớp sau đ-ờng kính que hàn có thể chọn lớn hơn. Hoặc chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và thép các bon cao tùy từng tr-ờng hợp cụ thể của phôi hàn.

3.3. Vận tốc hàn

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó ng-ời thợ phải luôn luôn quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp

3.4. Tính số đ-ờng hàn

$$n = \frac{F_d - F_1}{F_n} + 1$$

Trong đó:

n - là số đ-ờng hàn

F_1 - là diện tích tiết diện ngang của đ-ờng hàn thứ nhất

F_n - là diện tích tiết diện ngang của đ-ờng hàn tiếp theo

F_d - là diện tích tiết diện ngang của toàn bộ kim loại đắp (đ-ợc tính toán theo bản vẽ thiết kế mối hàn)

Để đơn giản việc tính toán ta có thể coi $F_2 = F_3 = \dots = F_n$

Diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp sau một lớp hàn phụ thuộc vào đ- ờng kính que hàn theo kinh nghiệm ta có:

$$F_1 = (6 \div 9)d$$

$$F_n = (8 \div 12)d$$

Trong đó: d - là đ- ờng kính que hàn (mm)

F_1 và F_n tính bằng (mm)

4. Các dạng khuyết tật th- ờng gấp

4.1. Cháy cạnh



Hình 7.2. Khuyết tật cháy cạnh

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá lớn
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn
- Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý
- Sử dụng ch- a đúng kích th- ớc điện cực hàn

Biện pháp khắc phục

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ dien đầy vào hai bên.

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn
- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp.
- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang
- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp
- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang

4.2. Rỗ xỉ (lãnh xỉ)



Hình 7.3. Khuyết tật rỗ xỉ

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt l- ợng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.

- Mép hàn ch-a đ-ợc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp ch-a gõ sạch xỉ.

- Góc độ hàn ch-a hợp lý và tốc độ hàn quá cao.

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.

Biện pháp khắc phục

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang


- Làm sạch vật hàn tr-ớc khi hàn, gõ sạch xỉ ở mỗi hàn đính và các lớp hàn.

- Thay đổi góc độ và ph-ơng pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía tr-ớc vũng hàn.

4.3. Không ngấu

Nguyên nhân

- Mép hàn chuẩn bị ch-a hợp lý, góc vát quá nhỏ

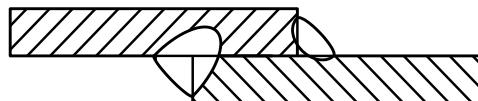

Hình 7.4. Mối hàn không ngấu

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh

- Góc độ que hàn ch-a hợp lý và cách đ-a điện cực không hợp lý.

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn

Biện pháp khắc phục


- Làm sạch liên kết tr-ớc khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ...

5. Bài tập thực hành

5.1. Đọc bản vẽ

Trên hình là bản vẽ liên kết hàn góc không vát mép hàn hai phía, gồm hai chi tiết tấm đế và tấm vách có chiều rộng 50 mm, chiều dày 5 mm, chiều dài đ-ờng hàn là 200 mm, cạnh k mỗi hàn là 4 mm

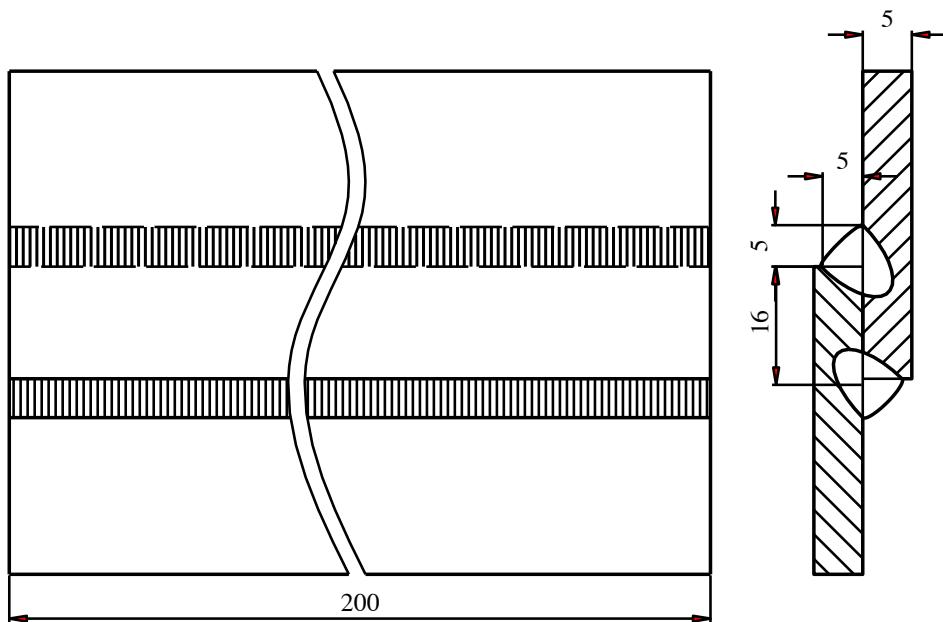

Hình 7.5. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn


5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn

5.2.1. Thiết bị và dụng cụ

Máy hàn hồ quang xoay chiều hoặc một chiều có đầy đủ dây tiếp đất; Bàn ghế hàn, đỗ gá hàn; Kính hàn; Găng tay da; Máy mài; Búa nguội; Bàn chải sắt; Búa gỗ xỉ; kìm rèn; Th- ốc lá; Th- ốc đo góc; D- ống kiểm tra mối hàn; Máy sấy que hàn; Trang bị bảo hộ lao động

5.2.2. Phôi hàn

Thép tấm CT31 (200 x 50 x 5) số l- ợng 6 tấm/sinh viên/ca

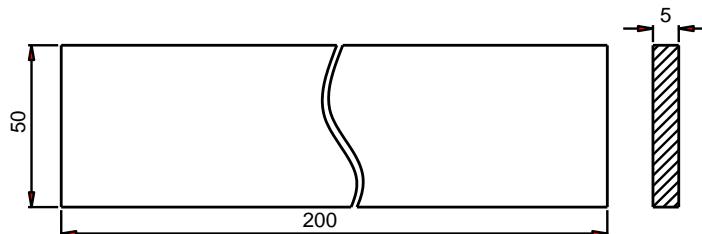

Hình 7.6. Phôi hàn

5.2.3. Vật liệu hàn

- Que hàn thép các bon thấp $\Phi 3,2$ (Kim tín J421) số l- ợng 0,3kg/hs/ca

5.3. Chế độ hàn

D- ờng kính que hàn: $d_{qh} = 3,2$ mm

C- ờng độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ A

Số lớp hàn: 1 lớp

5.4. Hàn đính tạo mối ghép:


mối hàn đính phải chắc chắn, không cao quá làm ảnh h- ờng tới đ- ờng hàn.

5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn

Trục đ- ờng hàn nằm trong mặt phẳng bằng và song song với vị trí làm việc

5.6. Tiến hành hàn

- Chuyển động que hàn theo hình răng c- a.

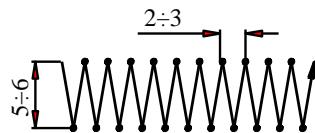


Hình 7.7. Dao động ngang của que hàn

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền đầy cạnh mối hàn.

- Góc nghiêng của que hàn hợp ph- ơng thẳng đứng một góc từ $20^0 \div 30^0$ và que hàn nằm trong mặt phẳng phân giác của góc hàn.

- Chiều dài hồ quang: $L_{hq} < d_{qh}$ để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng đ- ợc bảo vệ tốt hơn.

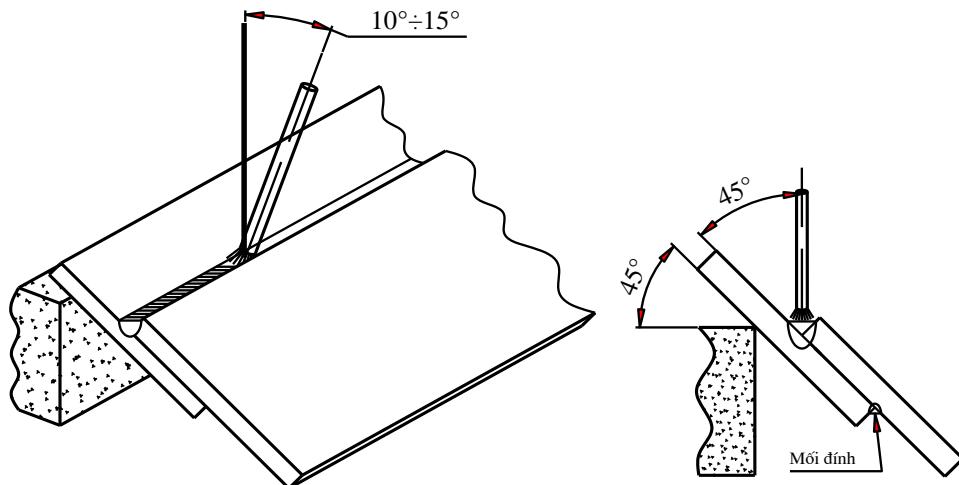

Hình 7.8. Vị trí phôi hàn và góc độ que hàn khi hàn

- Sau khi hàn hết một que hàn chờ cho xỉ hàn chuyển sang màu đen gỗ sạch xỉ ở cuối đ- ờng hàn một khoảng $10 \div 15\text{mm}$ rồi mới hàn tiếp.

- Khi kết thúc đ- ờng hàn dùng hồ quang ngắn quăng để lấp đầy rãnh hồ quang.

5.7. Làm sạch và kiểm tra chất l- ợng mối hàn

- Gỗ sạch xỉ, dùng bàn chải sắt đánh sạch mối hàn
- Kiểm tra và phát hiện các khuyết tật bên ngoài mối hàn: sai lệch về hình dáng kích th- ớc mối hàn, cháy cạnh, chảy tràn, độ đồng đều của vảy hàn
- Kiểm tra mức độ biến dạng của liên kết hàn






6. Câu hỏi ôn tập

- 1/ Chuẩn bị mối ghép hàn chồng nối khi hàn thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm
- 2/ Xác định chế độ hàn (d_q , I_h), số lớp hàn, cách dao động que hàn khi hàn chồng nối thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm
- 3/ Trình tự thực hiện và kỹ thuật hàn mối hàn chồng nối.
- 4/ Các dạng khuyết tật thường gặp khi hàn các mối hàn chồng nối, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

PHIẾU SỐ 1 - H- ỐNG DẪN THỰC HIỆN

Khóa học		TCN và CĐN Hàn	
Công việc		Hàn chồng nối ở thế bằng	
TT	Các b- ớc	Có	Không
1	Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm kẹp mát		
2	Kết nối thiết bị		
3	Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gỗ xỉ, kìm kẹp phôi, th- ớc lá, mũi vạch, mỏ lết		
4	Chuẩn bị vật liệu hàn - Que hàn kim tín J421, \varnothing 3,2, số l- ợng 0,3kg/SV/ca		
5	Chuẩn bị phôi hàn - Thép CT31 , KT: 200x50x5 (mm). - Số l- ợng 6 phôi/1 sinh viên/ca		
6	Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe		
7	Chuẩn bị mép hàn: dùng máy mài		
8	Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt		
9	Bật công tắc nguồn		
11	Điều chỉnh dòng điện hàn đính $I_h = 120 \div 130$ (A)		
12	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
	Gá phôi, điều chỉnh khe hở giữa hai chi tiết a $\rightarrow 0$		
13	Hàn đính tạo mối ghép hàn bằng que hàn \varnothing 3,2		
	Làm sạch mối đính và rãnh hàn		
14	Điều chỉnh dòng điện hàn $I_h = 110 \div 115$ (A)		
15	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
16	Gá phôi đúng vị trí hàn		
17	Hàn phía thứ nhất - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 80^\circ$; $\beta = 45^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
18	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn lót thứ: dùng búa gỗ xỉ, máy mài, bàn chải sắt		
19	Hàn phía đối diện: t- ơng tự		
25	Làm sạch sản phẩm: dùng búa gỗ xỉ, bàn chải sắt		
26	Ghi tên, nộp bài		

PHIẾU SỐ 2A – PHIẾU HỌC TẬP

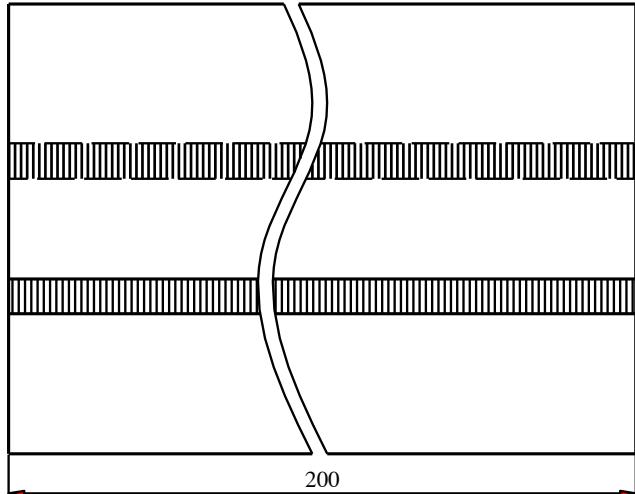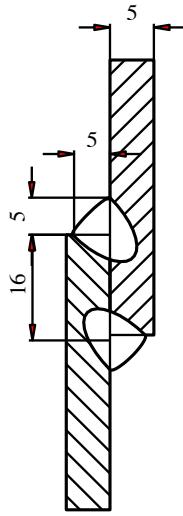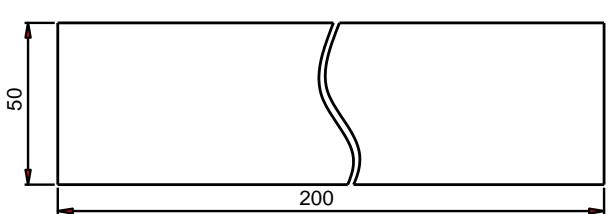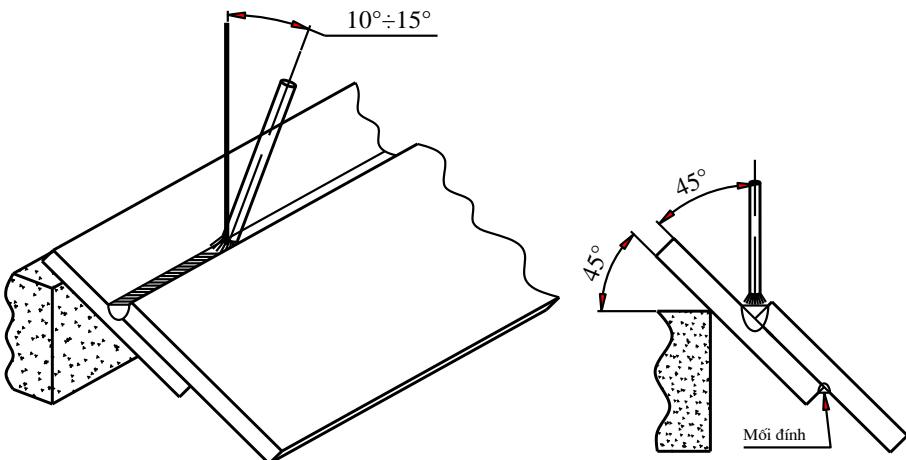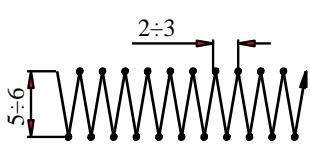
Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn	Thời gian dự kiến:
<p>- Tài liệu phát tay: Phiếu h- ống dẫn thực hiện.</p> <p>- Máy vi tính.</p> <p>- Máy Projector</p> <p>- Phòng máy chiếu</p>	<p>Bản vẽ chế tạo</p>   <p>Phôi hàn</p>  <p>Góc độ que hàn</p>  <p>Dao động que hàn: đ- ờng thẳng hoặc răng c- a</p> 

PHIẾU HỌC TẬP THEO 4D

Bản vẽ: Các dạng hổng, nguyên nhân và cách khắc phục	Thời gian dự kiến:
<p>- Bản vẽ: Các dạng hổng, nguyên nhân cách khắc phục.</p> <p>- Máy Projector.</p> <p>- Máy vi tính</p> <p>- Phòng máy chiếu</p>	<p>a) Cháy cạnh</p> <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện hàn quá lớn - Chiều dài cột hồ quang quá lớn - Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý - Sử dụng ch- a đúng kích th- óc điện cực hàn <p>Biện pháp khắc phục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ điền đầy vào hai bên. - Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn - Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. - Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang - Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp - Hạn chế sự thổi tạt hồ quang <p>b) Rỗ xỉ (lẫn xỉ)</p> <p>Nguyên nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt l- ợng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. - Mέp hàn ch- a đ- ợc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp ch- a gõ sạch xỉ. - Góc độ hàn ch- a hợp lý và tốc độ hàn quá cao. - Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. <p>Biện pháp khắc phục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang - Làm sạch vật hàn tr- óc khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn.

c) Không ngẫu

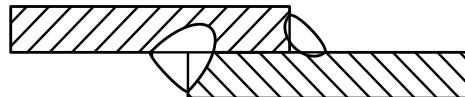

Nguyên nhân

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ
- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh
- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đà điện cực không hợp lý.
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn

Biện pháp khắc phục

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn
- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ...

PHIẾU SỐ 3A – PHIẾU GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn chồng nối ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn chồng nối ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 06
- Số SV/ 1 nhóm: 04

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$25' \times 4hv = 100'$		10'	120'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế</p>
-----------	---

	<p>bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p>
Thời gian	120'

PHIẾU SỐ 3B - PHIẾU GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn chồng nối ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn chồng nối ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 06
- Số SV/ 1 nhóm: 04

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$25' \times 4hv = 100'$		10'	120'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế</p>
-----------	--

	<p>bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo TPO và phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h-ống dẫn.</p> <p>Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h-ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h-ống dẫn.</p>
Thời gian	120'

PHIẾU SỐ 4 - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

STT	CÁC YẾU TỐ TÍNH ĐIỂM	KẾT QUẢ ĐO	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM THỰC	GHI CHÚ
1	Cạnh mối hàn có đảm bảo kích th- ớc không? Sai lệch $\leq 1,0\text{mm} = 1,5\text{đ}$; $\leq 2,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 2,0\text{mm} = 0\text{đ}$		2,0		
2	Các điểm bắt đầu lại, điểm nối que có quá cao không? Sai lệch $\leq 2,0\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 3,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 3,0\text{mm} = 0\text{đ}$	Có/không	1,5		
3	Mối hàn không bị ngập xỉ hoặc rõ bê mặt 1 khuyết tật rõ hoặc ngập xỉ nhìn thấy đ- ợc = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 2 khuyết tật = 1,0đ; 3 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4 khuyết tật = 0đ		2,0		
4	Liên kết hàn không bị cháy cạnh không? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm hoặc nhỏ hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 2 khuyết tật = 1,0đ; 2 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4 khuyết tật = 0đ		2,0		
5	Mối hàn có bị quá lồi hoặc lõm không? (cho phép sai lệch $\leq 2,0\text{ mm}$) Sai lệch $\leq 2,5\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 3,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 3,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,5		
6	Toàn bộ mẫu hàn có đ- ợc làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ?	Có/Không	1,0		
	Điểm tổng cộng		10,0		

Có → 1,0 điểm
Không → 0,0 điểm

Bài 8. Hìn găc cã v, t mĐp ë thÓ b»ng

Mục tiêu

Học xong bài học này ng-ời học sẽ có khả năng:

- Chuẩn bị mép hàn, vật liệu hàn và dụng cụ hàn đúng yêu cầu
- Gá lắp phôi hàn, kết cấu hàn đảm bảo chắc chắn đúng kích th- ớc
- Tính toán chế độ hàn d_{qh} , I_h , V_h phù hợp với chiều dày vật liệu
- Chọn cách dao động que hàn khi biết chiều dày phôi và kích th- ớc mối hàn
- Hàn mối hàn góc có vát mép đảm bảo ngẫu, đều, đạt tính thẩm mỹ, đúng kích th- ớc.
- Kiểm tra đánh giá chất l- ợng mối hàn
- Đảm bảo an toàn cho ng-ời và thiết bị.

Nội dung


1. Kỹ thuật hàn góc có vát mép ở thế bằng

- Trong thực tế chúng ta th-ờng gặp dạng mối hàn bằng lắp góc chữ "T" vát mép hai phía và lắp góc dạng chữ "L" vát mép một phía. Kỹ thuật thực hiện mối hàn này hoàn toàn giống nh- kỹ thuật hàn bằng giáp mối có vát mép không có khe hở với góc vát bằng 60° .

- Đối với mối hàn góc dễ có khuyết tật là không ngẫu ở trong góc của mối ghép và dễ cháy cạnh ở hai bên. Do đó khi hàn mối hàn này phải xác định đúng chế độ hàn công suất nhiệt của hồ quang hàn phải đủ lớn. Khi dao động que hàn phải sang hai bên tại vị trí que hàn đổi chiều thì phải có thời gian dừng. Hàn với hồ quang ngắn

2. Sự chuẩn bị và kích th- ớc mối hàn góc có vát mép

Bảng 8.1. Chuẩn bị mối ghép theo tiêu chuẩn ISOCT 5264-59

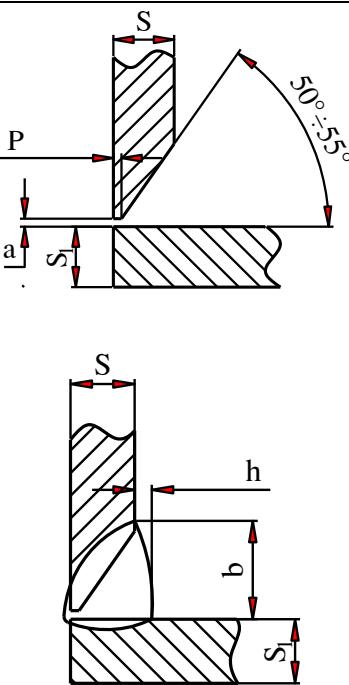Kiểu mối ghép	S	S_1	$a = P$	b	h
	4	0,7S	1 ± 1	10	3^{+1}_{-3}
	6		1 ± 1	14	3^{+1}_{-3}
	8		2^{+1}_{-2}	16	3^{+1}_{-3}
	10		2^{+1}_{-2}	20	3^{+1}_{-3}
	12		2^{+1}_{-2}	22	4 ± 3
	14		2^{+1}_{-2}	26	4 ± 3
	16		2^{+1}_{-2}	28	4 ± 3
	18		2^{+1}_{-2}	32	5 ± 3
	20		2^{+1}_{-2}	34	5 ± 3
	22		2^{+1}_{-2}	38	5 ± 3
	24		2^{+1}_{-2}	40	5 ± 3
	26		2^{+1}_{-2}	42	5 ± 3

12÷16	4÷5	3±3
18÷22	6÷7	3±3
24÷28	8÷9	5±3
30÷34	10÷11	3±3
36÷40	12÷13	6±3
42÷46	14÷15	3±3
48÷52	16÷17	9±3
54÷58	18÷19	3±3
60÷64	20÷21	3±3
66÷70	22÷23	11±3
72÷76	24÷25	11±3
78÷82	26÷27	11±3

3. Tính chọn chế độ hàn

3.1. Đ-ờng kính que hàn

Hàn góc, áp dụng công thức

$$d = \frac{k}{2} + 1 \text{ (mm).}$$

Trong đó: d đ-ờng kính que hàn (mm)

k cạnh mối hàn góc (mm)

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó dùng công thức trên sẽ không phù hợp, đối với mối hàn nhiều lớp, những lớp đầu th-ờng chọn que hàn có đ-ờng kính từ 2,5 ÷ 3 mm. Những lớp sau đ-ờng kính que hàn có thể chọn lớn hơn. Hoặc chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và thép các bon cao tùy từng tr-ờng hợp cụ thể của phôi hàn.

3.2. C-ờng độ dòng điện hàn

Theo công thức: $I_h = (\beta + \alpha d)d(A)$

Hoặc $I_h = (30 \div 40)d$ (A)

Trong đó: I_h là dòng điện hàn

β và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép $\beta = 20$, $\alpha = 6$.

d là đ-ờng kính que hàn.

3.3. Vận tốc hàn.

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó ng-ời thợ phải luôn luôn quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp

3.4. Tính số đ- ờng hàn.

$$n = \frac{F_d - F_1}{F_n} + 1$$

Trong đó: n - là số đ- ờng hàn

F_1 - là diện tích tiết diện ngang của đ- ờng hàn thứ nhất

F_n - là diện tích tiết diện ngang của đ- ờng hàn tiếp theo

F_d - là diện tích tiết diện ngang của toàn bộ kim loại đắp (đ- ợc tính toán theo bản vẽ thiết kế mối hàn)

Để đơn giản việc tính toán ta có thể coi $F_2 = F_3 = \dots = F_n$

Diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp sau một lớp hàn phụ thuộc vào đ- ờng kính que hàn theo kinh nghiệm ta có:

$$F_1 = (6 \div 9)d$$

$$F_n = (8 \div 12)d$$

Trong đó: d - là đ- ờng kính que hàn (mm)


F_1 và F_n tính bằng (mm)

4. Các dạng khuyết tật th- ờng gấp

4.1. Cháy cạnh

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá lớn
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn
- Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý
- Sử dụng ch- a đúng kích th- ớc điện cực hàn

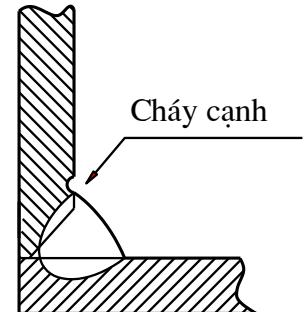

Biện pháp khắc phục

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ điền đầy vào hai bên.

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn
- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp.
- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang
- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp
- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang

4.2. Rỗ xỉ (lỗn xỉ)


Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt l- ợng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.

- Mép hàn ch-a đ-ợc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp ch-a gõ sạch xỉ.
- Góc độ hàn ch-a hợp lý và tốc độ hàn quá cao.
- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.

Biện pháp khắc phục


- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang
- Làm sạch vật hàn tr-ớc khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.
- Thay đổi góc độ và ph-ơng pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía tr-ớc vũng hàn.

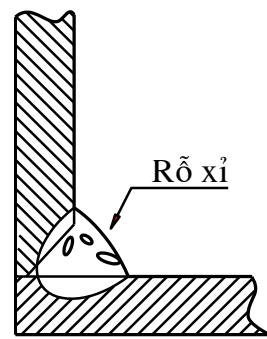

4.3. Không ngẫu

Nguyên nhân

- Mép hàn chuẩn bị ch-a hợp lý, góc vát quá nhỏ
- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh
- Góc độ que hàn ch-a hợp lý và cách đ-a điện cực không hợp lý.
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn


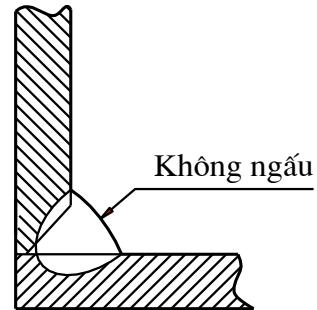


Biện pháp khắc phục

- Làm sạch liên kết tr-ớc khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn
- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ...

5. Bài tập thực hành

5.1. Đọc bản vẽ

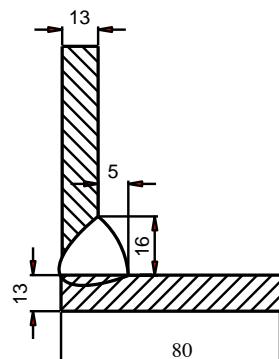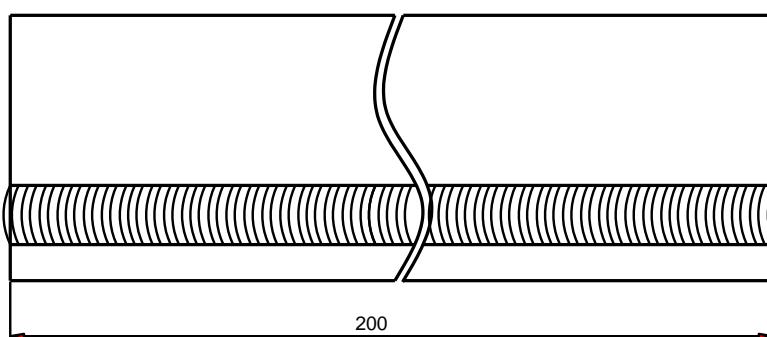

Hình 8.1. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn

Trên hình là bản vẽ liên kết hàn góc dạng chữ "L" vát mép một phía. Gồm hai chi tiết tấm đế và tấm vách có chiều rộng 80 mm, chiều dày 13 mm, chiều dài đ-ờng hàn là 200 mm, các cạnh mối hàn là $k_1 = 5\text{mm}$; $k_2 = 16\text{mm}$


5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn

5.2.1. Thiết bị và dụng cụ

Máy hàn hồ quang xoay chiều hoặc một chiều có đầy đủ dây tiếp đất; Bàn ghế hàn, đồ gá hàn; Kính hàn; Găng tay da; Máy mài; Búa nguội; Bàn chải sắt; Búa gỗ xỉ; kìm rèn; Th- ớc lá; Th- ớc đo góc; D- ờng kiểm tra mối hàn; Máy sấy que hàn; Trang bị bảo hộ lao động

5.2.2. Phôi hàn

Thép tấm CT31 (200 x 80 x 13) số l- ợng 2 tấm/sinh viên/ca

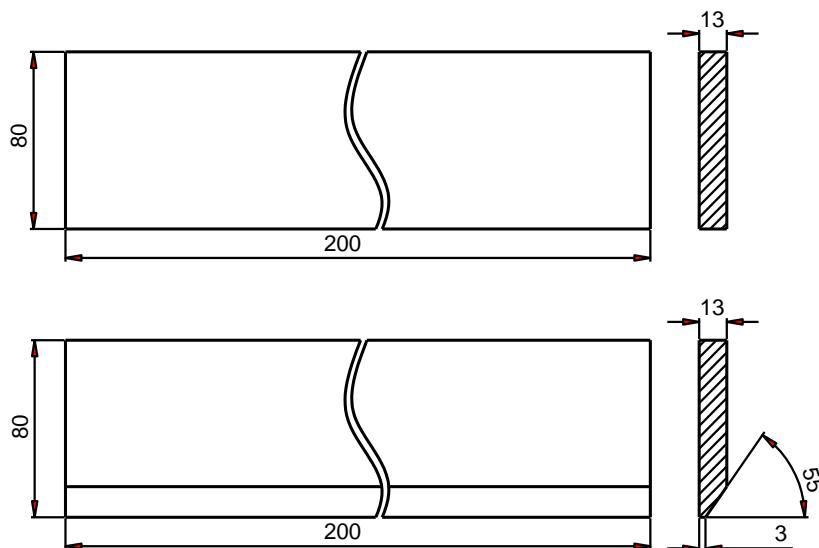

Hình 8.2. Phôi hàn

5.2.3. Vật liệu hàn

- Que hàn thép các bon thấp $\Phi 3,2$ (Kim tín J421) số lượng 0,5kg/hs/ca

5.3. Xác định chế độ hàn

Đường kính que hàn: $d_{qh} = 3,2$ mm

Cường độ dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ A

Số đ- ờng hàn: 4 đ- ờng

5.4. Hàn dính tạo mối ghép.

- Đặt phôi liệu song song với cạnh bàn hàn, chỉnh cho hai tấm phôi vuông góc với nhau kẹp chặt phôi vào đồ gá

- Hàn đính chắc chắn, mối hàn đính không cao quá làm ảnh h- ờng tới đ- ờng hàn.


5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn

Trục đ- ờng hàn nằm trong mặt phẳng bằng và song song với vị trí làm việc (mặt phẳng tấm để tạo với mặt phẳng bằng góc 60^0)

5.6. Tiến hành hàn

5.6.1. Hàn đ-ờng hàn thứ nhất (Hàn phía không có mối đính)

- Chuyển động que hàn theo hình hình răng c- a.

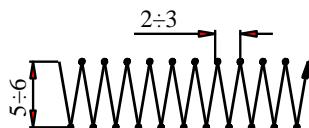


Hình 8.3. Dao động ngang của que hàn

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền đầy cạnh mối hàn.

- Góc nghiêng của que hàn hợp ph-ơng thẳng đứng một góc từ $10^{\circ}\div15^{\circ}$ và que hàn nằm trong mặt phẳng phân giác của góc hàn.

- Chiều dài hồ quang: $L_{hq} < d_{qh}$ để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng đ-ợc bảo vệ tốt hơn.

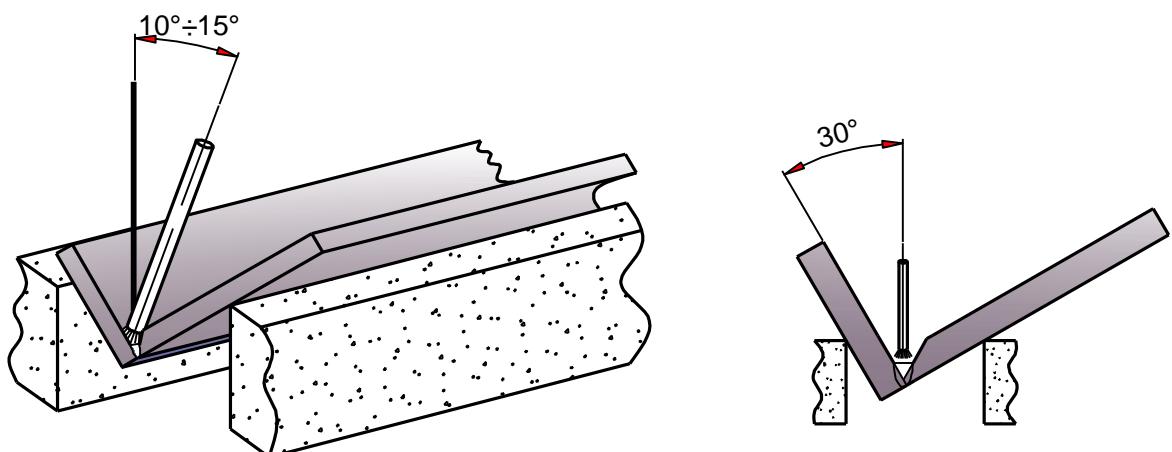


Hình 8.4. Vị trí của phôi hàn và góc độ que hàn khi hàn đ-ờng hàn thứ nhất

- Sau khi hàn hết một que hàn chờ cho xi hàn chuyển sang màu đen gỗ sạch xi ở cuối đ-ờng hàn một khoảng $10\div15\text{mm}$ rồi mới hàn tiếp.

- Khi kết thúc đ-ờng hàn dùng hồ quang ngắt quãng để lấp đầy rãnh hồ quang.

5.6.2. Hàn đ-ờng hàn thứ hai: t-ơng tự nh- hàn lớp thứ nhất


5.6.3. Hàn đ-ờng hàn thứ ba: chia bề rộng mối hàn của lớp thứ ba làm 4 phần, hàn đ-ờng hàn lớp th- t- chòm lên 3 phần bề rộng của mối hàn lớp thứ ba và đảm bảo cho cạnh mối hàn này bằng 5mm

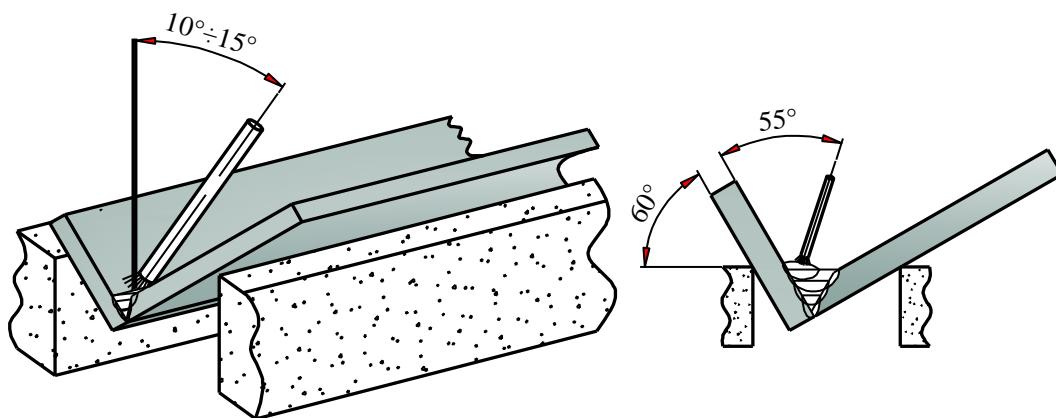

Hình 8.5. Vị trí của phôi hàn và góc độ que hàn khi hàn đ- ờng hàn thứ ba

- Chuyển động que hàn theo hình bán nguyệt hoặc hình răng c- a.
- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền đầy cạnh mối hàn.
 - Góc nghiêng của que hàn (hình vẽ)
 - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} < d_{qh}$ để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng đ- ợc bảo vệ tốt hơn.

5.6.4. Hàn đ- ờng hàn thứ t- : chia bê rộng mối hàn của lớp thứ t- làm 3 phần, hàn đ- ờng hàn lớp th- t- chòm lên 2 phần bê rộng của mối hàn lớp thứ t- và đảm bảo cho cạnh mối hàn này bằng 16mm

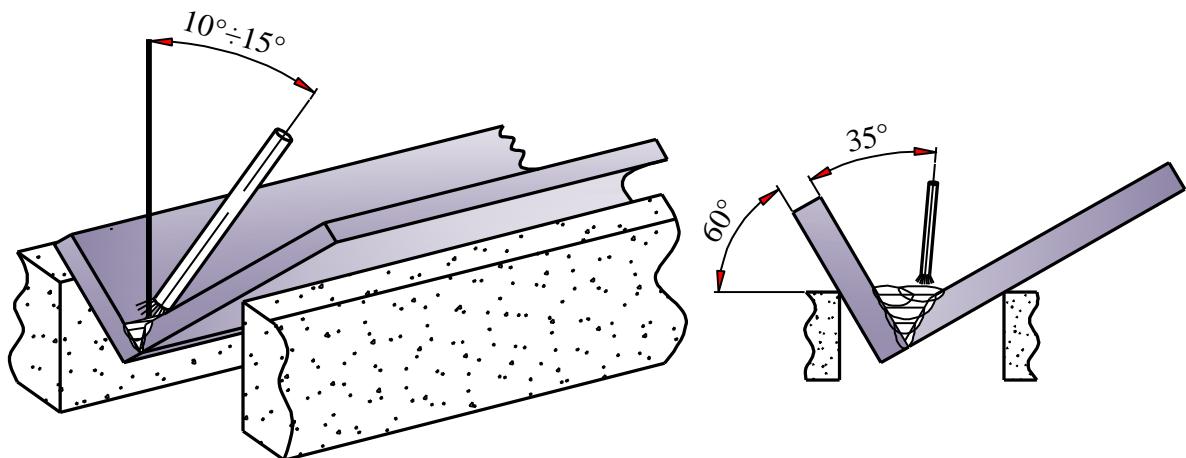

Hình 8.6. Vị trí của phôi hàn và góc độ que hàn khi hàn đ- ờng hàn thứ t-

- Chuyển động que hàn theo hình bán nguyệt hoặc hình răng c- a.
- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền đầy cạnh mối hàn.
 - Góc nghiêng của que hàn (hình vẽ)
 - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} < d_{qh}$ để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng đ- ợc bảo vệ tốt hơn.

5.7. *Làm sạch và kiểm tra chất l- ợng mối hàn:*

- Gõ sạch xỉ, dùng bàn chải sắt đánh sạch mối hàn
- Kiểm tra và phát hiện các khuyết tật bên ngoài mối hàn: sai lệch về hình dáng kích thước mối hàn, cháy cạnh, cháy tràn, độ đồng đều của vảy hàn
- Kiểm tra mức độ biến dạng của liên kết hàn

6. *Câu hỏi ôn tập*






- 1/ Chuẩn bị mối ghép hàn dạng chữ T và chữ L khi hàn thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm
- 2/ Xác định chế độ hàn (d_q , I_h), số lớp hàn, cách dao động que khi hàn chữ T và chữ L khi hàn thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm
- 3/ Trình tự thực hiện mối hàn dạng chữ T và chữ L.
- 4/ Các dạng khuyết tật thường gặp khi hàn các mối hàn dạng chữ T và chữ L, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

PHIẾU SỐ 1 - PHIẾU H- ỐNG DẪN THỰC HIỆN

Khóa học		TCN và CĐN Hàn	
Công việc		Hàn giáp mối góc không mép ở thế bằng	
TT	Các b- ớc	Có	Không
1	Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm kẹp mát		
2	Kết nối thiết bị		
3	Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gỗ xỉ, kìm kẹp phôi, th- ớc lá, mũi vạch, mỏ lết		
4	Chuẩn bị vật liệu hàn - Que hàn kim tín J421, \varnothing 3,2, số l- ợng 0,5kg/SV/ca		
5	Chuẩn bị phôi hàn - Thép CT31 , KT: 200x80x13 (mm). - Số l- ợng 2 phôi/1 sinh viên/ca		
6	Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe		
7	Chuẩn bị mép hàn: dùng máy mài		
8	Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt		
9	Bật công tắc nguồn		
10	Điều chỉnh dòng điện hàn đính $I_h = 130 \div 140$ (A)		
11	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
12	Gá phôi, điều chỉnh độ vuông góc giữa hai chi tiết		
13	Hàn đính tạo mối ghép hàn bằng que hàn \varnothing 3,2		
14	Làm sạch mối đính và rãnh hàn		
15	Điều chỉnh dòng điện hàn $I_h = 115 \div 125$ (A)		
16	Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm		
17	Gá phôi đúng vị trí hàn		
18	Hàn đ- ờng hàn thứ nhất - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 80^\circ$; $\beta = 30^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3$ mm		
19	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ nhất: dùng búa gỗ		



	xỉ, máy mài, bàn chải sắt		
20	Hàn đ- ờng hàn thứ hai: nh- b- óc 18		
21	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ hai: nh- b- óc 19		
22	Hàn đ- ờng hàn thứ ba - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 80^\circ$; $\beta = 55^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3\text{mm}$		
23	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ ba: nh- b- óc 19		
24	Hàn đ- ờng hàn thứ t- - Góc nghiêng mỏ hàn: $\alpha = 75^\circ \sim 80^\circ$; $\beta = 30^\circ$ - Ph- ơng pháp dao động: kiểu răng c- a - Chiều dài hồ quang: $L_{hq} = 2 \div 3\text{mm}$		
25	Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đ- ờng hàn thứ t- : nh- b- óc 19		
26	Làm sạch sản phẩm: dùng búa gõ xỉ, bàn chải sắt		
27	Ghi tên, nộp bài		

PHIẾU SỐ 2A - PHIẾU HỌC TẬP

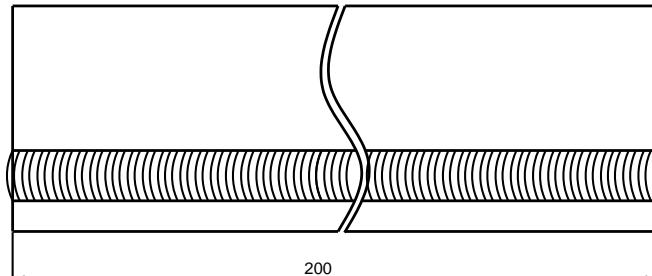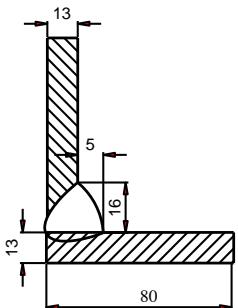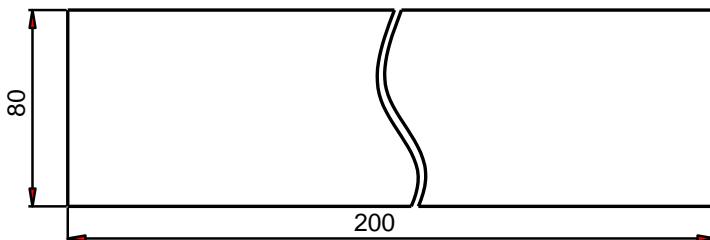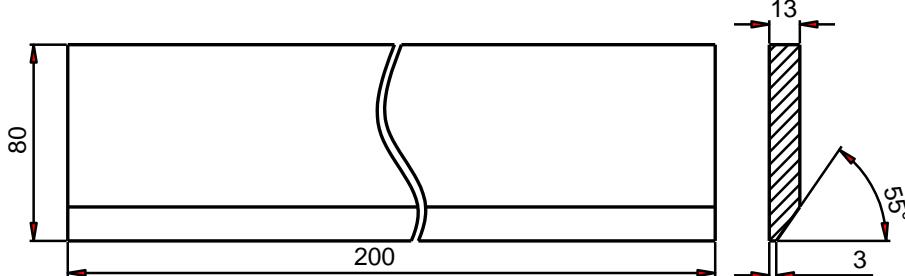
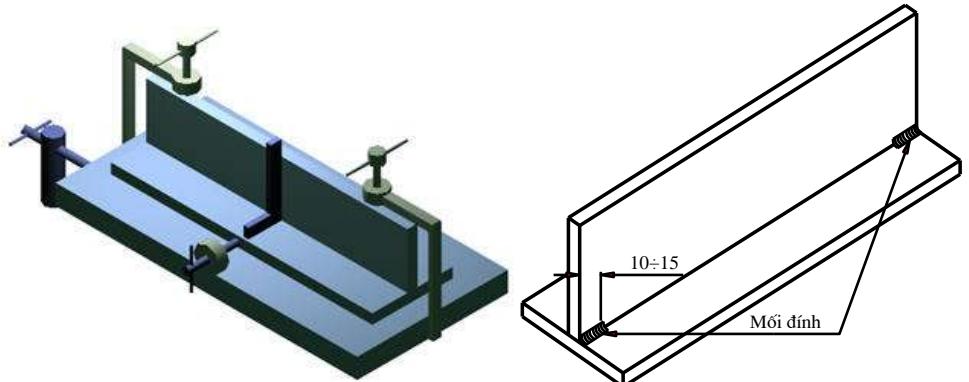
Bản vẽ phôi, gá đính, gác độ mỏ hàn	Thời gian dự kiến:
<p>- Tài liệu phát tay: Phiếu h- ống dẫn thực hiện.</p> <p>- Máy vi tính.</p> <p>- Máy Projector</p> <p>- Phòng máy chiếu</p>	<p>Bản vẽ chế tạo</p>   <p>Phôi hàn</p>   <p>Gá đính</p> 

Góc độ que hàn



Hàn đ-ờng hàn thứ nhất, thứ hai

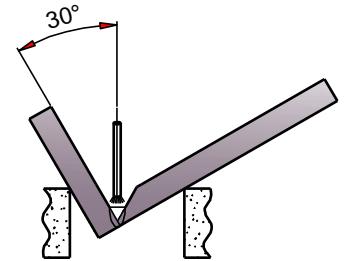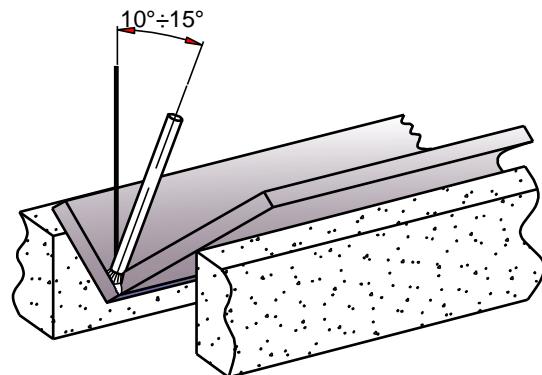


Hàn đ-ờng hàn thứ ba

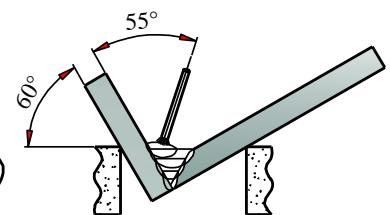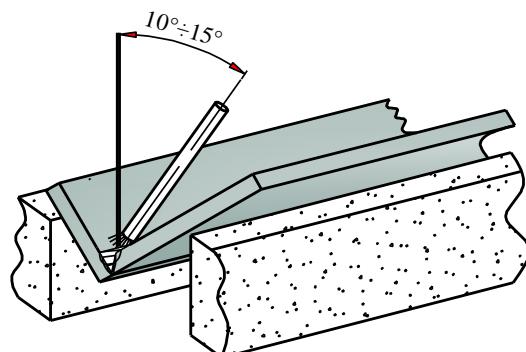

Hàn đ-ờng hàn thứ t-

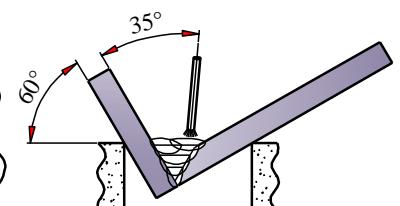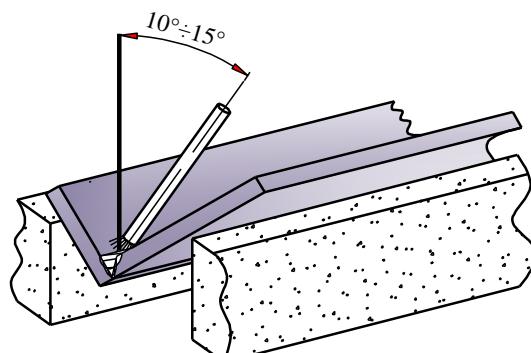

Đao động que hàn: răng c-a

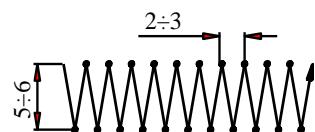

PHIẾU SỐ 2B – PHIẾU HỌC TẬP

Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục


Thời gian dự kiến:

- Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân cách khắc phục.
- Máy Projector.
- Máy vi tính
- Phòng máy chiếu

a) Cháy cạnh

Nguyên nhân


- Dòng điện hàn quá lớn
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn
- Góc độ que hàn và cách đ- a que hàn ch- a hợp lý
- Sử dụng ch- a đúng kích th- ớc điện cực hàn

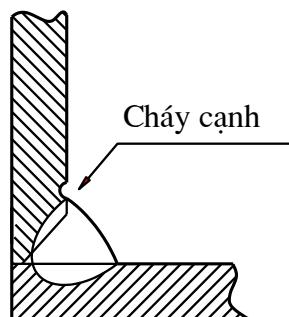

Biện pháp khắc phục

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ điền đầy vào hai bên.
- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn
- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp.
- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang
- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp
- Hạn chế sự thoái tạt hồ quang

b) Rỗ xỉ (lãnh xỉ)

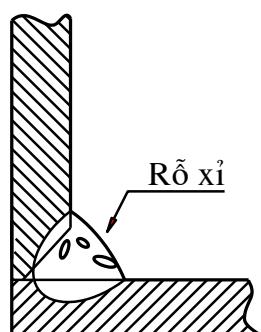

Nguyên nhân

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt l- ợng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.
- M López hàn ch- a đ- ợc làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp

ch- a gõ sạch xỉ.

- Góc độ hàn ch- a hợp lý và tốc độ hàn quá cao.
- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.


Biện pháp khắc phục

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang
- Làm sạch vật hàn tr- óc khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.
- Thay đổi góc độ và ph- ơng pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía tr- óc vũng hàn.

c) Không ngấu

Nguyên nhân

- Mép hàn chuẩn bị ch- a hợp lý, góc vát quá nhỏ
- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh
- Góc độ que hàn ch- a hợp lý và cách đ- a điện cực không hợp lý.
- Chiều dài cột hồ quang quá lớn

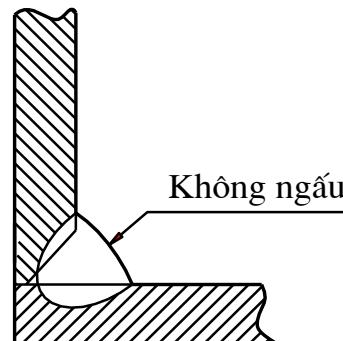

Biện pháp khắc phục

- Làm sạch liên kết tr- óc khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn
- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ...

PHIẾU SỐ 3A - PHIẾU GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn góc có vát mép ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn góc có vát mép ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 06
- Số SV/ 1 nhóm: 04

4. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$60' \times 4hv = 240'$		10'	260'

5. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép</p>
-----------	---

	<p>ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h- ống dẫn.</p>
Thời gian	260'

PHIẾU SỐ 3B - PHIẾU GIAO BÀI TẬP NHÓM

Kỹ năng: **Hàn góc có vát mép ở thế bằng**

1. Kiểu hoạt động nhóm:

- Thực hành kỹ năng

2. Mục tiêu hoạt động:

- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự h- ống dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn góc có vát mép ở thế bằng
- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng

3. Hình thức nhóm

- Số nhóm: 06
- Số SV/ 1 nhóm: 04

5. Thời gian

Chuẩn bị nhóm	Làm việc thực sự của nhóm	Báo cáo	Rút kinh nghiệm	Tổng cộng
10'	$60' \times 4hv = 240'$		10'	260'

6. Phân công nhóm

Công việc	<p>Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- ống dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- ống dẫn.</p> <p>Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép</p>
-----------	--

	<p>ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dãñ thực hiện. Các SV còn lại trong nhóñ ngôi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dãñ.</p> <p>Nhóñ 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dãñ thực hiện. Các SV còn lại trong nhóñ ngôi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dãñ.</p> <p>Nhóñ 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h- óng dãñ thực hiện. Các SV còn lại trong nhóñ ngôi quan sát và đ- a ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia h- óng dãñ.</p>
Thời gian	260'

PHIẾU SỐ 4 - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

STT	CÁC YẾU TỐ TÍNH ĐIỂM	KẾT QUẢ ĐO	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM THỰC	GHI CHÚ
1	Cạnh mối hàn có đảm bảo kích th- ớc không? Sai lệch $\leq 1,0\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 2,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 2,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,5		
2	Các điểm bắt đầu lại, điểm nối que có quá cao không? Sai lệch $\leq 2,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $\leq 3,0\text{mm} = 0,5\text{đ}$; $> 3,0\text{mm} = 0\text{đ}$	Có/không	1,0		
3	Mối hàn không bị ngập xỉ hoặc rõ bê mặt 1 khuyết tật rõ hoặc ngập xỉ nhìn thấy đ- ợc = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 2 khuyết tật = 0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ		2,0		
4	Liên kết hàn không bị cháy cạnh không? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm hoặc nhỏ hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 2 khuyết tật = 1,0đ; 2 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4 khuyết tật = 0đ		2,0		
5	Mối hàn có bị quá lồi hoặc lõm không? (cho phép sai lệch $\leq 2,0\text{ mm}$) Sai lệch $\leq 2,5\text{mm} = 1,2\text{đ}$; $\leq 3,0\text{mm} = 0,8\text{đ}$; $> 3,0\text{mm} = 0\text{đ}$		1,5		
6	Toàn bộ mẫu hàn có đ- ợc làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ?	Có/Không	1,0		
7	Mép giữa 2 tấm tôn ghép nối bị lệch có trong phạm vi cho phép không? (cho phép $\leq 1,0\text{ mm}$)	Có/Không	1,0		
	Điểm tổng cộng		10,0		

Có → 1,0 điểm

Không → 0,0 điểm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Bá An - Sổ tay thợ hàn - Nhà xuất bản xây dựng - 1998
- [2]. Tr- ơng Công Đạt - Kỹ Thuật hàn - Nhà xuất bản KH-KT Hà Nội - 2002
- [3]. Ngô Lê Thông - CNHNC (tập 2) - Nhà xuất bản KH-KT Hà Nội - 2005
- [4]. Nguyễn Văn Thông - Vật liệu và công nghệ hàn - Nhà xuất bản KH-KT Hà Nội - 2002.
- [5] Hoàng Tùng - Nguyễn Thúc Hà - Ngô Lê Thông - Chu Văn Khang - Cẩm nang hàn - NXB khoa học kỹ thuật Hà nội 2004
- [6] Hoàng Tùng và tập thể bộ môn Hàn - Sổ tay công nghệ hàn cắt tiên tiến - Đại học Bách khoa Hà nội 1997.
- [7]. Giáo trình công nghệ hàn tập 1,2 - Dự án Jica
- [8]. Tập tài liệu dùng cho đào tạo công nhân hàn - Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt Đức